



GIBBSCAM 2024 CAM for
Production Machining

Verze 2024 Říjen 2024

Soustružení



CAMBRIO

Obsah

ÚVOD DO SOUSTRUŽENÍ	6
---------------------------	---

NASTAVENÍ - DIALOG TABULKA NASTAVENÍ	6
---	---

Záložky Tabulky nastavení: Soustružení	7
Definice polotovaru	7
Cylindrický polotovar (bez pouzdra)	7
Cylindrický polotovar (s vodicím pouzdem)	8
Záložka Nastavení Stroje pro soustruh s osou B	9
Materiálová databáze	10

NÁSTROJE	10
----------------	----

Dialog soustružnického nástroje	10
Nastavení nástroje	11
Typ Destičky	12
Definice Nástrojového držáku	20
Data nastavení soustružnického nástroje	25
Kompenzace Tvaru nástroje	28
Kompenzace poloměru nástroje (CRC)	28

PROCESY	29
---------------	----

Lišta obrábění pro soustružení	30
Dialogy Procesů	31
Schéma bezpečnostních vzdáleností v soustružnických procesech	31
Proces Kontura	32
Volby obrábění Kontur	33
Konturovací Nájezd a Výjezd	35
Styl kontury	36
Prerušení třísky	38
Soustružení s B-osou	39
Proces Eliptická kontura	42

Parametry Nájezdu/Výjezdu a Bezpečnostní vzdálenost	43
Materiál, posuvy a otáčky	44
Parametry Počátku/konce a parametry přídavku	45
Proces VoluTurn	45
Uložit Kopii – Varování	46
Volby obrábění VoluTurn	47
Parametry řezu VoluTurn	48
Aktivovat kontrolu tloušťky třísky VoluTurn	48
Posuvy a otáčky VoluTurn	49
Parametry přídavků VoluTurn	50
Parametry obrábění VoluTurn	50
Proces Hrubování	51
Volby Hrubovacího obrábění	52
Typ Hrubování	53
Schéma Bezpečnostních vzdáleností	58
Způsob hrubování	59
Volby přídavků	60
Přerušení třísky	60
Hrubovací posuvy a otáčky	61
Chladičí kapalina	61
Osy Směru řezu	62
Procesy Díry (Vrtání)	63
Díry - Cyklus Nájezdu/Výjezdu	63
Schéma Vrtání/bezpečnostních vzdáleností děr	66
Díry - parametry obrábění	67
Proces Závitování	67
Volby obrábění závitů	68
Definice Závitů	69
Hloubka řezu závitů	70
Schéma Bezpečnostních vzdáleností závitů	70
Obráběcí parametry závitů	71
Závit	72
Rozměry závitů - definice typu závitů, který chceme obrábět	72
Informace o obrábění - definování způsobu, jak bude závit obráběn	73
Hloubka řezu	73
Pozice závitů - definice, kde má být závit vyroben	74
Obrábění standardních NPT trubkových závitů	75
2.5" - 8 NPT vnější trubkový závit	75
2.5" - 8 NPT vnitřní trubkový závit	76
Americký národní standard (norma) - tabulka kuželových trubkových závitů (NPT)	76
Okružování závitů	77
Zapichovací cyklus	80
Rychlosoustružení Kontury/Hrubování	83
Podmínky	83
Postup	83
Záložka Otočit pro Soustružnická centra	85
Ovládání na záložce Otočit	85
Parametry dostupné pro Proměnné B	87

Skupiny procesů	88
Předdefinované Skupiny procesů	88
Přizpůsobení skupin procesů	89

OBRÁBĚNÍ 91

Co je obráběný tvar?	91
Obráběcí značky	92
Jak fungují Obráběcí značky	93
Počáteční a Koncové Body	94
Označená geometrie	95
Vytyčovací značky	95

OPERACE 99

Pohyby bezpečnostních vzdáleností	99
Tabulka nastavení - záložka: Mezioperační pozice	100
Automatická bezpečnostní vzdálenost	100
Pevná bezpečnostní vzdálenost	100
Schéma bezpečnostních vzdáleností	101
Nájezdy z pozice výměny nástroje	102
Výjezdy do pozice výměny nástroje	102
Pozice stejných nástrojů	103
Pevné cykly	105
Bod dotyku	106
Tisk dráhy nástroje	106

GRAFICKÁ SIMULACE PROCESŮ OBRÁBĚNÍ 106

GENEROVÁNÍ KÓDU (POSTPROCESING) 107

Soustružnický Postprocesor - definice označení a specifikace kódu	107
---	-----

2-osé soustruhy	107
Definice označení	107
Specifika kódu	107
3 & 4-osé Frézování/Soustružení	108
Definice označení	108
Specifika kódu	109

KOMUNIKACE 111

Protokoly	111
-----------------	-----

KONVENCE 112

Text	112
Grafika	112
Odkazy na zdroje Online	113

INDEX 114

Úvod do soustružení

Tato příručka je určena pro uživatele základního 2osého soustružení, nicméně zde naučené lze aplikovat i na pokročilejší multifunkční stroje a stroje s C-osou. Tato příručka obsahuje informace týkající se soustružnických center, nicméně většina z konceptu rozhraní se podobá ostatním typům obrábění. Po popsání konceptu tvorby geometrie tato příručka pokračuje s informacemi o nastavení součásti, nástrojů, generování dráhy nástroje, generování kódu a komunikaci s CNC.


Nejefektivnější způsob, jak se systém naučit, je projít si příručku [Začínáme s GibbsCAM](#) a seznámit se se systémem a tím, jak pracuje. Měli byste pak dokončit výukové příklady příručky [Tvorba Geometrie](#) a následně výukové příklady Soustružení.

Stručný popis položek na obrazovce a jejich účelu vám poskytnou [Bublíny](#) z nabídky [Nápověda](#). Příručka [Základní manuál](#) vám pomůže s položkami z různých nabídek a lišt.




Nastavení - Dialog Tabulka nastavení

Pro zobrazení dialogu Tabulka nastavení (DCD), klikněte na tlačítko Tabulka nastavení. Horní část dialogu obsahuje obecné informace o součásti, jako je typ [Stroje](#), informace o [Materiálu](#) a měrné jednotky. V horní části jsou i funkce pro práci se souborem, které se používají pro určení, kde bude soubor v počítači uložen. Další informace o tomto dialogu viz příručka [Začínáme s GibbsCAM](#).

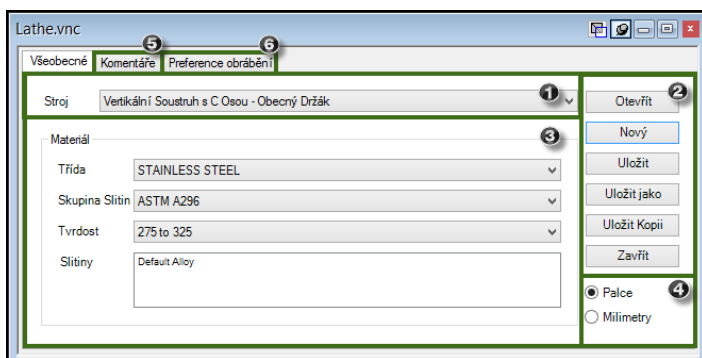

1. Typy strojů, aktuální a dostupné
2. Práce se soubory
3. Informace o materiálu součásti
4. Měrné jednotky
5. Komentáře k součásti a programování
6. Preference obrábění

Horní část dialogu Dokument nastavení. Kompletní informace viz příručka [Začínáme s GibbsCAM](#).

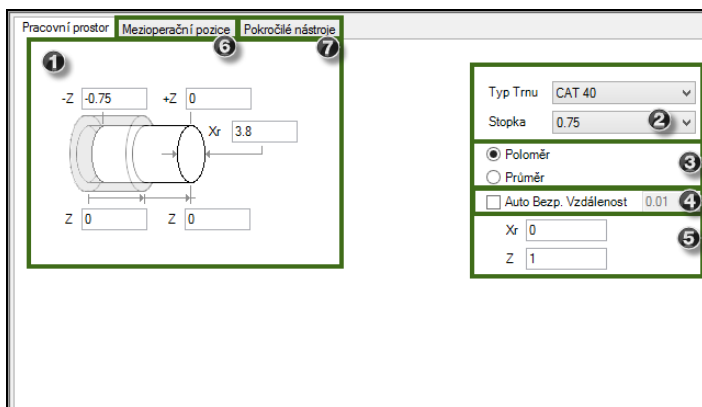

1. Záložky Tabulky nastavení: Soustružení
2. Rozměr držáku
3. Styl kótování X
4. Automatická bezp. vzdálenost
5. Pevná bezpečnostní vzdálenost
6. Pohyby bezpečnostních vzdáleností
7. Rozměr držáku

Spodní část dialogu Dokument nastavení. Kompletní informace viz “Záložky Tabulky nastavení: Soustružení” na straně 7.



Záložky Tabulky nastavení: Soustružení

Pracovní prostor


Tato sekce dialogu Tabulka nastavení slouží k nastavení výchozího rozměru polotovaru součásti. Zde zadaná velikost polotovaru bude systémem použita pro definování polohovacích pohybů při používání funkce Automatické Bezp. Vzdálenosti. Rozměry polotovaru budou také zohledněny při generování dráhy nástroje s aktivovanou funkcí Pouze Materiál v dialogu procesu. Pracujete-li s vlastním uživatelským tvarem polotovaru, použije systém jeho rozměry pro generování dráhy nástroje a polohovacích pohybů. V takovém případě budou zde zadané hodnoty použity pouze pro správné vykreslení obrysu polotovaru a značky počátku.

Definice polotovaru

Rozměry polotovaru. Typ polotovaru závisí na aktuálním nastavení dokumentu definice stroje (MDD) na stránce Základna součásti. Další nastavení v MDD (např. Má vodící pouzdro ovlivňují na straně Pracovní prostor zobrazené ovládání polotovaru.

Cylindrický polotovar (bez pouzdra)

Pokud je u stanice součásti zvoleno Soustružení Povoleno a nemá vodící pouzdro, budou u nákresu Rozměry polotovaru na straně Pracovní prostor dále uvedené ovládací prvky.

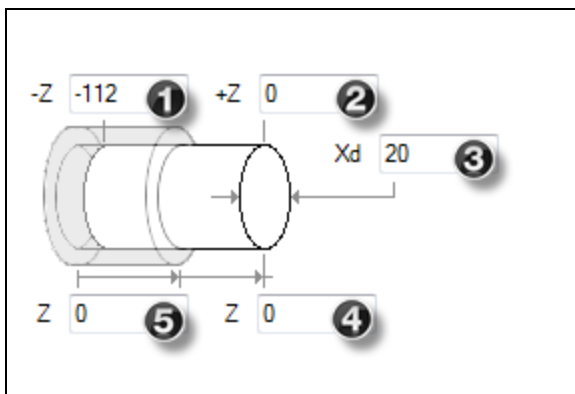


1. Záporná hloubka
2. Kladná hloubka
3. X rozměr (poloměr nebo průměr)
4. Vzdálenost mezi čelní plochou polotovaru a sklíčidlem nebo vřetenem
5. Tloušťka Z čelní plochy sklíčidla.

Textové pole pro souřadnici X bude buď hodnota na poloměru nebo průměru, v závislosti na zvoleném způsobu kótování souřadnice X.

Cylindrický polotovar (s vodicím pouzdem)


Pokud je u stanice součásti zvoleno **Soustružení Povoleno** a má vodicí pouzdro, budou u nákresu Rozměry polotovaru na straně **Pracovní prostor** dále uvedené ovládací prvky.

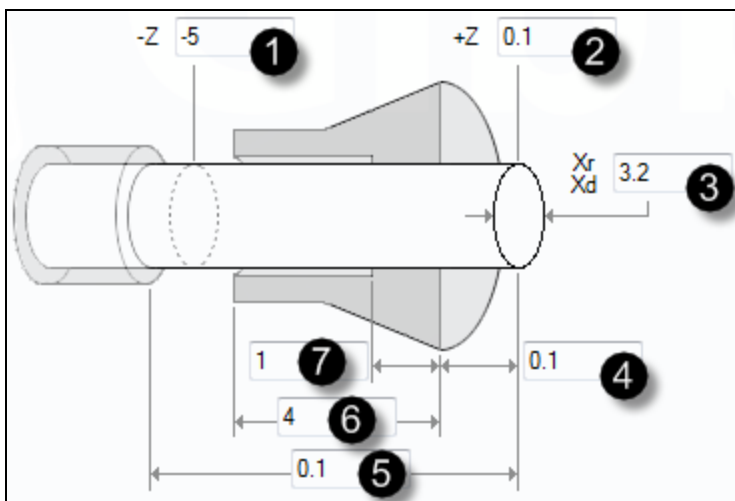

1. Záporná hloubka
2. Kladná hloubka
3. X rozměr (poloměr nebo průměr)
4. Délka vysunutí, měřená od předku čelní plochy vodicího pouzdra po čelní plochu součásti
5. Vzdálenost mezi čelem polotovaru a sklíčidlem (nebo stanicí součásti).
6. Hloubka vodicího pouzdra, měřená od zadní po čelní plochu vodicího pouzdra
7. Vzdálenost odtažení vodicího pouzdra, měřená od zadní polohy vzdálenosti odtažení po čelní plochu vodicího pouzdra

Další ovládací prvky:

Vnější průměr vodicího pouzdra
Kontrola Vodicí Pouzdro

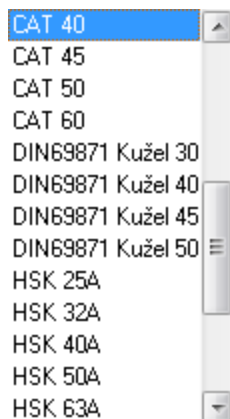Typ Trnu

Toto menu vám umožňuje zvolit klasifikaci držáků frézovacích nástrojů osazených na stroji, na kterém bude tato součást obráběna. V seznamu je šest základních typů držáků: BT; Capto (Sandvik Capto); CAT (Caterpillar); DIN69871; HSK (držáky s dřikem s dutým kuželem typu A) a NMTB (norma National Machine Tool Builder).

Každý typ má několik velikostí. Volba této zadní upínací části držáku má vliv na nabízené přední části držáků pro konkrétní nástroje v dialogu Nástroj. Položky v tomto menu lze upravit pomocí záložky Soubor > Preference, Nastavení obrábění.

Rozměr držáku

To je rozměr stopky držáků soustružnických nástrojů pro vybraný stroj. Toto nastavení určuje, jaké držáky jsou právě k dispozici při definování nástrojů.

Styl kótování X

Tato dvě přepínací tlačítka rozhodují, zda souřadnice X pro součást jsou zadávány jako poloměry nebo průměry. Některá textová pole v určitých dialogích jsou zadávána jako poloměr nebo průměr, bez ohledu na zde provedenou volbu.


Automatická bezp. vzdálenost

Pokud je funkce Automatická Bezpečnostní Vzdálenost zapnuta, systém vypočítá polohovací pohyby mezi operacemi. Tyto polohy budou vypočítávány dynamicky, což znamená, že se budou měnit tak, jak se bude měnit stav (tvar) součástí. Zadaná hodnota je velikost posunutí od skutečného stavu polotovaru součásti, kterou systém použije pro udržování přiměřené vzdálenosti od materiálu. Viz ["Pohyby bezpečnostních vzdáleností" na straně 99](#), kde najdete více informací.

Pevná bezpečnostní vzdálenost

Polohy pevných bezpečnostních vzdáleností musí být zadány, pokud je funkce Automatické Bezpečnostní Vzdálenosti deaktivována. Pokud je funkce Automatické Bezpečnostní Vzdálenosti zapnuta, jsou textová pole pevné bezpečnostní vzdálenosti vystínována. Zadané hodnoty X a Z určují místo, kam a odkud nástroj najede rychloposuvem při výměně nástroje. Tato poloha bude také použita při přechodu z jednoho způsobu nájezdu na druhý. Viz ["Pohyby bezpečnostních vzdáleností" na straně 99](#) více informací.

Záložka Nastavení Stroje pro soustruh s osou B

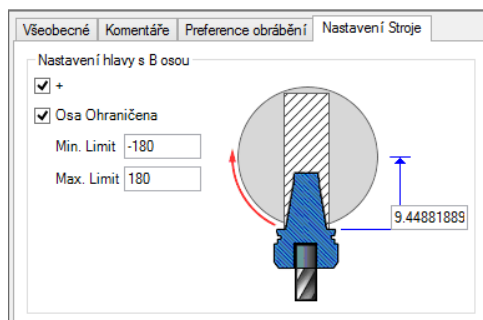


 
Nastavení hlavy pro rotační osu:

- Směr ([-] nebo [+])
- Je-li osa omezena: minimum a maximum.
- Posunutí od otáčení.

Materiálová databáze

Otevření dialogu Materiály

Použijte některý z těchto způsobů:

- Z nabídky **Soubor** zvolte  **Materiály**.
- V dialogu procesu klikněte na tlačítko **Materiál** .

Materiálová Databáze slouží k uchování a rychlému načtení posuvů a rychlostí pro různé druhy materiálů. Materiálová Databáze obsahuje výchozí informace o materiálech a může zahrnovat i materiálovou knihovnu CutDATA™, pokud jste si ji zakoupili. Do Materiálové Databáze si můžete také zadat vlastní informace. Další informace o Materiálové Databázi viz příručka [Základní manuál](#).

Pozor prosím: při mazání jakékoliv položky v Materiálové databázi (Třída, Skupina slitin nebo Materiál) je nutná velká opatrnost, protože to nelze nijak vrátit zpět.



Nástroje


Zde vybíráte nástroje, které chcete použít pro obráběcí procesy, pomocí ikon nástrojů v **seznamu Nástrojů**. Další informace o seznamu nástrojů a dialogu **Nástroj**, viz sekce "Nástroje" v příručce [Začínáme s GibbsCAM](#).

Dále jsou popsány nástroje použité specificky pro soustružení.

Dialog soustružnického nástroje

Abyste definovali soustružnické nástroje, musíte nejdříve zvolit stroj typu Soustruh v Tabulce nastavení. Základní soustružnické nástroje jsou vytvářeny pomocí dole zobrazeného dialogu

vytváření nástroje. Následující část popisuje jednotlivé položky dialogu.

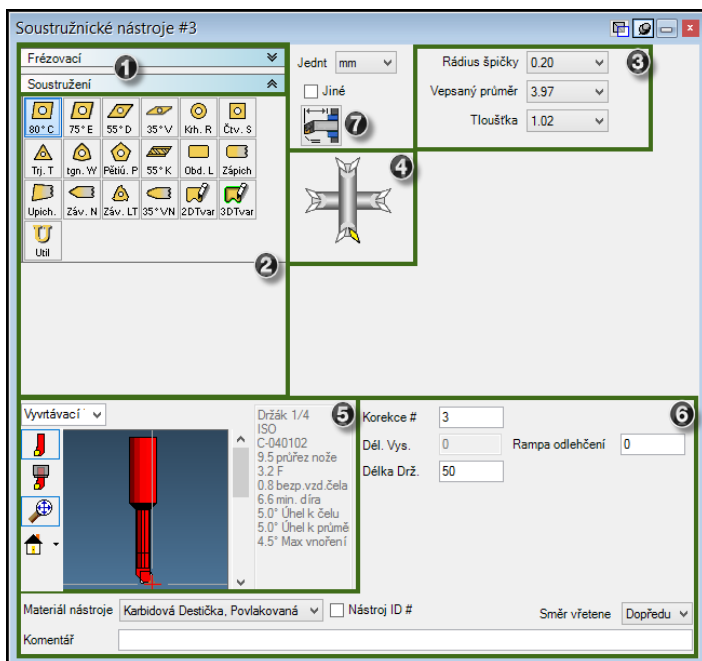

1. Druh nástroje
2. Typ Destičky
3. Specifikace destičky
4. Nákres orientace destičky
5. Definice Nástrojového držáku
6. Nastavení nástroje
7. Data nastavení soustružnického nástroje

Druh nástroje

Přejíždějte nahoru nebo dolů pro výběr mezi frézovacími nástroji a soustružnickými destičkami. Frézovací nástroje by měly být použity pouze s vrtací funkcí, pokud nemáte nainstalovaný modul (y) Frézování/Soustružení nebo Multifunkční obrábění. Další informace o konkrétních frézovacích nástrojích viz příručka [Frézování](#).

Nastavení nástroje

Jednotky

Použijte rozbalovací menu **Jednotky** pro nastavení měrných jednotek aktuálního nástroje. Pro každý nástroj můžete zadat rozměry v palcích nebo milimetrech. Jednotky nástroje se mohou lišit od jednotek součásti. Nastavení jednotek nástroje neovlivňuje jednotky ve spodní části stejného dialogu nástroje, například **Vyložení** a **Délka držáku** použije jednotky zadané v tabulce nastavení.



Korekce

Když je použit uživatelský držák, systém vypočte offsety držáku podle dat z nástrojového bloku (je-li použit) a držáku nástroje. Další informace o posunutí viz sekce [Data nastavení soustružnického nástroje](#).

Směr vřetene dopředu/dozadu

Dopředu roztočí vřeteno ve směru dopředu nebo v normálním směru. Volba **Dozadu** obrátí směr otáčení vřetene.

Korekce #

Obvykle je číslo korekce nástroje určeno jejich umístěním v seznamu nástrojů. Toto pole umožňuje přepsat toto výchozí nastavení jiným číslem.

Kompenzace průhybu

Je-li tato volba zapnuta, všechna s tímto nástrojem vygenerovaná dráha nástroje konturování a hrubování bude obsahovat pomocné značky průhybu nástroje v každém místě dráhy nástroje, kde k průhybu dochází. To vám umožňuje doladit kompenzaci průhybu, ke které dochází při použití tohoto konkrétního drážkovacího nástroje.

Řez

Z rozbalovacího menu vyberte buď řez na straně X- nebo X+.

Nástroj ID #

Zadejte ID nástroje, které chcete použít místo pozice v seznamu nástrojů. Všimněte si, že pro nástroj s identifikací vyšší než 999 se na ikoně zobrazí ##, protože ikony nejsou dost velké pro zobrazení identifikace nástroje se čtyřmi číslicemi.

Materiál nástroje

Toto je rozbalovací menu, které slouží k nastavení materiálu nástroje. Zde zadaná informace je použita materiálovou databází jako další faktor pro stanovení otáček a posuvů. Výchozí nastavení pro soustružené součásti je Karbidová destička, povlak.

Délka vysunutí

Vzdálenost od držáku po špičku dotyku.

Rampa odlehčení

Zvolením velikosti rampy odlehčení v dialogu nástroje bude vytvořena dráha nástroje přidáním velikosti rampy ke střídajícím se průchodům: jeden s, jeden bez. V Hrubovacích operacích to zmenší hloubku řezu jednoho průchodu a zvýší u dalšího. Ověřte prosím, že je tato hodnota menší než hloubka řezu. (Rampa odlehčení není k dispozici pro Zapichovací, upichování nebo závitovací nástroje.)

Komentář

To je komentář přiřazený nástroji. Bude připojen k výslednému kódu na začátku každé operace, která tento nástroj používá.

Typ Destičky

Vybíráte typ destičky pro použití s držákem nástrojů. Specifikace destičky se změní v závislosti na vybrané destičce. Níže je tabulka Typů destiček, která pro každý typ obsahuje dostupné specifikace. V řadě případů zatržení Další zobrazí jiné volby. Všechny další modifikace jsou uvedeny v tabulce. Podrobný popis jednotlivých voleb viz [“Specifikace destičky” na straně 15](#).



80° Kosočtverečná destička





 


75° Kosočtverečná destička

[“Rádus špičky” na straně 17](#)

[“Vepsaný průměr” na straně 16](#)

[“Tloušťka” na straně 17](#)

[“Jiné” na straně 17](#)


 55° Kosočtverečná destička  35° Kosočtverečná destička  Čtvercová destička  Trojúhelníková destička  Trigonová destička  Pětiúhelníková destička	
 Kulatá destička	“ Rádus špičky ” na straně 17 “ Tloušťka ” na straně 17 “ Sevřený úhel ” na straně 16 “ Jiné ” na straně 17
 55° rovnoběžník  Destička ve stylu zapichovací destičky s profilem 35°	“ Rádus špičky ” na straně 17 “ Šířka břitu ” na straně 17 “ Tloušťka ” na straně 17 “ Jiné ” na straně 17 “ Délka ” na straně 17
 Obdelník	“ Rádus špičky ” na straně 17 “ Rozměr ” na straně 17 “ Tloušťka ” na straně 17 “ Jiné ” na straně 17 Zaškrtnutí Jiné nahradí Rozměr za Délku (L) a Šířku (W) destičky.
 Zapichovací destička	“ Šířka břitu ” na straně 17 “ Rádus špičky ” na straně 17 “ Šířka Destičky ” na straně 16 “ Plný Rádus ” na straně 16 Úhel Čela

	<p>Délka špičky</p> <p>“Kompenzace průhybu ” na straně 12</p> <p>“ Jiné ” na straně 17</p> <p>Zaškrtnutí Jiné nahradí Plný rádius Délka .</p>
 <p>Upichovací destička</p>	<p>“ Šířka břitu ” na straně 17</p> <p>“ Rádius špičky ” na straně 17</p> <p>“ Úhel Čela ” na straně 16</p> <p>“ Jiné ” na straně 17</p> <p>“ Délka ” na straně 17</p>
 <p>Závitová destička</p>	<p>“ Styl ” na straně 17</p> <p>“ Závitů na palec (TPI)” na straně 17</p> <p>Šířka Destičky</p> <p>Typ Destičky</p> <p>“ Jiné ” na straně 17</p> <p>Zatržení Jiné skryje volbu TPI a nahradí Typ destičky volbou Délka .</p>
 <p>Závitová destička trojúhelníková</p>	<p>“ Styl ” na straně 17</p> <p>“ Závitů na palec (TPI)” na straně 17</p> <p>“ Vepsaný průměr ” na straně 16</p> <p>“ Jiné ” na straně 17</p> <p>Zatržení Jiné přidá další specifikace nástroje.</p>
 <p>2D Tvarový nástroj</p>	<p>“ Tloušťka ” na straně 17</p> <p>“ Úhel Nájezdu/Výjezdu ” na straně 16</p> <p>Další údaje viz “ Tvarový nástroj (2D nebo 3D) ” na straně 17.</p>
 <p>3D Tvarový nástroj</p>	<p>“ Tloušťka ” na straně 17</p> <p>“ Úhel Nájezdu/Výjezdu ” na straně 16</p> <p>Další údaje viz “ Tvarový nástroj (2D nebo 3D) ” na straně 17.</p>
 <p>Pomocný nástroj</p>	

Specifikace destičky

Tato informace se změní v závislosti na právě vybraném typu destičky a dokumentu definice stroje (MDD). Každé z rozbalovacích menu omezí počet dostupných voleb v rozbalovacím menu, které následuje. Například, výběr Poloměru špičky omezí počet dostupných Vepsaných průměrů a Tloušťek. Volba vepsané kružnice dále omezí počet dostupných tloušťek. Tato volba omezí počet dostupných držáků nástroje a vrtacích tyčí v nákresu držáku. Pokud nejsou dostupné držáky nástrojů nebo vrtací tyče, bude automaticky zvoleno Jiný.

Po zaškrtnutí políčka Jiné vedle specifikací nástroje můžete specifikovat nástroj jaký chcete.

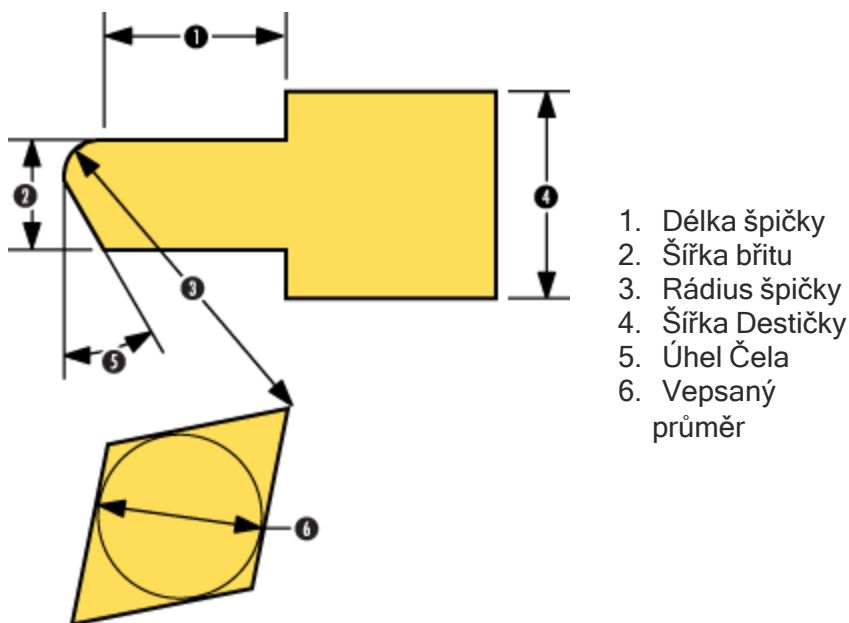

Obrábění B (Obrábění B Stroje)

Skutečný úhel, použitý pro vytvoření dráhy nástroje. Obrábění B stroje - Jedná se o hodnotu, která je skutečně odeslána do stroje podle nastavení v MDD.

Pamatujte prosím, že pokud potřebujete používat stejný nástroj pod různými úhly, je nutné vytvořit kopie nástroje s různým nastavením úhlu.

Nastavení B (Nastavení B Stroje)


Dotykový úhel špičky nástroje při nastavování korekcí. Nastavení B stroje - Jedná se o hodnotu, která je skutečně odeslána do stroje podle nastavení v MDD.

Úhel hlavního ostří

Úhel, pod kterou špička najíždí. Jeho změna ovlivní hodnotu Úhlu k čelu, protože součet těchto tří úhlů (destička, úhel k čela a úhel k průměru) musí být 90 stupňů. Úhel k průměru o velikosti 0 stupňů umístí hranu destičky na čelo součásti. Kladné stupně (+) hranu odkloní od čela součásti. Záporné stupně (-) přikloní hranu do čela.

Úhel k čelu

Úhel nájezdu destičky. Jeho změna ovlivní úhel k průměru.

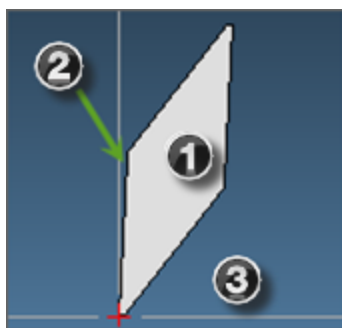

1. Destička 35°
2. Úhel k čelu 3°
3. Úhel k průměru 52°

Úhel Nájezdu/Výjezdu

Úhel, použitý pro vnoření do a vyjetí z materiálu před a po obrábění.

Úhel Čela

Úhel řezného čela destičky.

Plný Rádus


Po aktivaci tato funkce omezí nabízené zapichovací destičky pouze na takové, které mají špičku s plným rádiusem.

Vepsaný průměr

Vepsaný průměr destičky pro trojúhelníkové závitovací nástroje. Jedná se o průměr největší kružnice, která se vejde do obvodu destičky.

Sevřený úhel

Používá se u Kruhových destiček pro definici, jak velká část nástroje má řeznou plochu. Hodnota znázorňuje úhel mezi dvěma tečnami po konce řezné části nástroje (viz nákres níže). Úhel k čelu a Úhel k průměru se z této hodnoty automaticky dopočítají.

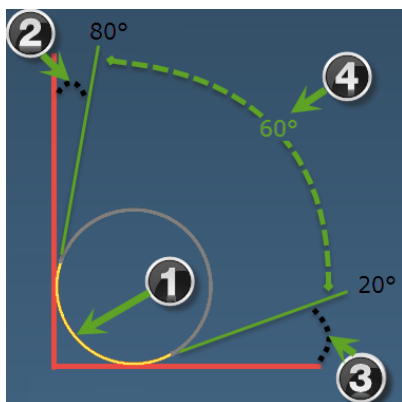

1. Řezná plocha
2. Úhel k čelu
3. Úhel k průměru
4. Sevřený úhel

Vepsaný průměr

Vepsaný průměr destičky.

Destička nahoře

Zaškrtněte toto políčko, pokud má nástroj destičku nahoře při pohledu od roviny ZX vřetena.

Šířka Destičky

Šířka břitu destičky.

Typ Destičky

Typ závitů, který bude destička řezat.

Délka

Délka destičky.

Připojení dřívku z čela

Když není zaškrtnuto, bude použit standardní bod připojení – jinými slovy, zadní strana dřívku bude opřena o nástrojový blok. Když je zaškrtnuto, bod připojení na čelní ploše dřívku.

Jiné

Pokud je tato volba aktivována, přepne se definice destičky z rozbalovacích menu na textová pole. Do textových polí lze zadat jakoukoliv hodnotu. Typ nástrojového držáku bude automaticky nastaven na **Žádný** (i když zde může být k dispozici na výběr nástrojový držák nebo vrtací tyč).

Rozměr

Velikost průměru, vepsaného do obdélníku. Pokud je s tímto typem destičky zapnuté tlačítko Jiné, musí být místo rozměru zadána délka a šířka destičky.

Podskupina

To umožňuje zadání podskupiny (subpozice) nástroje v revolverové hlavě nebo posuvném zásobníku nástrojů.

Tloušťka

Tloušťka destičky.

Délka špičky

Délka špičky nástroje

Rádus špičky

Úhel špičky destičky.

Šířka břitu

Šířka špičky destičky (břitu).

Závitů na palec (TPI)

Počet závitů na palec zadaný na výkrese.

Styl

Typ závitů destičky.

Šířka břitu


Šířka břitu destičky. Volba se používá, pokud šířka břitu destičky a šířka destičky má mít stejnou hodnotu.

Tvarový nástroj (2D nebo 3D)


Systém podporuje uživatelské tvarové nástroje pro soustružené součásti. Na rozdíl od frézovacích součástí, soustružnické tvarové nástroje musí tvořit uzavřený tvar. Nezapomeňte vytvořit tvar s ohledem na počátek součásti. Počátek je použit jako bod dotyku nástroje. Kompletní generovaný výstupní kód pro tento nástroj je vztažen k tomuto bodu. Pokud je to možné, nepoužívejte v geometrii svého nástroje konkávní tvary, pokud takový tvar nebude opravdu použit při odebírání materiálu.

Tvarový nástroj nemá rádius špičky a proto nelze pro tvarové nástroje použít dráhu po hraně nástroje. Bod dotyku je zobrazen jako červený křížek v nákresu nástroje. Pokud je nesprávná dráha nástroje, generovaná z tvarového nástroje, nekreslete geometrii tvarového nástroje, která není relevantní pro aktuální obrábění, jako je držák nástroje nebo části destičky, které nebudou nakonec použity.

Ilustrace níže zobrazuje příklady správné a nesprávné geometrie tvarového nástroje a jejich vliv na dráhu nástroje. V prvním příkladu geometrie tvarového nástroje přesahuje přes bod dotyku, což má za následek kolizi. V druhém není geometrie tvarového nástroje výš než bod dotyku.

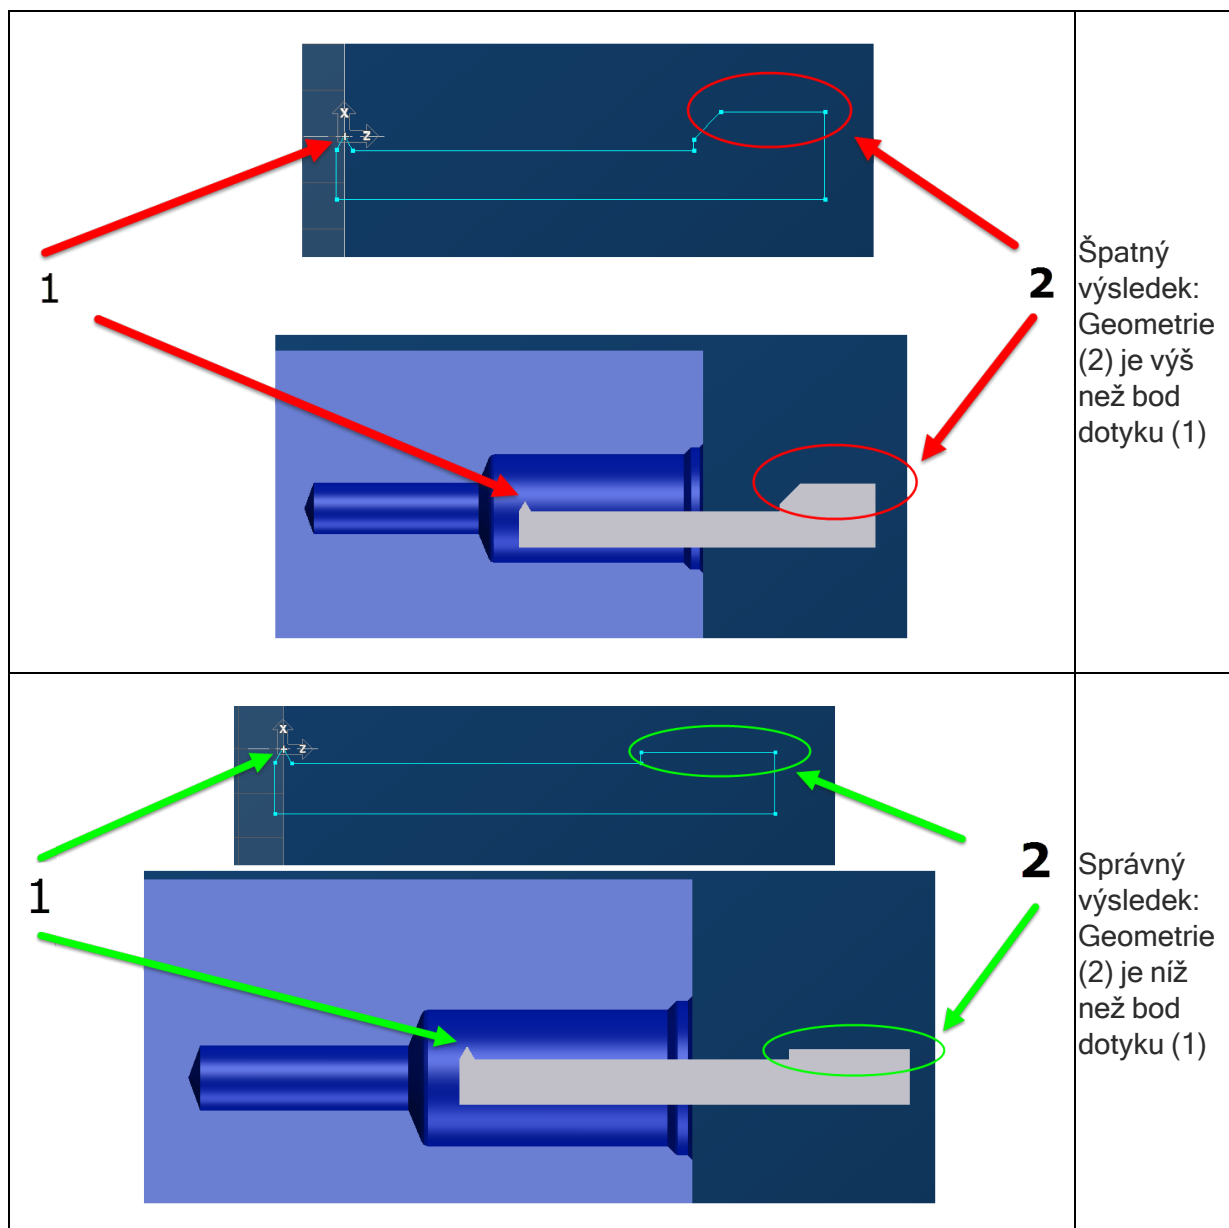

Důležité: Hodnotu Tolerance obrábění křivek používají 2D a 3D tvarové nástroje, které obvykle při své konstrukci využívají obecné křivky. Tato hodnota je nastavena v dialogu Tabulka nastavení (DCD), na záložce **Nastavení obrábění**.

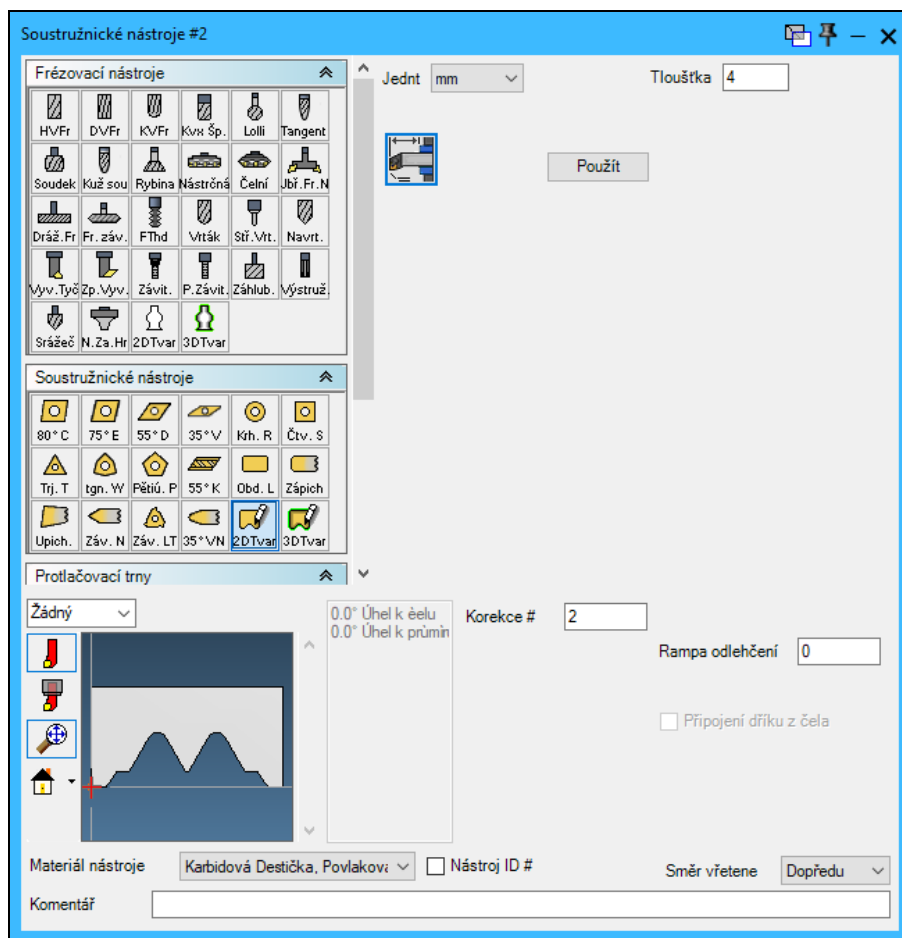

Postup vytvoření tvarového nástroje:

1. Vytvořte geometrii profilu s ohledem na bod dotyku. Systém používá počátek souřadnicového systému (CS) geometrie jako bod dotyku nástroje, viz ilustrace níže. (V tomto příkladu jsme označili neobráběné plochy jako geometrii typu "vzduch".)



2. Vyberte geometrii (dvakrát na ni klikněte).

3. Klikněte na prázdnou ikonu nástroje a vyberte příslušný typ tvarového nástroje.

(např.   2DTvar )

4. Klikněte na tlačítko Použít.

Nákres orientace destičky



Tento nákras slouží k nastavení orientace destičky v držáku nástroje nebo ve vrtací tyči. Změna hodnoty neovlivní dostupnost dalších položek v dialogu, ale změní orientaci vykreslení v nákrasu držáku.

Definice Nástrojového držáku


Zobrazení nástrojového držáku




1. Menu držáků nástrojů
2. Zobrazení/skrytí držáků
3. Bez Lupy
4. Menu pohledů
5. Zobrazení nástroj/držák
6. Specifikace držáku

Zobrazení nástroje obsahuje informace o bodu dotyku a typu držáku nebo vrtací tyče, která bude použita s destičkou. Červený křížek zobrazuje místo aktuálního bodu dotyku. U většiny soustružnických nástrojů lze volit body dotyku. Jednoduše klikněte na požadovaný křížek. Volba alternativního bodu dotyku ovlivní dráhu nástroje a vygenerovaný kód.

Kosočtverečný nástroj

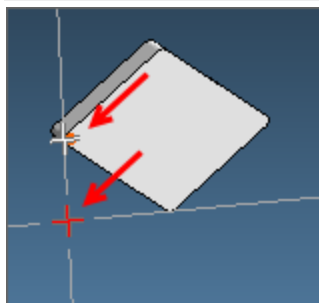

Závitový nástroj

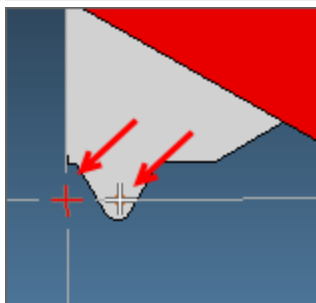

Ovládání zobrazení

Zobrazení nástroje/držáku podporuje ovládání myši. Můžete myší přetáhnout obdélník v prostoru, otáčet kolečkem myši pro zvětšení nebo zmenšení, nebo držet kolečko stisknuté a pohybovat myší pro změnu pohledu.

Zobrazit / Skrýt držák


Kolem ikony se nakreslí tenká modrá čára, pokud je zobrazena ikona držáku.

Bez Lupy

To se hodí, pokud jste nástroj zvětšili myší.

Rozbalovací menu ovládání zobrazení

To vám umožňuje vybírat ze čtyř přednastavených pohledů. (Katalog je k dispozici pouze pro soustružnické nástroje.)

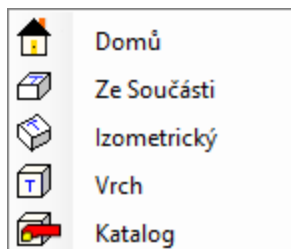


Katalog

Tato volba zobrazí držák nástrojů jak je vidět v nastavení Jiný držák pro soustružnické nástroje.


Menu držáků nástrojů

K dispozici je na výběr až pět držáků nástrojů, v závislosti na vybraném nástroji a typu použitého stroje.

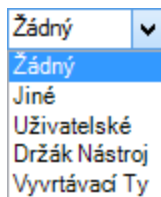

Uživatelský

Zde můžete definovat držák nástrojů nebo vyvrtávací tyč. Jako definici držáku můžete zvolit buď Těleso nebo Profil. Nový držák bude vidět v zobrazení držáku nástroje. Pro změnu kteréhokoli nastavení použijte tlačítko Upravit.

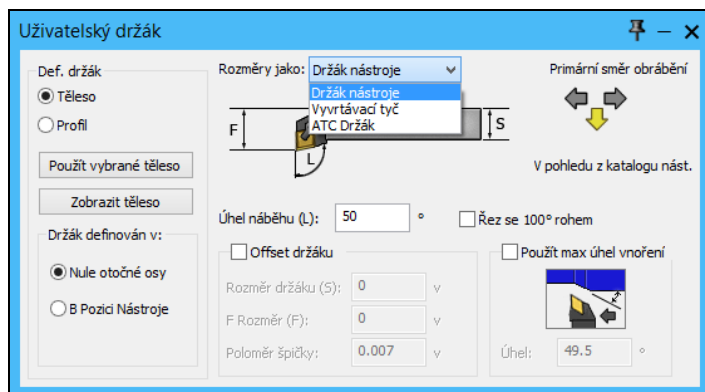

Použijte tuto volbu pouze pokud musíte vytvořit vlastní tvar držáku. Držák můžete definovat pomocí geometrického profilu nebo jeho trojrozměrného modelu. Použití geometrického profilu je podobné, jako vytváření vlastního tvaru nástroje.

Definovat držák

Těleso

Volba Těleso vám umožňuje použít stávající těleso pro definování držáku nástroje. Vyberte těleso a klikněte na Použít vybrané těleso. Kliknutí na Zobrazit těleso zobrazí uživatelský držák,

přiřazený k nástroji.

Profil

Volba **Profil** vám umožňuje využít stávající geometrie pro definování držáku nástroje. Dvakrát klikněte na geometrii a klikněte na **Použít vybraný profil**. Klikněte na **Obnovit profil** pro zobrazení profilu použitého pro vytvoření držáku.

Držák definován v:

Určete orientaci držáku a to buď v **Nule otočné osy** nebo v **B Pozici Nástroje**.

Rozměry jako:

Vyberte buď **Vnější držák** nebo **Vnitřní držák** a zadejte pomocí šipek primární směr řezu, buď vlevo, dolů nebo vpravo. Výchozí směr řezu je vlevo pro vnitřní držáky a dolů pro vnější držáky.

Úhel náběhu (L):

Jedná se o úhel náběhu destičky.

Podle použitého nástroje se zobrazí další zaškrťovací políčka:

Zaškrťovací políčko **Řez se 100° rohem** se používá pro 80 stupňové kosočtverečné destičky a označuje destičku s tupým úhlem, která vyžaduje speciální držák nástrojů.

Zaškrťovací políčko **Sevřený úhel (A)** se používá pro kulaté destičky. Hodnota znázorňuje úhel mezi dvěma tečnami po konce řezné části nástroje.

Zaškrťovací políčko **Použít max úhel vnoření** se používá pouze pro některé nástroje. Maximální úhel vnoření obvykle vychází z profilu boku držáku, který je na opačné straně než řez.

Offset držáku

Zaškrtněte tuto volbu, pokud držák nástroje používá adaptační (nástrojový) blok.

Rozměr držáku

Velikost díku držáku nástrojů, který pasuje do adaptační (nástrojového) bloku.

F Rozměr (F)


Pro držáky nástrojů je rozměr F měřen od špičky nástroje po zadní stranu držáku. S Vytvářecí tyčí je rozměr F od špičky nástroje po střed hladiny nebo vytvářecí tyče.

Rádus špičky

Je-li použit F rozměr, tak aby byl správně vypočten, zadejte Rádus špičky.


Jiné

Jedná se o výchozí volbu. Použijte tuto volbu, pokud nejsou pro vybranou destičku v databázi k dispozici žádné držáky nástrojů nebo vytvářecí tyče a nepřejete si definovat vlastní tvar držáku. Rozměry držáku nástroje lze definovat kliknutím na tlačítko **Upravit**. Musíte zadat, zda je držák **Vnější** nebo **Vnitřní**, **Primární směr** a **Úhel náběhu**. Volby **Offset držáku** a **Použít max úhel vnoření** jsou volitelné. V náhledovém okně je destička zobrazena v dialogu zobrazení nástroje s obrysem kolem držáku.

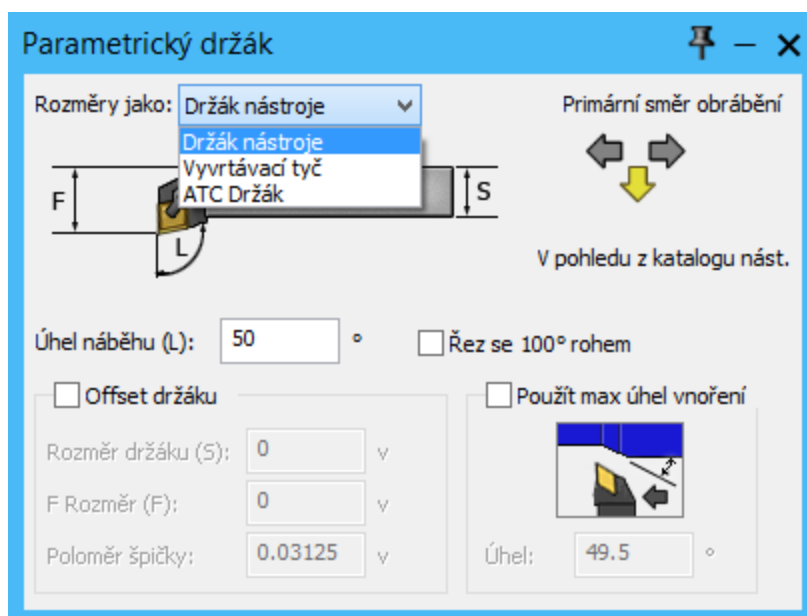

Žádný

Pro některé soustruhy, které nemají rotační osy kromě osy C bez připevněných skupin nástrojů, je k dispozici volba **Žádný**. V tom případě se zpřístupní pole **Úhel k čelu** a **Úhel k průměru**. Když je zvoleno **Žádný**, není v okně náhledu zobrazen žádný držák.

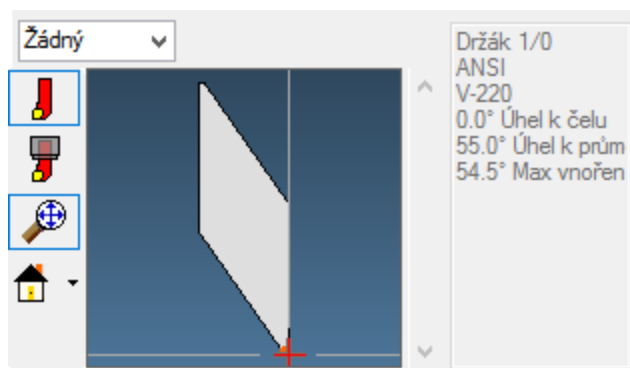

Pamatujte prosím na dále uvedené při polohování a orientování soustružnických držáků nástrojů.

- Orientace

Uživatelské soustružnické držáky nástrojů, definované tělesem, mohou být polohovány buď ve směru řezu definovaném v dialogu nástrojem nebo podle nuly rotační osy stroje. Orientace držáku v souřadnicovém systému (CS) XY první stanice součásti je při použití držáku zachována. Jedinou odchylkou je, zda je stroj v nulové poloze nebo je-li druhá rotační osa otočena podle úhlu nastavení nástroje. Destička je orientována v souřadnicovém systému (CS) ZX první stanice součásti.


Uživatelské soustružnické držáky nástrojů, definované profilem, jsou polohovány jako uživatelské soustružnické držáky nástrojů definované tělesem, ale jako by měly obrábět v

aktuálním souřadnicovým systémem (CS), namísto souřadnicového systému (CS) ZX první stanice součásti.

- Polohování

Uživatelské držáky jsou umístěny relativně k počátku první stanice součásti. U soustružnických nástrojů to znamená, že se bod dotyku nástroje a offsety držáku počítají od počátku. Je to identické chování, jako v předchozích verzích.

Polohování držáků nástrojů

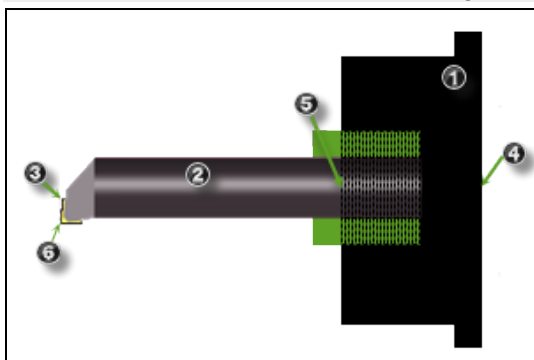

1. Nástrojový blok
2. Nástrojový Držák
3. Nástroj
4. CS nástrojového bloku
5. CS připojení nástroje
6. Hladina držáku nástroje

Vnější/vnitřní držák

Zobrazuje dostupné vnější a vnitřní držáky nástrojů pro zadaný typ destičky, její velikost a také rozměr stopky pro vybraný stroj. Pro rolování seznamem dostupných držáků použijte rolovací lištu. Volba držáku je použita pro stanovení úhlu hlavního a vedlejšího ostří. Je nutné zadat Délku vysunutí.



DATA NASTAVENÍ SOUSTRUŽNICKÉHO NÁSTROJE

Pod tímto tlačítkem zadáváte Data nastavení nástroje. Pokud jsou povoleny nástrojové bloky v Data stroje (umístěno v Soubor>Pokročilé nástroje), můžete přidat nástrojový blok do nástroje a jeho držáku. Nástrojový blok a držák nástrojů lze plně vizualizovat a překontrolovat orientaci.

S nástrojovými bloky

Data nastavení nástroje

Data offsetu nástroje (Milimetry)

☒ Zadat offset nástroje X

Y

Z

Reset

☐ Spočítat offset nástroje H

Vyrovnat Držák V

D

Náhled Skupiny Nástrojů...

CTF116_Front_Turn_forward zap Root

t101

t101 (tool attach front)

t102

t102 (tool attach back)

Data nástrojových bloků

Název CTF116_Front_Turn_forw

Vyrovnat nástrojový blok

Knihovna Toolblocks 1

Orientace 1

Typy Soustružnický

Korekce X 0

Dutina


Korekce Y 0

Typ Jiný


Korekce Z 0

25

Bez nástrojových bloků

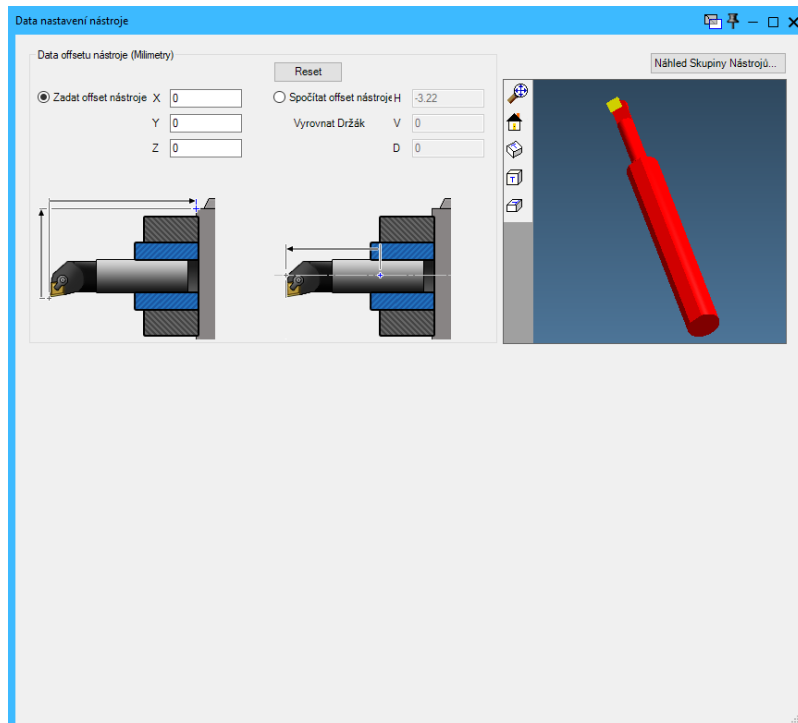

Přidat nástrojový blok

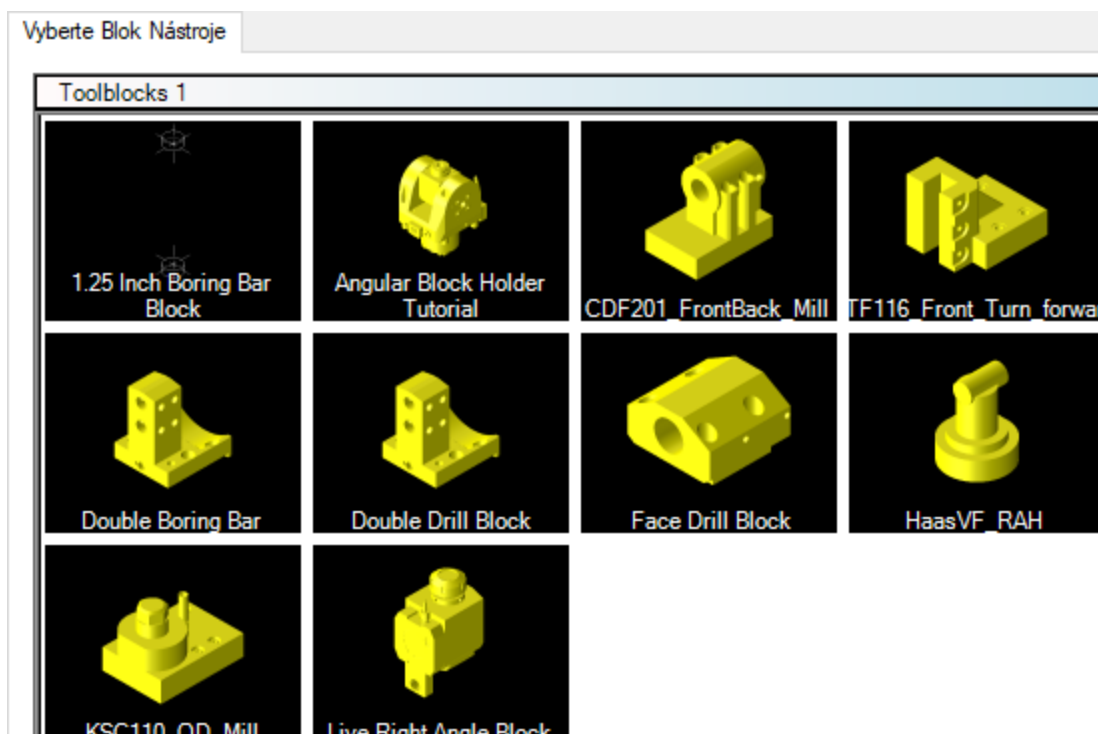

Kliknutí na toto tlačítko prohledá stávající nástrojové bloky a zobrazí v rozbalovacím seznamu ty vhodné. Procházejte jím pomocí posuvníku. Po nalezení správného bloku akceptujte kliknutím

na OK. Zaškrtnutí **Rychlý náhled** zobrazí statický snímek nástrojového bloku, aby bylo možné rychlé přesouvání. Když zaškrtnuto není, je zobrazení plně interaktivní.


Odstranit blok

Odstraní vybraný nástrojový blok.


Data offsetu nástroje

Používá se pro nastavení vzdálenosti mezi skupinou nástrojů (pozicí uchycení nástroje) a špičkou nástroje.

Zadat offset nástroje se používá pro určení skutečné vzdálenosti měřené ve všech 3 osách. Mějte na paměti, že zde zadané hodnoty mohou ovlivnit hodnoty ve výstupním kódu, vycházející z polohy výměny nástrojů v Tabulce nastavení.

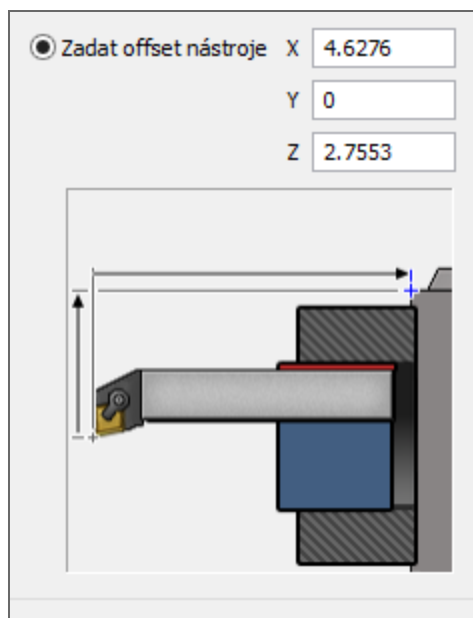

Spočítat offset nástroje vypočítá tuto vzdálenost s použitím posunutí použitého v nástrojovém bloku plus posunutí od držáku nástrojů a díku nástroje, plus další posuvy v každé ose, které zde zadáte. Poznámka: Posunutí ve směru osy hloubky nástroje je ekvivalentní délce vysunutí soustružnického nástroje.

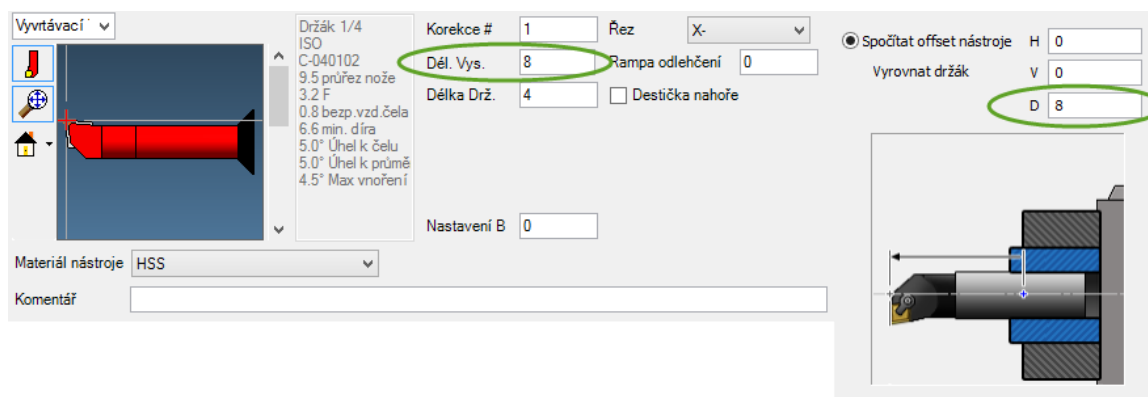

CS připojení

Pokud jsou nástrojovému bloku přiřazeny jiné CS připojení, jsou zobrazeny v rozbalovacím seznamu.

Orientace


Pokud lze nástrojový blok upevnit s víc než jednou orientací, jsou tyto volby zobrazeny v rozbalovacím menu.

Data nástrojových bloků

Zobrazí data nástrojových bloků nastavená v pokročilých nástrojích, což zahrnuje **Název**, umístění **Knihovny** (jméno adresáře), **Typ** nástrojového bloku (Soustružnický, Vrták, Vyvrtávací tyč, Upichovací, Pravoúhlý a Poháněný) a podporovaný **Rozměr držáku**.

Náhled skupiny nástrojů

Zaškrtnutí této volby otevře nové okno, kde bude interaktivní zobrazení skupiny nástrojů.

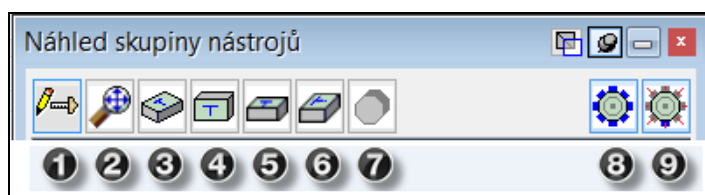

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Překreslit 2. Bez Lupy 3. Izometrický 4. Výchozí Pohled (Shift-kliknutí na Pohled zdola) 5. Přední Pohled (Shift-kliknutí na Pohled zezadu) | <ol style="list-style-type: none"> 6. Pohled Zprava (Shift-kliknutí na pohled Zleva) 7. Přepínání zobrazení hran 8. Přepnutí zobrazení stávajícího/všech bloků 9. Přepnutí zobrazení všech/stávajícího nástroje |
|--|---|

Kompenzace Tvaru nástroje

Při hrubování nebo konturování systém vypočítává velikost korekce (posunutí) nástroje podle poloměru špičky destičky. O tuto hodnotu bude dokončovací průchod dráhy nástroje (při konturování zároveň jediný) kompenzován od vybrané geometrie součásti. Pokud je pro proces zadán přídavek na dokončení, bude tento přídavek připočten ke kompenzaci poloměru nástroje.

Kompenzace poloměru nástroje (CRC)

Záložka **Nastavení obrábění** v dialogu **Preference** obsahuje volby pro nastavení CRC Frézování a CRC Soustružení, které ovládají kompenzaci poloměru nástroje (CRC) v konturovacích a hrubovacích operacích. Doporučenou volbou je **Střed nástroje**, protože to je metoda používaná systémem pro zobrazení dráhy nástroje (oranžové čáry). Bez ohledu na zvolené nastavení se veškerá vykreslovaná dráha nástroje zobrazuje jako na střed nástroje.

Zobrazení preferencí obrábění:

1. Z nabídky **Soubor** zvolte **Preference**. Zobrazí se dialog **Preference**.
2. Klikněte na záložku **Nastavení obrábění**.

Střed nástroje:

Čísla, generovaná ve výstupním kódu, představují geometrii posunutou o poloměr nástroje (pokud je přídavek na obrábění 0). Střed nástroje je doporučené nastavení. Při použití volby **Střed nástroje** by měla mít korekce v CRC registru v tabulce nástrojů řídicího systému hodnotu rozdílu mezi poloměrem aktuálního používaného nástroje a poloměrem nástroje použitého v systému během programování. Pokud jsou nástroje shodné, CRC korekce by měla být nula. Pokud je aktuální nástroj menší, lze použít zápornou hodnotu.

Hrana nástroje:

Korekce, použitá v CRC registru, musí tvořit celý poloměr nástroje. Dráha nástroje je vedena na hranu nástroje, včetně geometrie nástroje. Potřebujete také postprocesor, který podporuje výstup pro **Hranu nástroje**. Pokud není váš postprocesor kompatibilní, zobrazí se výstražná zpráva. Rozměry, vygenerované v kódu, jsou stejné jako rozměry na výkresu. Pokud zvolíte **Hrana nástroje**, bude se dráha nástroje i nadále zobrazovat jako střed nástroje. **Hrana nástroje** ovlivní pouze výstupní kód. Dráha nástroje se v hrubovacích operacích vypočítává na střed nástroje, pokud není použit režim na hranu nástroje. V takovém případě (protože používáme kompenzaci poloměru nástroje (CRC) pouze při posledním průchodu), bude poslední průchod vypočten na hranu nástroje.

Při použití volby **Hrana nástroje**, byste měli zadat poloměr skutečného nástroje v CRC registru. Jsou-li použity nástroje s úkosem nebo nástroje s poloměrem rohu, musí uživatel spočítat příslušnou hodnotu korekce v závislosti na úkosu.

Konečný tvar:

Výstupní dráha je profil, který kopíruje vybranou geometrii. CRC registr musí obsahovat celý poloměr nástroje a velikost případného přídávku.



UPOZORNĚNÍ: Systém pracuje s korekcemi nástroje mnohem lépe než většina stávajících dostupných řídicích systémů. Bez ohledu na vaši volbu v preferencích, všechny vykreslené dráhy nástrojů a grafická simulace obrábění bude vypočítávána a zobrazována pomocí korekčního mechanismu systému. Proto je možné, aby grafická simulace v systému vypadala dobře, zatímco nástroj, obrábějící podle vygenerovaného kódu nebude obrábět správně. Pokud je korekční mechanismus řídicího systému méně pokročilý, než ten v systému GibbsCAM, je možné, že řídicí systém stroje vygeneruje korekce a chyby, které budou mít za následek kolizi.




Procesy

Proces je kombinace obráběcího procesu a nástroje. Proces nebo kombinace procesů se použije na geometrii součásti pro vytvoření operace.

Další informace o procesech viz sekce "Procesy" v příručce [Začínáme s GibbsCAM](#).

Lišta obrábění pro soustružení

Každá ikona v liště Obrábění má určitou funkci. Funkce Kontura vykoná jeden dokončovací průchod. Funkce Hrubování vykoná několik průchodů. Funkce Závít vyrábí různé typy závitů. Funkce Díry vrtá otvor v $X = 0$.

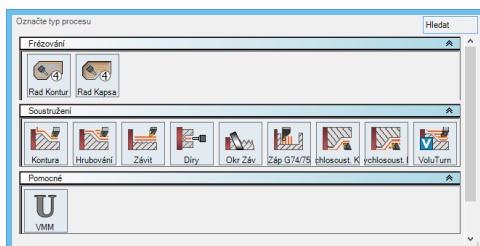

Lišta soustružení (úroveň 2)

Poznámka: Procesy, které se na liště zobrazí, závisí na tom, pro které moduly máte licenci a jsou aktivovány. To se může lišit také podle Dokumentu definice stroje (MDD) přiřazeného aktuálně zvolenému typu Stroje v dialogu Tabulka nastavení.

Pokud je stroj schopen frézovat i soustružit, jsou na jeho liště obrábění dvě rozbalovací nabídky. Tyto rozbalovací nabídky zobrazují volby frézování a soustružení dostupné pro použitý dokument definice stroje (MDD) a umožňují přístup do obou typů obrábění z jedné lišty.

 
 


 



 
Pořadí obrábění ve výsledném NC programu je stejné, jako v seznamu Operací. To znamená, že je pořadí ikon operací v seznamu operací velmi důležité. Efektivní programování s využitím vícečetných procesů může vytvořit operace s ne zcela optimálním pořadím obrábění. Seznam operací lze uspořádat v průběhu vytváření součásti nebo po dokončení všech obráběcích operací. Kliknutí na tlačítko Třídít operace přetřídí operace podle čísla nástroje a pořadí vytvoření. Operace, vytvořené ve stejném seznamu procesů, zachovají své pořadí, aby bylo zajištěno, že dokončovací průchod nebude přemístěn před hrubování, atd. Seznam operací můžete také ručně přeskupit přetahováním ikon v seznamu z místa na jiné místo.

Ačkoliv lze seznam operací uspořádat a zlepšit tak pořadí obrábění, je nutné brát ohled na některé další skutečnosti. Při použití volby Automatická bezpečnostní vzdálenost a/nebo Pouze Materiál systém při vytváření polohovacích pohybů a dráhy nástroje zohledňuje pro každou operaci stav materiálu. Změna pořadí operací má potenciál změnit výchozí stav materiálu pro stávající operace. Pokud se pořadí operací změní nebo jsou operace doplněny nebo odebrány ze seznamu, je nutné překontrolovat dráhu nástroje a polohovací pohyby. Grafická simulace součásti je dobrý způsob, jak zkontrolovat, zda je nutné změnit pohyby nástroje kvůli kolizi nebo nesprávným či zbytečným polohovacím přejezdům. Je-li nutná úprava, musí být operace přepsány. Pro přepsání všech operací v souboru součásti použijte Přepsat všechny operace z nabídky Změnit. Po přepsání operací systém přepočte všechny dráhy nástrojů a polohovací pohyby podle nového pořadí operací.

Dialogy Procesů

Dialog Procesů se zobrazí na obrazovce, pokud přetáhnete ikonu technologie obrábění z lišty obrábění a ikon nástroje ze seznamu nástrojů na ikonu v seznamu procesů. Dostupné volby pro každý proces jsou popsány v této kapitole.

Stroje s víc než jednou revolverovou hlavou také mohou využít procesy rychlosoustružení.

-  [Proces Kontura na straně 32](#)
-  [Proces Eliptická kontura na straně 42](#)
-  [Proces VoluTurn na straně 45](#)
-  [Proces Hrubování na straně 51](#)
-  [Procesy Díry \(Vrtání\) na straně 63](#)
-  [Proces Závítování na straně 67](#)
-  [Okružování závitu na straně 77](#)
-  [Zapichovací cyklus na straně 80](#)
-  [Rychlosoustružení Kontury/Hrubování na straně 83](#)

Viz také [Skupiny procesů na straně 88](#)

Záložky v dialogích procesů mají několik stavů, což by vám mělo pomoci snadněji nastavit parametry operace. Záložky jsou zobrazeny šedě, černě (normální) nebo tučně podle toho, zda jsou platné pro nastavení aktuálního procesu. Šedé záložky, obvykle, nejsou pro aktuální proces použitelné. Záložky, které jsou tučným písmem, mají přímý vliv na dráhu nástroje, kterou se chystáte generovat a položky v záložce musí být nastaveny. Položky v normálním (černém) textu obecně nemají vliv na vaši dráhu nástroje.

Schéma bezpečnostních vzdáleností v soustružnických procesech

Dialogy procesů zobrazují různá schémata bezpečnostních vzdáleností pro různé směry najíždění: **Vnější průměr**, **Vnitřní průměr**, **Přední plocha** a **Zadní plocha**.

- Radiální najíždění (**Vnější průměry** a **Vnitřní průměry**) probíhá na většině soustružnických strojů ve směru osy X.
- Axiální najíždění (**Přední plocha** a **Zadní plocha**) probíhá na většině soustružnických strojů ve směru osy Z.

Schémata bezpečnostních vzdáleností se mění podle nastavení v dialogu Dokument nastavení. Například:

- **Xr** označuje způsob kótování na **Poloměru**, **Xd** označuje způsob kótování na **Průměru**.
- Automatická bezpečnostní vzdálenost je ve schématu procesu k dispozici pouze je-li aktivována v Dokumentu nastavení.
- Rozbalovací menu **Základna součásti** (nebo **Vřeteno**) je k dispozici pouze pokud Dokument nastavení obsahuje víc než jednu základnu (stanici) součástí.

Automatická bezpečnostní vzdálenost

Pokud schéma procesu obsahuje zaškrťovací políčko Automatická bezpečnostní vzdálenost, zaškrtněte ho pro použití automatických bezpečnostní vzdáleností definovaných v Dokumentu nastavení nebo jeho zaškrtnutí zrušte pro ruční zadávání bezpečnostních vzdáleností.

Základna součásti (vřeteno)

Pokud schéma procesu obsahuje rozbalovací menu **Základna součásti**, vyberte, které vřeteno chcete programovat.



Proces Kontura

Konturovací proces se používá pro vykonání jednoho průchodu podél tvaru, který vznikne řezem rotační součástí. Po zkombinování procesu soustružení Kontury s ikonou ze seznamu nástroje se objeví tento dialog procesu.

Proces #1 Kontura

Kontura | Otočit | Nájezd/Výjezd

Strana řezu X+

☐ Obrábět 2. stranu ☒ Vnější průměr ☐ Vnitřní průměr ☐ Přední plocha ☐ Zadní plocha

☒ Dopředu ☐ Ostré hrany ☐ Upíchnout ☐ Rychlop. do ☐ Opt.řezný úhel

4.5 ↓ 4.5 ↑

Xr ↑

Základna součásti 1: Vřeteno 1

Nájezd a Výjezd

☒ Přímka 0.05 ☐ 90° Rádus 0.25 ☐ 90° Přímka ☐ Pokročilý

Přerušení třísky

☐ Odtážení ☐ Prodléva

Délka třísky

Nástroje ☒ Materiál

Max ot/min 1000 ☒ CSS

Vc m/min 1000

Posuv nájezdu 0.01 mm/ot

Posuv kontury 0.01 mm/ot

Komentář

Styl kontury

☒ Pouze materiál ☐ Plný

Bezp. vzd. 0.01

Zaoblení hran 0

Příd. na dokon ± 0

Xr Přídavek ± 0

Z Přídavek ± 0

☐ CRC zapnuta ☐ Střídání řezného zatížení

☒ Chladičí kapalina ☒ Chl. Kapalina ☐ Průchozí Vřeteno

Osv směru řezu

☒ X+ ☒ X- ☒ Z+ ☒ Z-

1. Volby obrábění Kontur
2. Konturovací Nájezd a Výjezd
3. Styl kontury
4. Přerušení třísky

Pro některé soustružnické procesy je k dispozici záložka **Otočit**, pokud váš dokument definice stroje (MDD) podporuje otáčení. Informace o ovládacích prvcích na této záložce viz [Ovládání na záložce Otočit](#).

Další informace o ovládacích prvcích na záložce **Nájezd/Výjezd** viz “[Konturovací Nájezd a Výjezd](#)” na straně 35.





Volby obrábění Kontur

Způsob Nájezdu

Tato volba by měla být v dialogích procesů nastavena vždy jako první. Výběr způsobu nájezdu určuje osu, po které bude nástroj najíždět k součásti. Na většině soustružnických strojů je radiální osa X a axiální je Z. Volby **Vnější průměr** a **Vnitřní průměr** určují, že nástroj najíždí a odjíždí radiálně ve směru osy X a volba **Přední plocha** definuje nájezd a výjezd nástroje ve směru axiální osy Z. Kliknutí na tato přepínací tlačítka také změní Schéma Bezpečnostních vzdáleností zobrazené uprostřed dialogu procesu.

Schéma Bezpečnostních vzdáleností

Obrázek se změní podle vybraného typu nájezdu a vybrané bezpečnostní vzdálenosti v dialogu Dokument nastavení (DCD). Volba způsobu nájezdu změní osu najíždění.

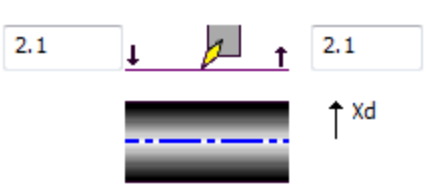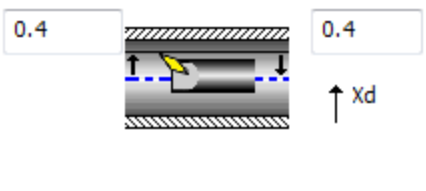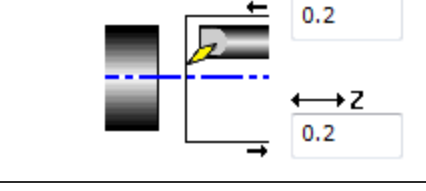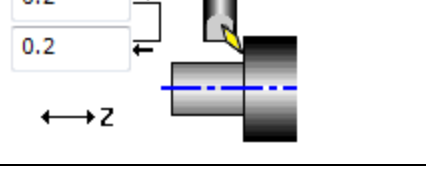Způsob Nájezdu	Schéma Bezpečnostních vzdáleností
Vnější průměr	
Vnitřní plocha	
Přední plocha	
Zadní plocha	

Pokud je v dialogu tabulka nastavení aktivována Automatická Bezpečnostní Vzdálenost, pak budou v nákresu deaktivovány bezpečnostní polohy, protože budou dopočteny podle hodnot Automatické Bezpečnostní Vzdálenosti.

Bezpečnostní vzdálenost nájezdu stanovuje místo na průměru nebo poloměru, na které nástroj najede rychloposuvem před zahájením pracovního posuvu do výchozího bodu operace. Bezpečnostní vzdálenost výjezdu stanovuje místo, do kterého může nástroj odjet rychloposuvem po projetí dráhy nástroje dané operace. Obě pole jsou označena šipkami, které směřují k a od součásti.

Dopředu

Dopředu označuje směr, kterým se bude nástroj pohybovat podél určeného tvaru obrábění. Pokud je aktivována volba Dopředu, nástroj vyjede z výchozího bodu do koncového bodu vybraného tvaru obrábění, jak určují obráběcí značky. Pokud ho nezatrhnete, nástroj pojede z koncového bodu do výchozího bodu obráběného tvaru.

Ostré hrany

Určuje pohyby ve vnějších rozích obráběného tvaru. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, systém nepřidává do rohů obráběného tvaru pohyb po poloměru. Místo toho nástroj vykoná ostrý pohyb pouze při průjezdu kolem rohu a přeruší kontakt s konečným tvarem, což může v rohu vytvořit otřep. Pokud není toto políčko zaškrtnuto, systém při zaoblování rohu automaticky vykoná pohyb po poloměru, takže je nástroj neustále v kontaktu se součástí.

Upíchnutí

Používá se upichovacími nástroji. Pokud je postprocesor správně nastaven, zaškrtnutí tohoto políčka způsobí, že postprocesor bude generovat kompletní zvláštní kód, nezbytný pro upíchnutí součásti z tyčového polotovaru.

 
Rychloposuvem do

Když je toto políčko zaškrtnuto, přejezd z polohy bezpečnostní roviny nájezdu do výchozího bodu dráhy nástroje proběhne rychloposuvem a ne posuvem. Volba Rychloposuv do by měla být používána opatrně, protože může vytvořit najetí rychloposuvem přímo do materiálu součásti. K dispozici pouze pokud není aktivováno Použit Autom. bezp. vzdálenost. *Poznámka:* Použití Rychloposuvem do vyžaduje upravený postprocesor.

Optimální řezný úhel

Určuje, jak bude kontura obráběna. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, vybraný tvar obrábění je automaticky rozčleněn na segmenty, které budou obráběny ve směru kladného úhlu destičky. Při obrábění bude destička vždy "tlačena", ne "tažena".


Kompenzace průhybu (drážkovací nástroj):



Vyberete-li volbu dráhy nástroje "Optimální řezný úhel", můžete zadat velikost kompenzace průhybu nástroje. Pohyb nástroje je upraven vždy, když je kompenzace průhybu aktivní. To (případně) rozdělí konturu do několika drah nástrojů tak, že destička vždy obrábí směrem "vpřed". To eliminuje tažení nebo obrábění zadní stranou destičky.

Konturovací Nájezd a Výjezd

Nastavení Nájezd a Výjezd může vytvořit dodatečné pohyby, které budou připojeny k dráze nástroje. Je-li vybrána první volba, bude k dráze nástroje připojen 90° oblouk o zadaném poloměru. Tento oblouk bude tečný k počátečnímu prvku v počátečním bodu. Pokud je do textového pole Přímka zadána hodnota, bude vytvořena přímka zadané délky tečná k oblouku. Dále, pokud je tato volba aktivována a velikost poloměru je nula, přímka nebude kolmá, ale místo toho rovnoběžná. Vyberete-li druhou volbu, bude k obráběnému tvaru připojena přímka o zadané velikosti. Tato přímka bude kolmá k počátečnímu prvku v počátečním bodu.

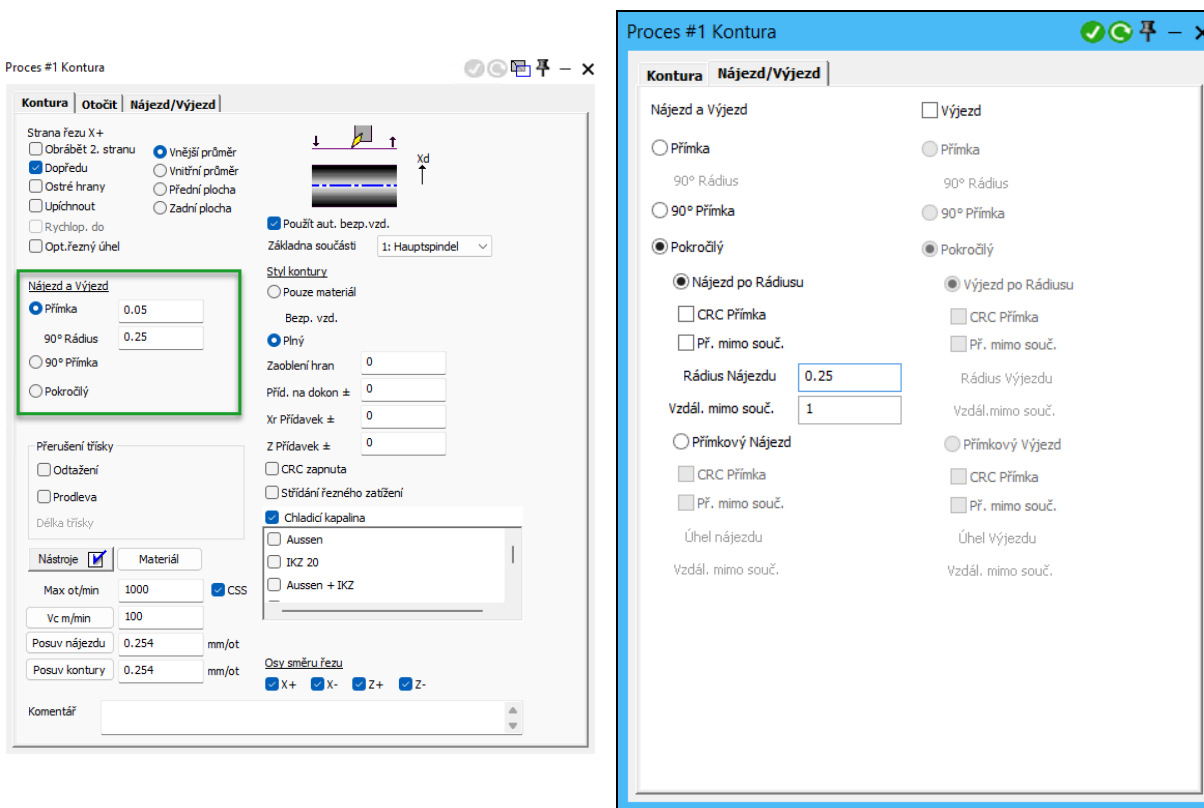

Volba Pokročilý vám umožňuje definovat vlastní Nájezd a Výjezd na záložce **Nájezd/Výjezd**. Nastavení a chování těchto pohybů je podobné jako u frézovacích Nájezdů/Výjezdů až na to, že při soustružení nejsou žádné Z pohyby po rampě. Pohyby pro Nájezd a Výjezd můžete definovat nezávisle. Zatřetí volby Výjezd aktivuje pohyby Výjezdu, pro které lze použít výchozí nebo pokročilé volby.

Nájezd/Výjezd po Rádusu:

S touto volbou bude váš Nájezd/Výjezd založen na rádusu.

CRC Přímka:

To vygeneruje přímku, která umožňuje aktivaci Kompenzaci poloměru nástroje. CRC přímka může být tečná nebo kolmá k Přímce mimo součást podle nastavení vašich preferencí obrábění.

Přímka mimo součást:

Volba je vykonána po CRC přímce a generuje přímku, která míří posuvem do (u výjezdu mimo) součást.

Rádus Nájezdu/Výjezdu:

Toto určuje rádius křivky nájezdu/výjezdu.

Vzdálenost mimo součást:

Volba určuje, jak daleko má systém sledovat rádius křivky nájezdu/výjezdu. Je-li tato hodnota rovna rádiusu nájezdu/výjezdu, bude výsledkem 90-stupňová křivka. V případě, kdy jsou úhly nájezdu nebo výjezdu buď 0 nebo 180 stupňů, bude k přímce přičtena vzdálenost mimo součást a nebude vytvořen žádný pohyb nájezdu/výjezdu.

Přímkový Nájezd/Výjezd:

Přímkový nájezd nebo výjezd bude vycházet z uživatelem zadaného úhlu. Osa nájezdu/výjezdu bude kolmá na prvek.

Styl kontury

Volba Styl kontury ovlivňuje dráhu nástroje, vytvořenou pro aktuální operaci. Je-li zaškrtnuto políčko Pouze Materiál, pak při vytváření dráhy nástroje pro operaci systém bere v úvahu aktuální stav polotovaru, včetně případné definice uživatelského polotovaru. Pokud je Pouze Materiál zapnuto, dráha nástroje pojede posuvem pouze nad oblastmi, které ještě nebyly obrobena předchozími operacemi. Systém sleduje množství odebraného materiálu v předchozích operacích a generuje vlastní dráhu nástroje na základě těchto informací, čímž zamezuje obrábění "vzduchu".

Kvůli tomu pořadí operací přímo ovlivňuje, jak bude součást obrobena. Pokud je pořadí operací změněno nebo jsou operace doplněny nebo odebrány, všechny operace by měly být přepracovány, aby byla změna zohledněna. Volba Přepsat všechny operace v nabídce Úpravy umožňuje velmi snadné přepracování všech operací součástí.

Hodnota Bezpečnostní vzdálenost určuje vzdálenost od materiálu, kterou systém použije pro výpočet místa, kam může nástroj bezpečně najet rychloposuvem během operace. Pokud se nástroj pohybuje v bezpečnostní vzdálenosti, je povolen pouze pracovní posuv.

Buďte opatrní při použití Rychlosoustružení spolu s Pouze materiál. Použití Pouze materiál může vytvořit průchody, které nemusí být synchronizovány se zpožděním druhého nástroje. Za určitého stavu polotovaru je možné, že druhý průchod v páru hrubovacích nebo konturovacích průchodů může začít dál v součásti, než první průchod.

Proto při Rychlosoustružení vždy zkontrolujte simulaci. Má-li druhý nástroj tento problém, uvidíte podřezání.

Volba Plný vám dává větší kontrolu nad vytvářením dráhy nástroje. Pokud je použita volba Plný, generovaná dráha nástroje pojede pracovním posuvem po vybraném obráběném tvaru z výchozího bodu do koncového bodu tak, jak stanovují obráběcí značky.

Srážení hran

Hodnota v tomto textovém poli stanovuje rádius, který bude použit na každý vnější ostrý roh vybraného obráběného tvaru. Hodnota nula nepřeruší v rohu obrábění, ale ponechá nástroj v

kontaktu se součástí během jeho přejezdu k dalšímu prvku. Všimněte si, že **Srážení hran** je k dispozici pouze za předpokladu, že není aktivováno **Ostré hrany**.

Přídavek na dokončení ±

Hodnota **Přídavek na dokončování ±** určuje minimální množství materiálu, které bude ponecháno na obráběném tvaru (rovnoměrně na všech plochách) po projetí dráhy nástroje.

Xr Přídavek

Hodnota **Xr Přídavek** umožňuje uživateli definovat případný dodatečný přídavek ve směru osy X. Zde zadaná hodnota určuje množství materiálu, které bude ponecháno na obráběném tvaru pouze ve směru osy X.

Z Přídavek

Hodnota **Z Přídavek** umožňuje uživateli definovat velikost přídavku pro osu Z. Hodnota **Z přídavek** stanovuje množství materiálu, které bude ponecháno na obráběném tvaru pouze ve směru osy Z.

Zapnutí Kompenzace Poloměru Nástroje

Zatrhávací rámeček, který určuje, zda je zapnuta nebo vypnuta Kompenzace poloměru nástroje. GibbsCAM má řadu pravidel, určujících kdy a kde budou generovány CRC značky. Tato pravidla byla vybrána tak, aby byla co nejbezpečnější pro co nejširší škálu strojů. To znamená, že i když určitý stroj může být schopen pracovat s různými CRC pravidly, nebudeme ve výchozím nastavení generovat značky pro všechny případy. CRC pravidla pro oblouky jsou toho primárním příkladem.

Pro nové dráhy nástroje GibbsCAM provede následující:

1. CRC bude aktivována pro nájezdy, před obloukem nájezdu. Pokud není před obloukem nájezdu žádný pohyb, CRC bude na oblouku aktivováno. GibbsCAM obsahuje výstrahu, která koncovému uživateli řekne, že používá CRC bez přímkového pohybu. Obecně považujeme aktivaci CRC na oblouku jako neplatný případ, protože to oblouk přesně neobrábí.
2. CRC bude aktivováno při výjezdu, po oblouku výjezdu. Pokud není po oblouku výjezdu žádný pohyb, bude deaktivace CRC provedena po **Hloubkovém** pohybu. A opět GibbsCAM bude varovat uživatele, nebude-li mít přímkový pohyb. Obecně považujeme deaktivaci CRC na oblouku jako neplatný případ, protože to oblouk přesně neobrábí.
3. Některé operace mají volby pro odložení aktivace CRC na později v dráze nástroje (hrubovací a dokončovací průchod.) Pravidla 1 a 2 budou použita pouze na dokončovací průchod.

Pro staré dráhy nástroje bude GibbsCAM dodržovat pouze pravidla 1 a 2. Pro rychloposuvy v dráze nástroje nebudou vloženy žádné značky.

Chladicí kapalina

Zatrhávací rámeček vyjadřuje, zda je chladicí kapalina zapnuta pro daný proces. **Chladicí kapalina** je standardní volba pro chlazení. Další volby chlazení jsou dostupné se Zakázkovým postprocesorem.

CSS (Konstantní řezná rychlost)

Volba CSS aktivuje konstantní řeznou rychlost (CSS). CSS zajistí plynulou změnu otáček vřetena v závislosti na měnícím se průměru, na kterém se nástroj nachází a použitým SMPM (milimetry nebo stopy za minutu).

Max ot/min

Nastavení Max ot/min slouží k nastavení horního bezpečnostního limitu otáček vřetena. CSS je vypnuto, zadaná hodnota ot/min bude použita jako otáčky vřetena.

Hodnoty SFPM a Posuv lze automaticky vypočítat na základě vybraného materiálu z instalované materiálové databáze CutDATA. Aby byly tyto hodnoty vypočteny a zadány do správných polí, musí být kliknuto na tlačítka SMPM a Posuv. Pokud není zvolen materiál nebo materiálová databáze CutDATA není nainstalována, budete muset zadat velikost posuvu a otáčky.

Najížděcí posuv:

Kliknete-li na tlačítko Najížděcí posuv software vypočte hodnotu podle naší materiálové databáze. Alternativně můžete vypočtenou hodnotu ručně přepsat zadáním vaší vlastní hodnoty. Najížděcí posuv je zapsán do dráhy nástroje pro vygenerování do G-kódu.

Posuv na Kontuře

Toto vypočte nejvhodnější rychloposuv prostřednictvím CutDATA podle typu vybraného materiálu.

Osy Směru řezu

Zatrhávací rámečky Osy směru řezu vám umožňují omezit osy a směry obráběného tvaru. Zrušení označení osy zabrání pohybům po obráběném tvaru ve směru dané osy. Ve výchozím nastavení by měly být pro všechny osy označeny.

Přerušení třísky

Soustružnické procesy Kontura a Hrubování obsahují funkci Přerušení třísky, jejíž nastavení vám umožňuje lámat třísky podle nastavených parametrů.

Jaký problém to řeší? Hlavně při obrábění materiálu, který je měkký nebo porézni, mohou někdy vznikat velmi dlouhé třísky, které překáží obrábění součásti.

Poznámka: Pokud váš stávající postprocesor nepodporuje v generování značek prodlevy do dráhy nástroje, bude nutná jeho úprava. Pokud si nejste jisti, obraťte se na svého prodejce nebo oddělení postprocesorů Gibbs s žádostí o ověření nebo úpravu.

Rozhraní nabízí toto nastavení:

Odtažení

Když je aktivováno, můžete definovat, jak daleko nástroj vyjede od polotovaru.

Prodleva

Přerušení třísky	
<input checked="" type="checkbox"/> Odtažení	1.27
<input checked="" type="checkbox"/> Prodleva	1 ot.
Délka špony	254

Délka třísky


Když je aktivováno, můžete zadat, kolik otáček nástroj zůstane na místě, než bude pokračovat v obrábění.

Zadejte délku třísky tolerovanou, než dojde k Odtazení nebo Prodlevě. Délka odstraňovaných třísek zůstane konstantní i v průběhu zmenšování průměru polotovaru (v procesu na vnitřním průměru).

Soustružení s B-osou

Co je soustružení s B-osou?

Soustruhy s B-osou nabízí podobné funkce, jako 5-osé frézovací centrum. Na soustruhu s B-osou může uživatel zadávat vektory, v jejichž směru se nástroj bude otáčet a umožňuje tak obrábět součást na jeden průchod, namísto využívání více nastavení. Hlavní dvě výhody B-osy je méně výměn nástrojů a možnost obrábět i součásti, v kterých by jinak nebyla dostatečná bezpečnostní vzdálenost.

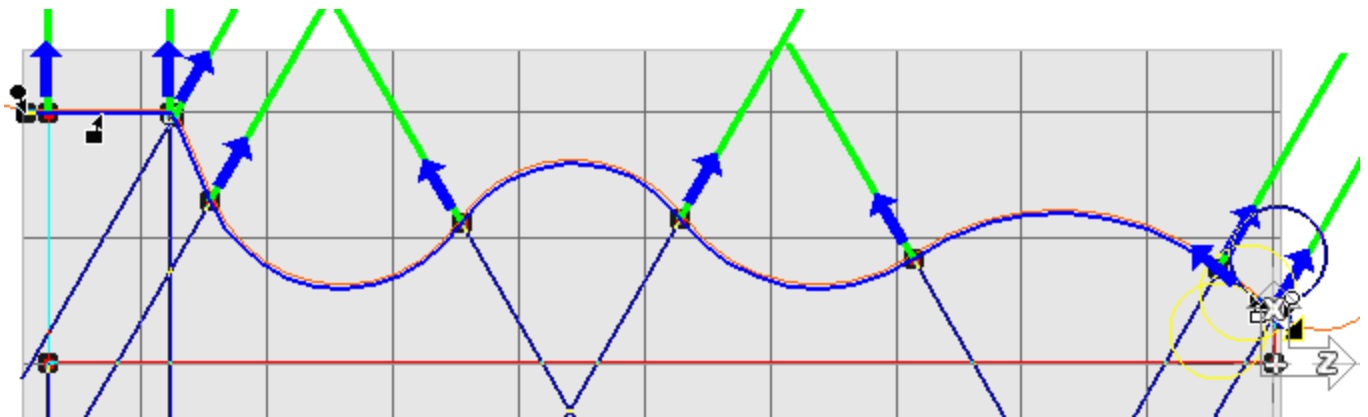

Obrázek výše znázorňuje jeden způsob, jak GibbsCAM vykresluje dráhu B-osy. Zelené čáry vektorů s modrými šipkami představují úhel nástroje v daném bodu. U každého vektoru, v závislosti na strategii, dochází k rotaci nástroje na předchozím prvku nebo prvcích.

Záložka B-Osa a její ovládací prvky

V dialogu soustružnického konturovacího procesu jsou na záložce **B-Osa** tyto ovládací prvky.


Proměnné B

Zaškrtnutí tohoto políčka umožní otáčení osy B s použitím jedné ze tří voleb: **Kolmé k řídicí křivce**, **Vodící křivka** nebo **Vyberte vektory**, které určí počáteční a koncový bod prvku.

Kolmé k řídicí křivce

Udrží nástroj relativně k normálám geometrie podle vybrané řídicí křivky. Tato strategie musí být zvolena při používání Profileru.

Ostré rohy. Strategie **Kolmé k řídicí křivce** nabízí dvě možnosti určení způsobu přejíždění nástroje v rozích.

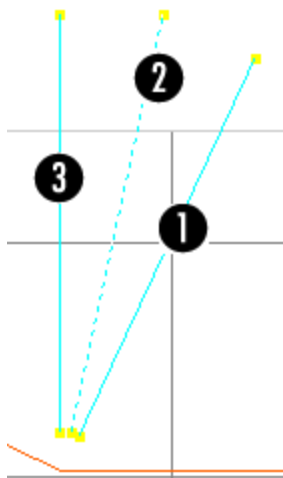

Vyhladit normály

- Nástroj přejíždí pozvolně po křivce a k jednotlivým prvkům nebude zachovávat přesně kolmou polohu.

Otočit při posunutí

- Nástroj se bude otáčet přímo z prvku (3) na prvek (1). Během otáčení se nástroj v rohu zdrží.

Vodicí křivka

Otáčení B-osi můžete také definovat označením vodící křivky. Vodicí křivka musí mít stejný počet geometrických prvků jako řídicí křivka. Každý prvek v řídicí křivce bude přímo odpovídat prvkům ve stejném umístění na vodící křivce. Vaše vodící křivka by měla být tvořena otevřenou geometrií, jinak se bude snažit použít celý tvar.

Vyberte vektory

Vektory vyberte po kliknutí na tlačítko **Vybrat**, které vyvolá seznam stávajících přechodových prvků, které lze použít jako vektory. Prvky z pracovního prostoru, které v seznamu nejsou, můžete do seznamu doplnit **Ctrl-kliknutím**. Položky nebo prvky pracovního prostoru lze ze seznamu odstranit **Ctrl-kliknutím**. Vektory lze vybírat v jakémkoliv pořadí.

Prvky, které lze použít jako Vybrané vektory. Vektory musí být:

- Vytvořeny prostřednictvím funkce geometrie "přímka pod úhlem a procházející bodem", kde vybraný bod ležel na řídicí křivce.
- Plně ukončeny s přesně jedním koncovým bodem, který se shoduje s bodem na řídicí křivce.

Modrá šipka označuje směr vektoru. Ujistěte se, že šipka směřuje od požadovaného směru nájezdu. (Pokud šipka směřuje špatným směrem, budete muset daný vektor vytvořit znovu.)

Přechod přes. Dvě prepínací tlačítka v této sekci se používají pouze na přechody, které nemají vektory.

Pouze předchozí prvek

- B-osa zůstane v určené orientaci, dokud nedojede ke geometrickému prvku před dalším vektorem. V tomto bodu přejede pouze přes geometrický prvek.

Více prvků

- B-osa bude mezi vektory plynule přecházet.

Minimální úhel / maximální úhel


Pro jakoukoliv strategii můžete zadat maximální a minimální hodnoty, které může osa nástroje dosahovat.

Přídavné úhly náběhu/zpoždění

Pro kteroukoliv strategii můžete zadat přídavný úhel náběhu (kladný) nebo zpoždění (záporný), který bude doplněn ke každému vektoru.

Interpretovat vektory jako

Pro jakoukoliv strategii lze vektory určit volbami **Nastavení plochy**, **Nastavení průměru** nebo **Vložit vektor**, viz ilustrace níže.

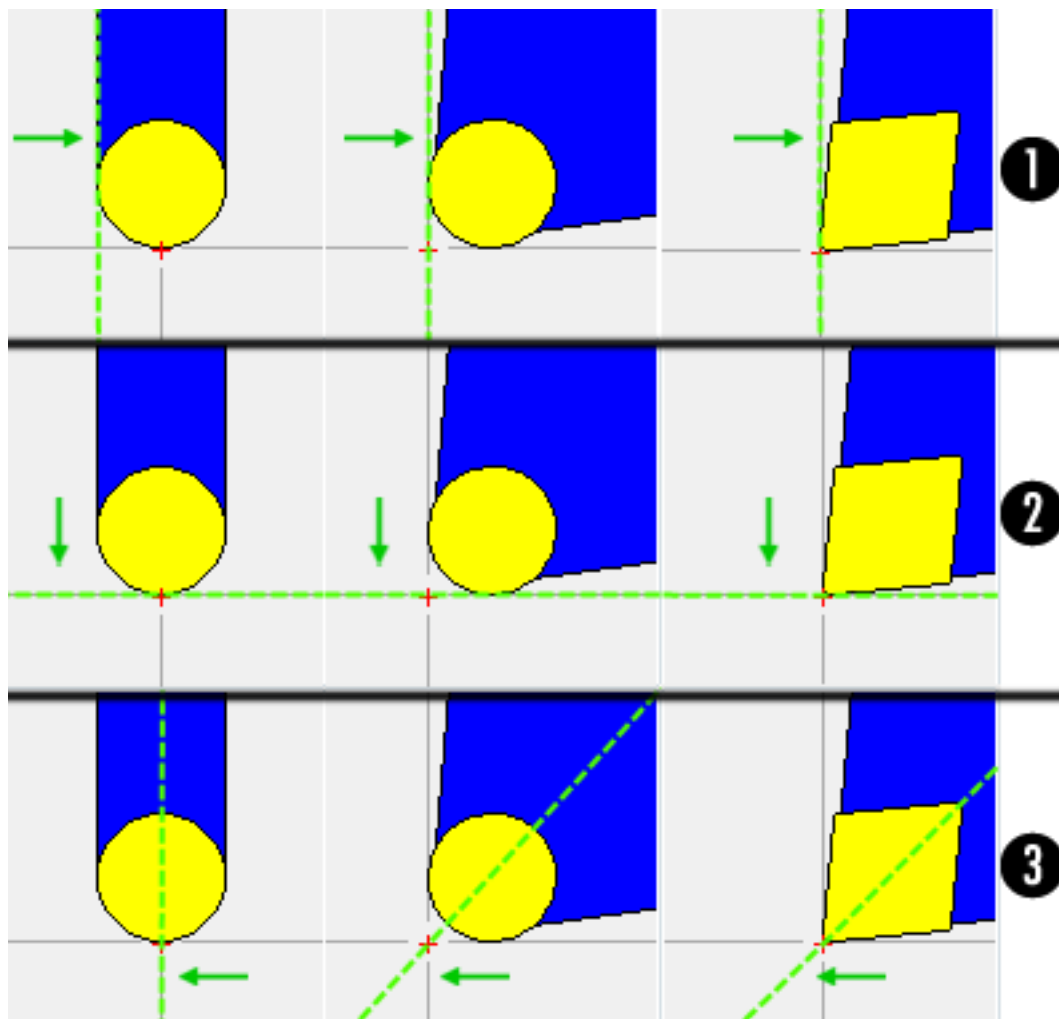

- Nastavení plochy (řádek 1): Orientace nástroje odpovídá čelu nástroje.
- Nastavení průměru (řádek 2): Orientace nástroje odpovídá průměru nástroje.
- Vložit vektor (řádek 3): Orientace nástroje odpovídá úhlu destičky.


Upozornění

Vyžaduje **B0** v dialogu nástroje. Směr nástroje je podporován pouze pokud je v dialogu aktuálně použitého nástroje jako hodnota **B Otočení** 0.

Zablokuje ovládací prvky záložky Kontura v dialogu procesu. Zatřetí pole **Měnit B-osu** v záložce B-osa omezí některé měnitelné volby v záložce Kontura. Všimněte si prosím následujících výchozích hodnot (přepnutý stav v závorkách):

- Upíchnout (*vypnuto*)
- Optimální řezný úhel (*vypnuto*)
- Použít automatickou bezpečnostní vzdálenost (*vypnuto*)
- Styl kontury: Plný (Plný)
- Srážení hran: (*potlačeno: 0*)

Bez automatického předcházení kolizím. GibbsCAM automaticky nepředchází kolizím nástroje a držáku. Velmi důrazně doporučujeme před generováním kódu použít pro ověření kolizí FlashCPR nebo Simulaci.

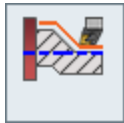

Proces Eliptická kontura

Proces Eliptická kontura se používá po konturování zaoblených, ale ne kruhovitých tvarů. Po zkombinování procesu Eliptická kontura s ikonou ze seznamu nástrojů se zobrazí následující dialog procesu.

Eliptické osoustružení na **vnějším** a **vnitřním** průměru je k dispozici pomocí přepínačů tlačítek.

Pro vytvoření eliptické dráhy nástroje na vnějším průměru není potřeba žádná referenční křivka. Pouze se označí křivka vnějšího průměru.

Pro vytvoření eliptické dráhy nástroje na vnitřním průměru je potřeba dále vytvořit a označit referenční křivku nebo páteřní křivku, která prochází středem součásti. Software potřebuje referenční křivku, z které bude promítat dráhu nástroje.

Proces #1 Eliptická kontura

Eliptická kontura | **Otočit**

Přímka Nájezdu 0.05 0 ↓ ↑ 0

Rádus Nájezdu 0.25 ☒ Vnější průměr ☐ Vnitřní průměr Xd

Přímka Výjezdu 0.05

Rádus Výjezdu 0.25

1

Nástroje ☐ Materiál **2**

Tolerance 0.001

Stoupání 0.01

Vc m/min 1000

Základna Součásti 1: Main Spindle **3**

Počátek Z 5

Konec Z -5

Počátek protažení Z 0

Konec protažení Z 0

Přídavek na plochu ± 0

Xr Přídavek ± 0.008

☐ Optimalizovat pro 2.5D těleso součásti

☒ Chladicí kapalina

☐ Thru Tool High

☒ Thru Tool Low

☐ V-Groove Low

Komentář

1. Parametry Nájezdu/Výjezdu a Bezpečnostní vzdálenost
2. Materiál, posuvy a otáčky
3. Parametry Počátku/konce a parametry přídavku

Pro některé soustružnické procesy je k dispozici záložka **Otočit**, pokud váš dokument definice stroje (MDD) podporuje otáčení. Informace o ovládacích prvcích na této záložce viz [Ovládání na záložce Otočit](#).

Parametry Nájezdu/Výjezdu a Bezpečnostní vzdálenost

Přímka nájezdu

Zadejte délku radiální přímky (u většiny soustružnických center ve směru osy X) pro nájezd posuvem do tělesa. Jedná se o virtuální přímku, která přejde do spirály kolem součásti.

Rádus nájezdu

Zadejte velikost rádiusu najížděcí křivky.

Přímka výjezdu


Zadejte délku radiální úsečky výjezdu od tělesa. Jedná se o virtuální přímku, která přejde do spirály kolem součásti.

Rádus Výjezdu


Zadejte velikost rádiusu vyjížděcí křivky.

Schéma Bezpečnostních vzdáleností

Obrázek zobrazuje orientaci (na většině soustružnických center je X je radiálně a Z je axiálně) a zda je pracovní prostor dokumentu nastavení měřen na poloměru (Xr) nebo průměru (Xd). Toto schéma je v režimu **Vnější průměr** podle zvoleného přepínacího tlačítka.

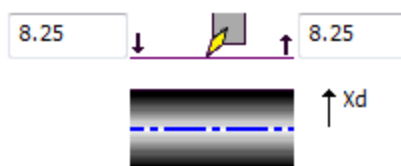

Tento obrázek zobrazuje bezpečnostní schéma v režimu **Vnitřního průměr** podle zvoleného přepínacího tlačítka.

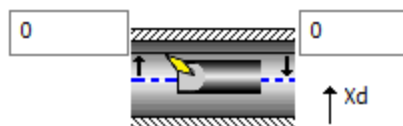

Textová pole těsně nad schéma bezpečnostních vzdáleností vám umožňují zadat hodnoty pro:

- Bezpečnostní vzdálenost nájezdu – to je, kam nástroj najede rychloposuvem, než začne radiální pracovní posuv do výchozího bodu operace.
- Bezpečnostní vzdálenost výjezdu – to je, kam nástroj odjede rychloposuvem po dokončení obrábění v koncovém bodu operace.

Materiál, posuvy a otáčky

Nástroje ☒ **Nástroj**

- ☐ **Nástroj** signalizuje, že nástroj k sobě nemá připojena žádná data.
- ☒ **Nástroj** signalizuje, že nástroj k sobě má připojena data.

Kliknutí na toto tlačítko otevře **Tabulku posuvů a otáček** pro nástroj v aktuální součásti. Tento dialog vám umožňuje zobrazit, přidat nebo smazat záznamy pro tuto instanci nástroje. Je-li záznam označen, kliknutí na **Výpočet Otáček** zkopíruje hodnotu otáček záznamu do dialogu procesu a kliknutí na **Výpočet Posuvu** zkopíruje hodnotu posuvu záznamu do dialogu procesu. Kompletní popis **Tabulky posuvů a otáček** viz příručka [Základní manuál](#).

Materiál

Kliknutí na toto tlačítko otevře dialog **Materiály**, kde můžete vybírat a upravovat materiály. Kompletní popis materiálové databáze najdete v příručce [Základní manuál](#).

Tolerance

Zadejte hodnotu maximální vzdálenosti, do které se může dráha nástroje odchýlit od vybraného tělesa. Malá hodnota vygeneruje nejpřesnější dráhu nástroje a rozsáhlý kód. Velká hodnota znamená rychlejší výpočet a kratší kód.

Stoupání

Zadejte hodnotu stoupání ve směru osy (u většiny strojů to je stoupání v Z), což je ekvivalent lineárního pracovního posuvu v palcích nebo milimetrech za otáčku (palce/ot nebo mm/ot) při obrábění rovné sekce na průměru. Malá hodnota vygeneruje nejpřesnější dráhu nástroje a její

obrobení na stroji trvá déle. Velká hodnota potřebuje kratší čas na výpočet a vyžaduje kratší dobu obrábění.

Vc (obvodová rychlost)

Zadejte hodnotu obvodové rychlosti. Pamatujte, že eliptické soustružení využívá proměnné otáčky za minutu, aby byla udržena konstantní obvodová rychlost.

Parametry Počátku/konce a parametry přídavku

Počátek Z

Zadejte axiální Z souřadnici, kde má operace eliptického soustružení začít. Menší počáteční hodnota, než je hodnota zadaná jako **Konec Z**, obrátí směr obrábění.

Konec Z

Zadejte axiální Z souřadnici, kde má operace eliptického soustružení skončit. Koncová hodnota větší, než je hodnota zadaná jako **Počátek Z**, obrátí směr obrábění.

Počátek protažení Z

Zadejte axiální hodnotu Z určující, jak daleko má přesahovat první stoupání za bod **Počátek Z**. Jsou-li pod protažením plochy tělesa, budou ignorovány. Tento parametr lze použít pro vygenerování nájezdu v Z namísto v X.

Konec protažení Z

Zadejte axiální hodnotu Z určující, jak daleko má přesahovat poslední stoupání za bod **Konec Z**. Jsou-li pod protažením plochy tělesa, budou ignorovány. Tento parametr lze použít pro vygenerování výjezdu v Z namísto v X.

Přídavek na plochu ±

Kladná hodnota definuje množství materiálu, který má být ponechán na ploše tělesa; záporná hodnota definuje velikost podřezání; hodnota 0 znamená přesný řez.

Xr Přídavek ±

Kladná hodnota určuje množství materiálu ponechaného jako radiální přídavek (Xr) pro obrábění na vnitřním i vnějším průměru; záporná hodnota definuje velikost podřezání; hodnota 0 znamená přesný řez.

Optimalizovat pro 2.5D těleso součásti

U součástí, které jsou vytažené nebo s úkosem (tedy kde každé stoupání obrábí podobný tvar bez nějakého pokroucení nebo přechodu), zaškrtnutí tohoto políčka vytvoří lepší řez bez ohledu na toleranci, s kratším časem výpočtu a kratším kódem. Pro jakýkoliv typ tělesa s jinou než vytaženou nebo zkosenou geometrií nezapomeňte ponechat toto políčko nezaškrtnuté.



Proces VoluTurn

Proces VoluTurn umožňuje vygenerovat plynulý pohyb, který rovnoměrně rozkládá opotřebení destiček nástroje a snižuje zatížení při obrábění tím, že vytváří plynulý tečný nájezd/výjezd po

oblouku s efektivní změnou pozice mezi řezy. VoluTurn se hodí hlavně pro obrábění houževnatých materiálů, jako je titan nebo kalené oceli. Používá kulaté destičky.

Uložit Kopii – Varování

Součásti s dráhou VoluTurn v této verzi:



UPOZORNĚNÍ: Nedoporučujeme používat Uložit Kopii do verze GibbsCAM 12 nebo starší. Tento typ dráhy nástroje z aktuální verze nemusí být při Uložit Kopii uchován a tak nemusíte být ve starší verzi schopni použít Přepiš, simulaci nebo generovat kód.

Po zkombinování procesu VoluTurn s ikonou ze seznamu nástrojů se zobrazí následující dialog procesu.

The screenshot shows the VoluTurn dialog box with the following sections and numbered callouts:

- 1:** Top section with "Strana řezu" (X+) and "Vnější Průměr" (4.5) settings.
- 2:** "Hloubka řezu" (0.05) and "Prověřit držák" checkbox.
- 3:** "Nástroje" and "Materiál" (CSS) settings.
- 4:** "Aktivovat Kontrolu tloušťky třísky" checkbox and "Cílová tloušťka" (0.01) setting.
- 5:** "Přídavek ±" (0) and "Xr Přídavek ±" (0) settings.
- 6:** "Chladicí kapalina" checkbox and "Thru Tool High" checkbox.
- 7:** "Komentář" text area.

1. Volby obrábění VoluTurn
2. "Parametry řezu VoluTurn" na straně 48
3. "Aktivovat kontrolu tloušťky třísky VoluTurn" na straně 48
4. "Posuvy a otáčky VoluTurn" na straně 49
5. "Parametry přídavků VoluTurn" na straně 50
6. "Parametry obrábění VoluTurn" na straně 50
7. "Komentář" na straně 51

Parametry přídavků VoluTurn

Volby obrábění VoluTurn

Strana řezu

Obrábět 2. stranu

Strana řezu vám říká, která strana (obvykle X+ nebo X-) bude obráběna. Polohování obrátíte zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka **Obrábět 2. stranu**.

Dopředu

Označuje směr, kterým se bude nástroj pohybovat podél určeného tvaru obrábění. Pokud je zaškrtnuto políčko **Dopředu**, pak nástroj vyjede z výchozího bodu do koncového bodu vybraného tvaru obrábění, jak určují obráběcí značky. Není-li aktivováno, pak nástroj pojede z koncového bodu do výchozího bodu obráběného tvaru.




Zpět & Vpřed


Je-li zaškrtnuto **Zpět & Vpřed**, nástroj bude obrábět oběma směry bez přejíždění rychloposuvem na začátek dráhy nástroje po každém průchodu.

Auto Rampa odlehčení

Aktivace **Auto Rampa odlehčení** přepíše hodnotu nastavenou v dialogu nástroje a nahradí automatický výpočet pro snížení pohybu po rampě na minimum.

Schéma bezpečnostních vzdáleností

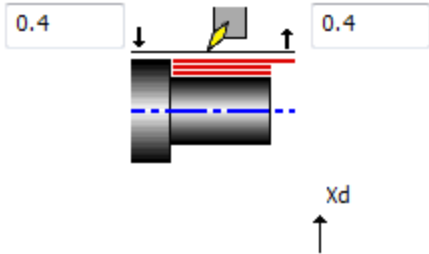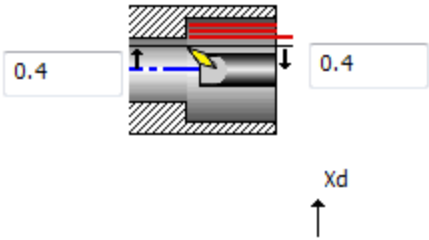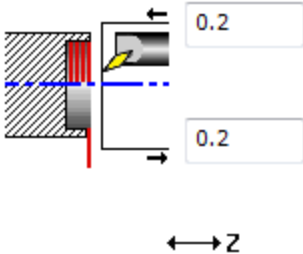Způsob Nájezdu	Schéma Bezpečnostních vzdáleností
Vnější průměr	 <p>0.4 0.4</p> <p>Xd</p>
Vnitřní průměr	 <p>0.4 0.4</p> <p>Xd</p>
Přední plocha	 <p>0.2 0.2</p> <p>Z</p>

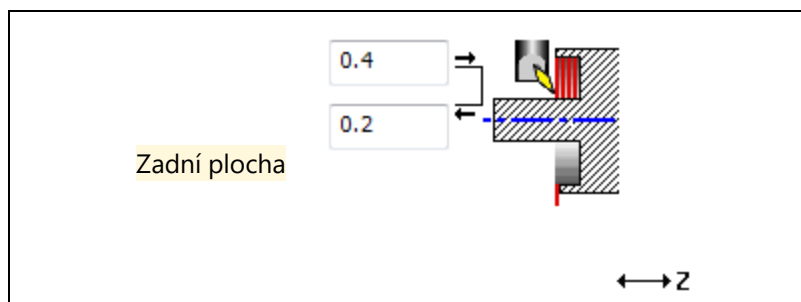

Použít automatickou bezpečnostní vzdálenost

Je-li zaškrtnuto Automatická Bezp. Vzdálenost vypočte systém bezpečnostní vzdálenosti automaticky. Pokud zaškrtnuto není, pak budou použity hodnoty zadané do textových polí Bezpečnostní vzdálenosti nájezdu a výjezdu.

Pouze Materiál

Je-li zaškrtnuto Pouze materiál, pak systém sleduje množství materiálu, který už byl odebrán. Kalkulace probíhají na přesném tvaru zbývajícího materiálu z původního polotovaru a před všemi obráběcími operacemi. Použití Pouze materiál zabírá víc výkonu procesoru, ale generuje efektivnější průchody.

Vřeteno

Na strojích s více vřeteny (stanicemi součástí) vyberte vřeteno, které bude použito pro tuto operaci.

Parametry řezu VoluTurn

Hloubka řezu

Zadejte hodnotu určující hloubku řezu, do které nástroj zajede při každém průchodu.

Provéřit držák / Bezpečnostní vzdálenost držáku

Aby bylo možné prověřování kolizí držáku nástroje, zaškrtněte Provéřit držák a zadejte bezpečnostní vzdálenost držáku.

Aktivovat kontrolu tloušťky třísky VoluTurn


Aktivovat Kontrolu tloušťky třísky

Je-li zaškrtnuto políčko Aktivovat Kontrolu tloušťky třísky (ACTC), pak systém povolí provádění změn v polích Cílová tloušťka, Minimum tloušťka a Max posuv. Pokud zaškrtnuto není, pak budou do textových polí zadané hodnoty ignorovány.


ACTC umožňuje procesu VoluTurn řídicí tloušťku třísky v řezu změnou posuvu tak, jak se mění okamžitá hloubka řezu. Tato volba by měla být použita, je-li aktuální hloubka řezu velmi malá.

Účinek posuvu lze sledovat pomocí dalších Vytyčovacích značek určujících změny posuvu.

Dráha nástroje Voluturn

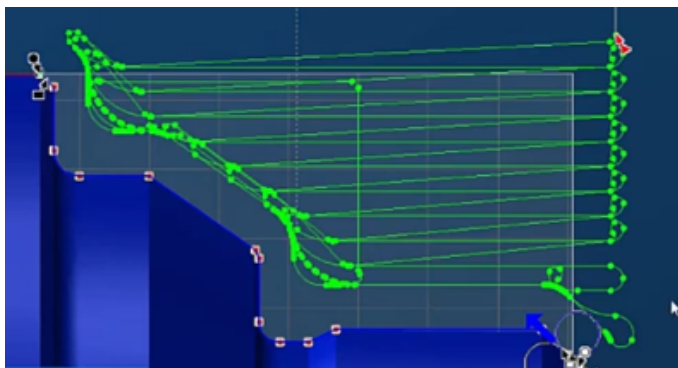

Dráha nástroje s ATCTI aktivována

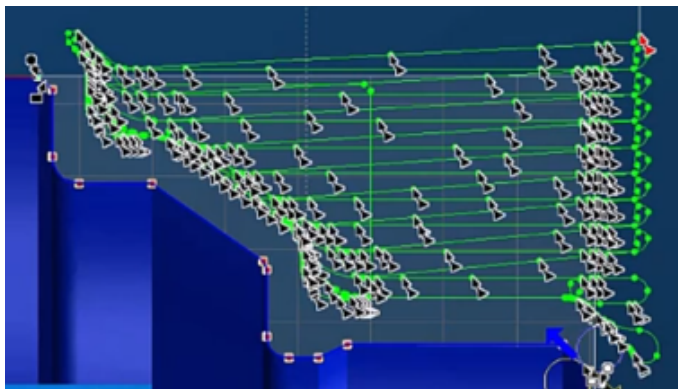**Cílová tloušťka**

Zadejte cílovou tloušťku třísek v obráběcím procesu.

Minimum tloušťka

Zadejte minimální tloušťku třísek v obráběcím procesu.

Max Posuv

Hodnota v tomto poli bude použita jako navrhovaný maximální posuv v milimetrech na otáčku (nebo v palcích na otáčku).

Posuvy a otáčky VoluTurn

Nástroje ☐ **Nástroj**

- ☐ **Nástroj** signalizuje, že nástroj k sobě nemá připojena žádná data.
- ☒ **Nástroj** signalizuje, že nástroj k sobě má připojena data.

Kliknutí na toto tlačítko otevře **Tabulku posuvů a otáček** pro nástroj v aktuální součásti. Tento dialog vám umožňuje zobrazit, přidat nebo smazat záznamy pro tuto instanci nástroje. Je-li záznam označen, kliknutí na **Výpočet Otáček** zkopíruje hodnotu otáček záznamu do dialogu procesu a kliknutí na **Výpočet Posuvu** zkopíruje hodnotu posuvu záznamu do dialogu procesu. Kompletní popis **Tabulky posuvů a otáček** viz příručka [Základní manuál](#).

Materiál

Kliknutí na toto tlačítko otevře dialog **Materiály**, kde můžete vybírat a upravovat materiály. Kompletní popis materiálové databáze najdete v příručce [Základní manuál](#).

CSS

Volba **CSS** aktivuje konstantní řeznou rychlost (CSS). CSS zajistí plynulou změnu otáček vřetene v závislosti na měnícím se průměru na kterém se nástroj nachází a použitým SFPM / SMPM (milimetry nebo stopy za minutu).

Max ot/min

Zadejte maximum otáček vřetene za minutu.

Vc (obvodová rychlost)

Hodnota v tomto poli bude po výběru materiálu použita jako navrhovaná obvodová rychlost ve stopách/milimetrech za minutu.

Posuv

Hodnota v tomto poli bude při volbě materiálu použita jako navrhovaný posuv v palcích na otáčku (nebo milimetrů na otáčku pro metrické jednotky).

Velký Posuv

Doporučený posuv na strojích, které rozlišují velký posuv od běžného posuvu.

Parametry přídavek VoluTurn

Přídavek ±

Zadejte minimální množství materiálu, které bude ponecháno na obráběném tvaru po dokončení dráhy nástroje.

Xr Přídavek ± (Xd Přídavek ±)

Zadejte dodatečný přídavek pro osu X. (Pokud radiální nájezd vašeho stroje neprobíhá ve směru osy X, změní se název parametru dle označení radiální osy.) Jedná se o množství materiálu, který bude ponechán na obráběném tvaru pouze ve směru radiální osy.

Z Přídavek ±

Zadejte dodatečný přídavek pro osu Z. (Pokud axiální nájezd vašeho stroje neprobíhá ve směru osy Z, změní se název parametru dle označení axiální osy.) Jedná se o množství materiálu, který bude ponechán na obráběném tvaru pouze ve směru axiální osy.

Parametry obrábění VoluTurn

Vyhlazovací rádius

Řezy VoluTurn používají hladký kruhový pohyb, který redukuje trhavý pohyb a opotřebení destiček nástroje. Zadejte nejmenší rádius, který v dráze nástroje povolíte.

Chladičí kapalina

Toto políčko určuje, zda je chladičí kapalina pro proces zapnuta. Chladičí kapalina je standardní volba pro chlazení. Další volby chlazení jsou dostupné se Zakázkovým postprocesorem.

Předejít vnoření

Toto pole můžete zaškrtnout, chcete-li zadat plynulý nájezd nástroje bez vnoření, když se nástroj poprvé dotkne polotovaru.

CS Obrábění

Má-li vaše součást víc než jeden souřadnicový systém (CS), vyberte CS, který bude použit pro tuto operaci.

Pro některé soustružnické procesy je k dispozici záložka **Otočit**, pokud váš dokument definice stroje (MDD) podporuje otáčení. Informace o ovládacích prvcích na této záložce viz [Ovládání na záložce Otočit](#).

Komentář

Pole, kam obsluha vepíše specifické informace o procesu.



Proces Hrubování

Hrubovací procesy jsou používány pro vykonání více průchodů na tvaru. Jakmile je ikona Hrubování zkombinována s ikonou nástroje, zobrazí se následující dialog procesu.

Proces #1 Hrubování

Hrubování | **Otočit**

Strana řezu X+ ☒ Vnější průměr 1

☐ Obrábět 2. stranu ☐ Vnitřní průměr

☒ Dopředu ☐ Přední plocha

☐ Ostré hrany ☐ Zadní plocha

☐ Zpět & vpřed

Typ hrubování Soustružení 2

Hl. řezu 0.05 Xr

☐ Od stěn

Max. odtažení

☒ Dok. průchod

☐ Sražení tyče

Délka

Přerušení třísky

☐ Odtažení

☐ Prodleva

Nástroje ☒ Materiál 3

Max ot/min 1000 ☒ CSS

Vc m/min 1000

Posuv nájezdu 0.01 mm/ot

Posuv kontury 0.01 mm/ot

Komentář

Základna součásti 1: Vřeteno 1 5

Styl hrubování

☐ Pouze materiál

Bezpeč. vzd 0.01

☒ Plný

☐ Krok rychl.

Prodloužit začátek 0 6

Zaoblení hran 0

Příd. na dokon ± 0

Xr Přídavek ± 0

Z Přídavek ± 0

☐ Střídání řezného zatížení 8

☒ Chladicí kapalina 9

☒ Chl. kapalina

☐ Průchodní Vřeteno

☒ Upřednostňovat pevné cykly

☐ Auto dokončení

Posuv 0.254 mm/ot 10

Osy směru řezu

☒ X+ ☒ X- ☒ Z+ ☒ Z-

1. Volby Hrubovacího obrábění, níže
2. "Typ Hrubování" na straně 53
3. "Hrubovací posuvy a otáčky" na straně 61
4. "Schéma Bezpečnostních vzdáleností" na straně 58
5. "Způsob hrubování" na straně 59
6. "Volby přídavek" na straně 60
7. "Přerušení třísky" na straně 60
8. "Střídání řezného zatížení" na straně 1
9. "Chladicí kapalina" na straně 61
10. "Osy Směru řezu" na straně 62

Pro některé soustružnické procesy je k dispozici záložka **Otočit**, pokud váš dokument definice stroje (MDD) podporuje otáčení. Informace o ovládacích prvcích na této záložce viz [Ovládání na záložce Otočit](#).

Volby Hrubovacího obrábění

Způsob Nájezdu

Výběr způsobu nájezdu určuje osu (Z nebo X), po které bude nástroj najíždět na součást. Volby **Vnější** a **Vnitřní průměr** určují, že nástroj najíždí a odjíždí ve směru osy X a volba **Přední Plocha** definuje nájezd nástroje ve směru osy Z. Navíc, kliknutí na jedno z těchto přepínacích tlačítek mění Schéma Bezpečnostních vzdáleností zobrazené v pravém horním rohu dialogu procesu.

Směr obrábění

Tyto zatrhávací rámečky označují směr, kterým se bude nástroj pohybovat po určeném obráběním tvaru. Pokud je aktivována volba **Dopředu**, pak nástroj vyjede z výchozího bodu do koncového bodu vybraného tvaru obrábění, jak určují obráběcí značky. Jinak nástroj pojede z koncového bodu do výchozího bodu obráběného tvaru. Pokud je zapnuta volba **Zpět & Vpřed**,

nástroj bude obrábět oběma směry bez přejíždění rychloposuvem na začátek dráhy nástroje po každém průchodu.

Ostré hrany

Rádus 0 (ostrý roh) je podporován v Hrubování, je-li Typ hrubování nastaven na (pouze) Soustružení.

Označení Počáteční strany

Tato volba vám umožňuje nastavit extra výchozí vzdálenost pro každý hrubovací průchod. To pomáhá zajistit, že výchozí pohyb posuvem nástroje bude začínat mimo materiál.


Typ Hrubování

Volby v rozbalovacím menu Typ Hrubování určují, jaký hrubovací cyklus bude použit pro aktuální proces:

- Soustružení, níže
- “Vnoření” na straně 56
- “Posunutím tvaru ” na straně 57
- “Posunutí Kontury” na straně 58

Výběr typu hrubování zobrazí další informace, potřebné po jednotlivé volby.

Soustružení

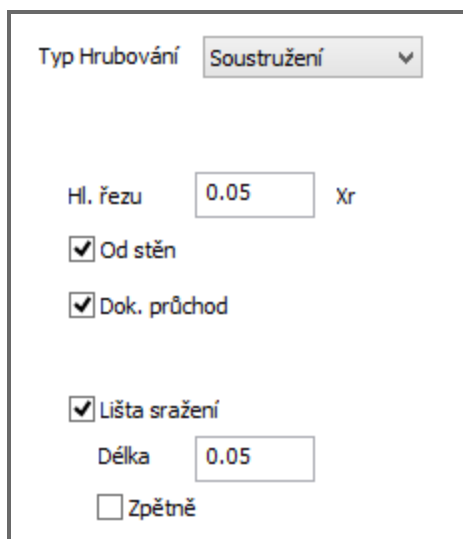

Po zvolení volby Soustružení musí být zadána velikost Hloubky řezu, určující hloubku řezu nástroje pro každý hrubovací průchod. Podle vybraného způsobu nájezdu bude hloubka řezu buď v souřadnici Xr (Xd) nebo Z. Všimněte si prosím, že Rampa odlehčení (nastavená v dialogu nástroje) zmenší hloubku řezu na jeden záběr a zvýší ji pro další. Ověřte prosím, že je tato hodnota menší než hloubka řezu.


Je-li zvoleno Soustružení jako Typ hrubování, zobrazí se zaškrťovací políčko Sražení tyče. Lze ho zaškrtnout pouze je-li v sekci Styl Hrubování zvoleno Pouze materiál.

Od stěn

Zatržení tohoto pole způsobí, že nástroj od strany odjede, místo aby ji obráběl. To bude mít za výsledek dráhu nástroje s "odskoky vzduchem", jak bude nástroj vyjíždět a odjíždět. Je-li toto políčko zaškrtnuto, zpřístupní se další parametry: **Max. Odtahení** vám umožňuje specifikovat maximální vzdálenost, do které nástroj odjede.

Začišťovací průchod

Začišťovací průchod se vrátí a odstraní veškerý materiál, který zůstane po **Od Stěn**.

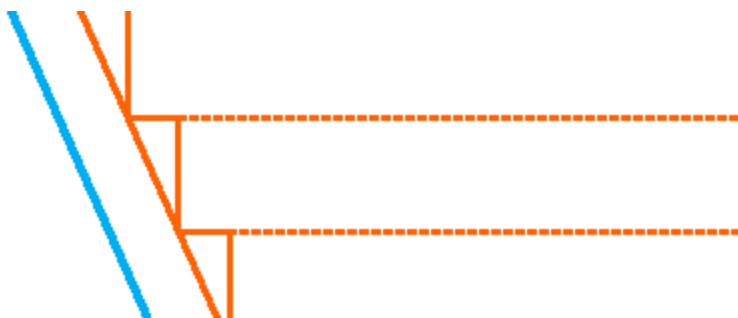

Dráha nástroje generovaná s **Od Stěn** a **Začišťovacím průchodem**.

Sražení tyče

Jaký problém to řeší? Když na dlouhotočném soustruhu probíhá hrubovací cyklus, součást působí reakci do vodícího pouzdra. Častý problém je, že za průchodem může zůstat otřep na vnějšku tyčového polotovaru, který se může zadrhnout a způsobit stroji potíže.

Aby k
tomu

Proces #1 Hrubování

Hrubování

☒ Vnější Průměr
☐ Vnitřní Průměr
☐ Přední Plocha

☒ Dopředu
☐ Zpět & Vpřed

Typ Hrubování: **Soustružení**

Hl. řezu: 0.05 Xr

☐ Od stěn
☒ Dok. průchod

☒ Lišta sražení
 Délka: 0.05
☐ Zpětně

☐ Použít Aut. bezp.vzd.

Styl Hrubování

☒ Pouze materiál
 Bezp. Vzd: 0.01
☐ Plný

☐ Krok rychlp.

Prodloužit začátek: 0
 Zaoblení Hran: 0
 Příd. na dokon ±: 0
 Xr Přídavek ±: 0

nedoc

házelo, často se do hrubovacího průchodu na vnějším průměru tyče doplňuje sražení nebo zaoblení, což ořep odstraní nebo oslabí.

Když je Typ hrubování nastaven na Soustružení, je po zvolení Pouze materiál k dispozici nová volba: Sražení tyče.


Rozhraní nabízí toto nastavení:

Délka

Zadejte délku bod od bodu 45stupňového sražení. Je platná jakákoliv hodnota menší, než je hloubka řezu.

Zpětně

- Pokud toto políčko **není** zaškrtnuto (výchozí nastavení), nástroj začne blíž ke středu polotovaru a bude obrábět sražení směrem ven.
- Když toto políčko **je** zaškrtnuté, nástroj začne blíž k vnějšku polotovaru a obrobí sražení směrem dovnitř.

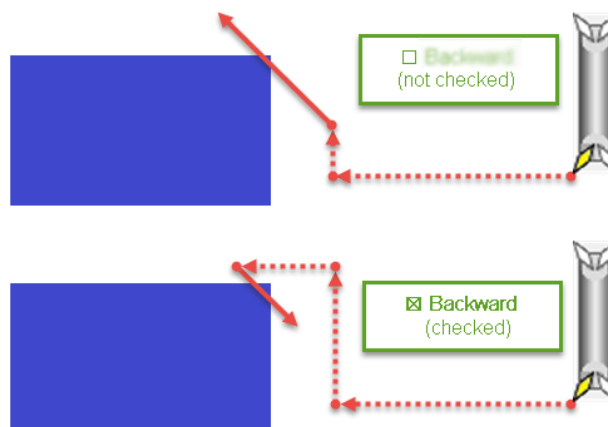

Vnoření

Když je jako typ hrubování zvoleno **Vnoření**, jsou k dispozici tyto volby.

Typ Hrubování
Zapichováním

Úhel Zápichu
-135

Šířka řezu

☐ Přesná
☒ Vypočítat
0.1
Max.

☐ Vycentrovat řezy
☐ Vícenás. průchod

Typ Zápichu

☒ Pouze při prvním vnoření

Výplach s plným výjez

Hloubka výplachu
0.1

Bezp. Vzd
0.05

Úhel vnoření představuje úhel, pod kterým zapichovací nástroj zajede do součásti. Výchozí hodnota Úhlu vnoření je 270°, nástroj tedy zajede přímo dolů.

Pro Šířku řezu jsou k dispozici dvě volby. Zvolíte-li Přesná, zadáváte vzdálenost v Z, o kterou se nástroj posune při každém zanoření. Volba Kalkulace mění hloubku řezu jak je potřeba tak, aby dráha nástroje procházela přesně koncovými body všech prvků vybraného tvaru obrábění.

Pokud je zvolena volba **Vycentrovat řezy**, nástroj provede první vnoření doprostřed drážky a pak pokračuje v hrubování ven na obě strany.

Volba **Vícenásobný průchod** vykoná "široké zapichování prvním způsobem." To znamená řezy ve stejné úrovni X a pak sjetí dolů o velikost kroku. Volby **Typ Zápichu** umožňují zvolit způsob pohybu nástroje při prvním zajetí do součásti v zapichovací hrubovací operaci. **Typ Zápichu** lze nastavit jako **Vnoření**, **Výplach s plným výjezdem** a **Vyplachovací výjezd**, jak je popsáno dále. Při odjíždění nástroje do strany ke stěně nebo dolů ke dnu v tolerancích bezpečnostních vzdálenosti raději pojedeme pracovním posuvem a ne rychloposuvem. Použitá bezpečnostní vzdálenost je stejná pro implementaci ISCAR (.02mm nebo 0.008").

Pouze při prvním vnoření

Pro **Výplach s plným výjezdem** a **Vyplachovací výjezd** lze tyto volby nastavit pouze pro první vnoření.

Výplach s plným výjezdem

Tato volba určuje, že první zápich bude proveden s výjezdem. Můžete zadat **Hloubku výplachu** a **Bezpečnostní vzdálenost**. Protože se jedná o **Plný výjezd**, po každém výjezdu nástroj odjede od držáku až do bezpečnostní vzdálenosti. Nástroj pak znovu zajede do součásti a začne svůj výjezd do bezpečnostní vzdálenosti od zbývajícího materiálu.

Vyplachovací výjezd

Tato volba také určuje, že první zápich bude proveden s výjezdem. Opět se zadává **Výplach**. Navíc zadáváte vzdálenost **Výjezdu**, která určuje, jak daleko nástroj vyjede ze stávajícího řezu, namísto odjetí zcela od součásti.

Vnoření

Tato volba určuje, že první zápich bude proveden spojitým pracovním posuvem z bezpečnostní vzdálenosti až na dno drážky. Procentuální hodnota **Prvního posuvu** určuje procento posuvu nastaveného v Procesu.

Posunutím tvaru

Zde můžete zadat specifikace hrubovacích cyklů typu **Posunutím tvaru**. Hodnoty **Xr obrábění** a **Z obrábění** stanovují množství materiálu, který má být při každém hrubovacím průchodu odebrán. Není nutné zadávat stejné hodnoty.

Pokud je zvoleno **Plný** jako **Styl hrubování**, musíte zadat **Počáteční Bod Cyklu** a stanovit počet požadovaných průchodů. **Počáteční Bod Cyklu** určuje souřadnice, které nástroj použije jako výchozí bod pro hrubovací cyklus **Posunutím tvaru**. Tento bod by měl být bezpečně mimo součást. Volba **Pevná**, je-li zapnuta, určuje, že se nástroj vrátí do **Počátečního Bodu Cyklu** po každém průchodu. Pokud tato volba není zapnuta, vrátí se nástroj do **Počátečního Bodu Cyklu** minus **Xr obrábění** a **Z obrábění** po každém průchodu. Hodnota **Průchody** stanovuje počet průchodů nezbytných pro odstranění požadovaného množství materiálu v tomto procesu.

Pokud je aktivována volba **Ostré hrany**, pak systém nevloží pohyb po rádiusu do rohu obráběného tvaru. Místo toho nástroj vykoná ostrý pohyb při průjezdu rohem, přeruší kontakt s konečným tvarem a může v rohu vytvořit otřep. Pokud tato volba není aktivována, systém zůstává při průjezdu rohem neustále v kontaktu se součástí.


Posunutí Kontury

Tento typ hrubování vytváří průchody, které při každém průchodu kopírují tvar profilu součásti a pro každý průchod používají zmenšující se posunutí (offset). Offset kontury by měl být použit, pokud je žádoucí kopírovat výslednou konturu se všemi hrubovacími průchody. To je výhodné v tom, že každý průchod po celé své délce odstraňuje stejné množství materiálu na rozdíl od ostatních typů hrubování, které může protínat do profilu součásti v různých místech na průchodu. To je důležité hlavně pro materiály, které se vytvrzují, protože tyto materiály mohou způsobit otěr nebo zlomení nástroje při obrábění s malou tloušťkou odebíraného materiálu.

Schéma Bezpečnostních vzdáleností

Schéma se mění podle různých voleb, například vybraného Způsobu Nájezdu a volby Bezpečnostní vzdálenosti v dialogu Tabulka nastavení.


Je-li zatržené políčko Automatická Bezp. Vzdálenost, systém vypočte bezpečnostní vzdálenosti automaticky. Pokud zatrženo není, budou použity hodnoty zadané do textových polí Bezpečnostní vzdálenost nájezdu a výjezdu, které se liší podle typu nájezdu. Velikost Automatické Bezpečnostní Vzdálenosti v dialogu Tabulka nastavení vyřadí pozice bezpečnostní vzdálenosti nájezdu a výjezdu, protože jsou zpracovávány univerzálně.

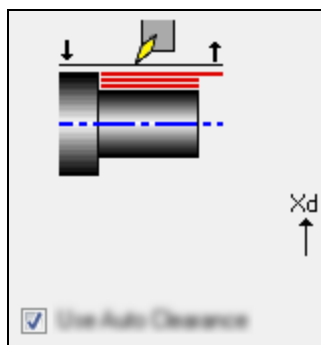


Typ Hrubování	Offset kontury
Hl. řezu	1.27 Z

Pokud je zvoleno Pouze Materiál jako Způsob hrubování, bude mít náskres možnost nastavení bezpečnostních poloh Nájezdu a Výjezdu, jak je zobrazeno na obrázku. Bezpečnostní vzdálenosti nájezdu určuje polohu, do které nástroj najede rychloposuvem před zahájením posuvu do počátku operace. Bezpečnostní vzdálenost výjezdu stanovuje místo, do kterého může nástroj odjet rychloposuvem po projetí dráhy nástroje dané operace. Obě pole jsou označena šipkami, které směřují k a od součásti. Použití zadaných hodnot bezpečnostní vzdálenosti nájezdu a výjezdu se mění v závislosti na vybraném způsobu nájezdu. Více informací najdete v sekci

Pohyby Bezpečnostních vzdáleností v této kapitole.

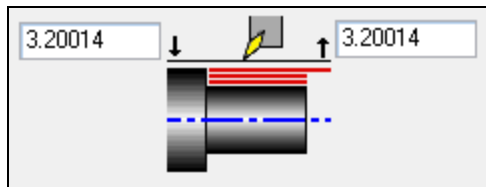

X pozice průměru polotovaru určuje polohu, od které bude vypočítán první řez. Tato pozice musí být zadána pouze při aktivované volbě Plný, jako Způsob hrubování (místo Pouze Materiál). Najetí z této pozice k prvnímu řezu bude velikost hloubky řezu. A bude to rychloposuv, pokud je zapnuta volba Krok Rychloposuvem pod volbou Plný. Jinak to bude pracovní posuv.

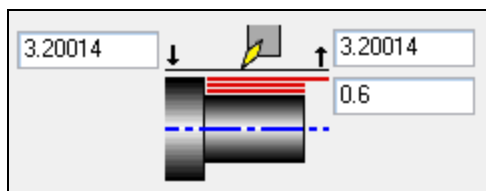

Bezpečnostní vzdálenost nájezdu určuje pozici, do které nástroj odjede mezi každým průchodem. Použití těchto hodnot se mění v závislosti na vybraném Způsobu nájezdu. Použití zadaných hodnot bezpečnostních vzdáleností výjezdu se mění v závislosti na vybraném Způsobu nájezdu. Více informací najdete v sekci Pohyby Bezpečnostních vzdáleností v této kapitole.

Hodnotu X pozice průměru polotovaru je nutné zadat pouze tehdy, pokud je použita volba Plný jako Způsob hrubování. Tato pozice bude použita jen v tom případě, že je zvoleno Výplach s plným výjezdem nebo Vyplachovací výjezd je zvolen jako První Vnoření. V takovém případě bude zadaná hodnota použita jako bod, z kterého bude vypočten první výjezd. Osa se bude měnit podle zvoleného Způsobu Nájezdu.

Způsob hrubování

Volba Způsob hrubování ovlivňuje dráhu nástroje, vytvořenou pro aktuální operaci. Pokud je zvoleno Pouze Materiál, pak při vytváření dráhy nástroje pro operaci systém bere v úvahu aktuální stav polotovaru, včetně případné definice uživatelského polotovaru. Pokud je Pouze Materiál zapnuto, dráha nástroje pojede posuvem pouze nad oblastmi, které ještě nebyly obrobena všemi předchozími operacemi. Systém sleduje množství odebraného materiálu v předchozích operacích a generuje vlastní dráhu nástroje na základě těchto informací, a tím zamezuje obrábění "vzduchu".

Kvůli tomu pořadí operací přímo ovlivňuje, jak bude součást obrobena. Pokud je pořadí operací změněno nebo jsou operace doplněny nebo odebrány, všechny operace by měly být přepracovány, aby byla změna započtena. Volba Přepsat všechny operace v nabídce Úpravy umožňuje velmi snadné přepracování všech operací součásti.

Hodnota Bezpečnostní vzdálenost určuje vzdálenost od geometrie součásti, kterou systém použije pro výpočet místa, kam může nástroj bezpečně najet rychloposuvem během operace. Pokud se nástroj pohybuje v bezpečnostní vzdálenosti, je povolen pouze pracovní posuv. Tato velikost Bezpečnostní Vzdálenosti bude zohledněna spolu se zadanou Automatickou bezpečnostní vzdáleností při vytváření všech potřebných pohybů nájezdu a výjezdu.

Buďte opatrní při použití Rychlosoustružení spolu s Pouze materiál. Použití Pouze materiál může vytvořit průchody, které nemusí být synchronizovány se zpožděním druhého nástroje. Za určitého stavu polotovaru je možné, že druhý průchod v páru hrubovacích nebo konturovacích průchodů může začít dál v součásti, než první průchod.

Proto při Rychlosoustružení vždy zkontrolujte simulaci. Má-li druhý nástroj tento problém, uvidíte podřezání.

Volba Plný vám dává větší kontrolu nad vytvářením dráhy nástroje. Pokud je použita volba Plný, generovaná dráha nástroje pojede pracovním posuvem po vybraném obráběném tvaru z výchozího bodu do koncového bodu tak, jak stanovují obráběcí značky. Pokud je zapnuta volba Krok Rychloposuvem, nástroj vykoná mezi každým průchodem přejezd rychloposuvem, jinak budou všechny pohyby v dráze nástroje vykonány pracovním posuvem.

Volby přídavek

Zaoblení hran

Hodnota v tomto textovém poli stanovuje rádius, který bude použit na každý vnější ostrý roh vybraného obráběného tvaru. Hodnota nula nepřerušuje v rohu obrábění, ale ponechá nástroj v kontaktu se součástí během jeho přejezdu k dalšímu prvku. Srážení hran je vypočítáváno pouze pro hrubovací cykly soustružení a posunutím tvaru.

Přídavek na dokončení ±

Hodnota Přídavek na dokončení ± určuje minimální množství materiálu, které bude ponecháno na obráběném tvaru po dokončení dráhy nástroje. Hodnota Přídavek na dokončení ± ovlivňuje obráběný tvar, který zase ovlivňuje dráhu nástroje vytvořenou v pevných cyklech.

Xr Přídavek ±

Hodnota Xr Přídavek ± umožňuje uživateli definovat případný dodatečný přídavek ve směru osy X. Zde zadaná hodnota určuje množství materiálu, které bude ponecháno na obráběném tvaru pouze ve směru osy X. Tato velikost přídávku je použita jako parametr v pevných cyklech.

Z Přídavek ±

Hodnota Z Přídavek ± umožňuje uživateli definovat samostatnou velikost přídávku pro osu Z. Hodnota Z přídavek stanovuje množství materiálu, které bude ponecháno na obráběném tvaru pouze ve směru osy Z. Tato velikost přídávku je použita jako parametr v pevných cyklech.

Přerušování třísky

Soustružnické procesy Kontura a Hrubování obsahují funkci Přerušování třísky, jejíž nastavení vám umožňuje lámat třísky podle nastavených parametrů.

Jaký problém to řeší? Hlavně při obrábění materiálu, který je měkký nebo porézni, mohou někdy vznikat velmi dlouhé třísky, které překáží obrábění součásti.

Poznámka: Pokud váš stávající postprocesor nepodporuje v generování značek prodlevy do dráhy nástroje, bude nutná jeho úprava. Pokud si nejste jisti, obraťte se na svého prodejce nebo oddělení postprocesorů Gibbs s žádostí o ověření nebo úpravu.

Rozhraní nabízí toto nastavení:

Odtažení

Když je aktivováno, můžete definovat, jak daleko nástroj vyjede od polotovaru.

Prodleva

Délka třísky

Když je aktivováno, můžete zadat, kolik otáček nástroj zůstane na místě, než bude pokračovat v obrábění.

Zadejte délku třísky tolerovanou, než dojde k Odtažení nebo Prodlevě. Délka odstraňovaných třísek zůstane konstantní i v průběhu zmenšování průměru polotovaru (v procesu na vnitřním průměru).

Přerušení třísky	
<input checked="" type="checkbox"/> Odtažení	1.27
<input checked="" type="checkbox"/> Prodleva	1 ot.
Délka špony	254

Hrubovací posuvy a otáčky

Nástroje **Nástroj**

- ☐ Nástroje signalizuje, že nástroj k sobě nemá připojena žádná data.
- ☒ Nástroje signalizuje, že nástroj k sobě má připojena data.

Kliknutí na toto tlačítko otevře **Tabulku posuvů a otáček** pro nástroj v aktuální součásti. Tento dialog vám umožňuje zobrazit, přidat nebo smazat záznamy pro tuto instanci nástroje. Je-li záznam označen, kliknutí na **Výpočet Otáček** zkopíruje hodnotu otáček záznamu do dialogu procesu a kliknutí na **Výpočet Posuvu** zkopíruje hodnotu posuvu záznamu do dialogu procesu. Kompletní popis **Tabulky posuvů a otáček** viz příručka [Základní manuál](#).

Materiál

Kliknutí na toto tlačítko otevře dialog **Materiály**, kde můžete vybírat a upravovat materiály. Kompletní popis materiálové databáze najdete v příručce [Základní manuál](#).

CSS (Konstantní řezná rychlost)

Volba **CSS** aktivuje konstantní řeznou rychlost (CSS). CSS zajistí plynulou změnu otáček vřetene v závislosti na měnícím se průměru na kterém se nástroj nachází a použitým SMPM (milimetry nebo stopy za minutu). Nastavení **Max ot/min** slouží k nastavení horního bezpečnostního limitu otáček vřetene. **CSS** je vypnuto, zadaná hodnota **ot/min** bude použita jako otáčky vřetene.

Hodnoty SFPM a Posuvu lze automaticky vypočítat na základě vybraného materiálu z instalované materiálové databáze CutDATA. Aby byly tyto hodnoty vypočteny a zadány do správných polí, musí být kliknuto na tlačítka **SMPM** a **Posuv**. Pokud není zvolen materiál nebo materiálová databáze CutDATA není nainstalována, budete muset ručně zadat velikost posuvu a otáčky.

Najížděcí posuv:

Po kliknutí na tlačítko **Najížděcí posuv** software vypočte hodnotu podle naší materiálové databáze. Alternativně můžete vypočtenou hodnotu ručně přepsat zadáním vaší vlastní hodnoty. Najížděcí posuv je zapsán do dráhy nástroje pro vygenerování do G-kódu. Tato volba ovlivní každý potenciální nájezd dráhy nástroje.

Chladicí kapalina

Chladicí kapalina

To je standardní volba chlazení. Další volby chlazení jsou dostupné se Zakázkovým postprocesorem.


Upřednostňovat pevné cykly

Zatrhávací rámeček, který vygeneruje hrubovací cykly jako cykly pevné, pokud je programovaný soustruh schopen práce s pevnými cykly. Je-li zapnuta volba Auto Dokončení, bude za hrubovací pevné cykly do vygenerovaného kódu automaticky doplněn pevný cyklus s dokončovacím průchodem. Volba Upřednostňovat pevné cykly je k dispozici pouze při použití Pevné bezpečnostní vzdálenosti (NE Použít automatickou bezpečnostní vzdálenost) a Plného způsobu hrubování (NE Pouze materiál).


Osy Směru řezu

Zaškrtnutí políčka **Osy Směru řezu** uživateli umožňuje omezit pohyb podél obráběného tvaru. Zrušení označení osy zabrání pohybům ve směru dané osy. Výchozí nastavení by mělo mít všechny osy označeny.


Osa směru řezu X-

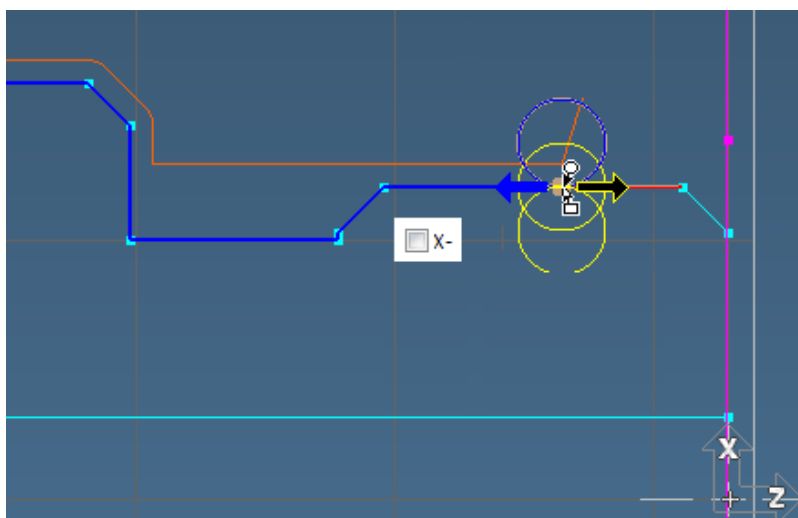

Políčko X- **nebylo** zaškrtnuto. To znamená, že nástroj **nepojede** ve směru X-.

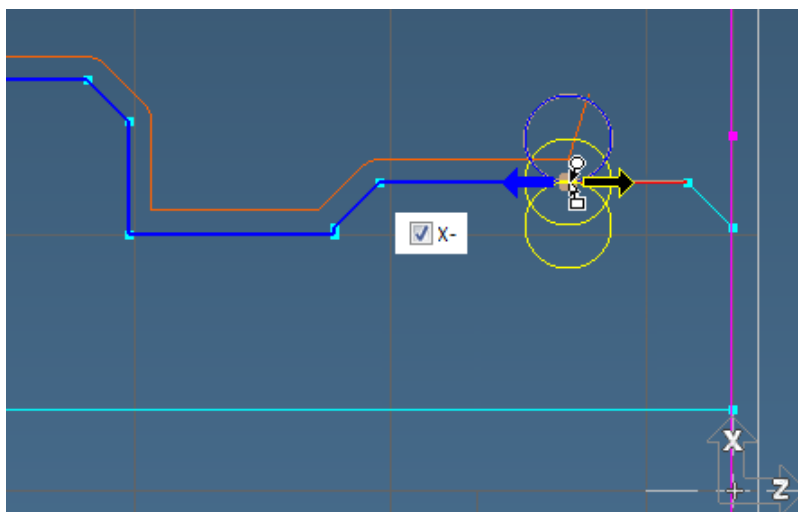

Políčko X- bylo zaškrtnuto. Nástroj jede ve směru X-.

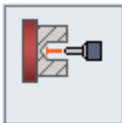

Procesy Díry (Vrtání)

Proces Díry se používá pro obrábění děr ve středu (X0). Když zkombinujete ikonu vrtací funkce s ikonou nástroje, zobrazí se následující dialog procesu.

1. Díry - Cyklus Nájezdu/Výjezdu
2. Proces Díry se používá pro obrábění děr ve středu (X0). Když zkombinujete ikonu vrtací funkce s ikonou nástroje, zobrazí se následující dialog procesu.
3. Volby obrábění otvorů

Díry - Cyklus Nájezdu/Výjezdu

Zde provedené změny určují cyklus, který nástroj použije pro vytvoření prvků typu díra. Na výběr je: Vrtání, Závit, Výplach a Jiné.

Vrtání

Posuvem do - Rychloposuv ven

Výjezd rychloposuvem do bezpečnostní roviny výjezdu.

Posuvem Do - Posuvem Ven

Výjezd posuvem ven do bezpečnostní roviny výjezdu.

Závitování**Závitování**

Závitování s odpruženým držákem závitníku.

Pevné Závitování

Závitování s pevným držákem bez napnutí/stlačení. Otáčení vřetene a posuv se synchronizují, aby to odpovídalo stoupání konkrétního závitu.

Závitování s výplachem - plný výjezd

Po každém výplachu obrácen směr otáčení a výjezd do bezpečnostní roviny.

Závitování s výplachem - výjezd

Po každém výplachu obrácen směr otáčení a odjezd do zadané vzdálenosti.

Výplach:**Vrtání s výplachem - plný výjezd**

Po každém vrtání výjezd do bezpečnostní roviny, pak nájezd rychloposuvem zpět do díry do určené bezpečnostní vzdálenosti hloubky předchozího vrtání před vrtáním s pracovním posuvem do hloubky dalšího cyklu.

Vrtání s výplachem - částečný výplach

Po každém vrtání výjezd rychloposuvem o zadanou vzdálenost před sjetí pracovním posuvem do další hloubky vrtání.

Vrtání Vrtání s výplachem - plný výjezd

To umožňuje zadání různých parametrů pro Výplach s plným výjezdem.

Vrtání Vrtání s výplachem - částečný výplach

To umožňuje zadání různých parametrů pro Výplach s částečným výjezdem.

Jiné:

Procesy Díry (Vrtání)

Proces #2 Díry

Díry

Cyklus Nájezdu/Výjezdu:

☐ Vrtání Pos. do - Rychlop. ven
☐ Závitování Závitování
☐ Výplach Vrtání s výplachem - plný
☒ Jiné Vrtání dělovým vrtákem

5.08
 241.3
 Použit Aut. bezp.vzd
 Zapnout otáčky nástroje

Otáčky: ot/min 1000
 Posuv: Vnoření 0.254 mm/ot
 Prodléva 0 sek 0 otáček

Bezp. Vzd
☐ Během nájezdu změnit směr ot
 Pilotní hloubka 10
 Posuv nájezdu 250
 Nájezd Ot/min 100
☒ Změnit Posuv/Otáčky na hloubce
☐ Najet na pilotní, pak změnit
 Konečný posuv 250
 Konečné ot/min 100
☒ Prog. Stop po nájezdu
☒ Prog. Stop na hloubce
☒ Prog. Stop po výjezdu
☒ Zastavit vřetení před výjezdem

☐ Upřednostňovat pevné cykly
☒ Chladicí kapalina
☒ Chl. Kapalina
☐ Průchozí Vřetení

CS obrábění 1: ZX rovina
 Základna součásti 1: Vřetení 1

Komentář

Vrtání dělovým vrtákem je specializovaný vrtací cyklus určený pro vrtání rovných a přesných děr s velmi velkým poměrem hloubky vůči průměru (v rozmezí 10:1 a 100:1 nebo víc). Úspěšné Vrtání dělovým vrtákem vyžaduje speciální nástroje, vysokotlaké chlazení na bázi oleje s průchodem nástrojem, unikátní parametry procesu a velké zkušenosti s touto technologií.

Nejdřív je nutné vyvrtat pilotní díru, která má o trochu větší průměr než je průměr dělového vrtáku a to do hloubky minimálně jedno až dvojnásobku průměru.

Cyklus Dělového vrtání bude najíždět do pilotního otvoru s vrtákem zastaveným nebo pomalu se otáčejícím s otáčkami zadanými do Nájezd Ot/min. Jsou-li vaše otáčky Nájezd Ot/min příliš vysoké, pravděpodobně vrták poškodíte. Zaškrtněte Během nájezdu změnit směr otáčení pro roztočení nástroje vzad místo vpřed při najíždění do pilotní díry; požádejte výrobce nástroje a doporučení, zda je to nutné. Pilotní hloubka je hloubka, kam je bezpečné s nástrojem najet do pilotního otvoru s otáčkami zadanými do Posuv nájezdu (tedy bez obrábění); měli byste se zastavit těsně nad dnem předvrtané pilotní díry. Pokud jste zaškrtnli Prog. Stop po nájezdu, stroj se zde zastaví, takže můžete seřízení překontrolovat.

Pak se nástroj roztočí na definované Ot/min vrtání a Posuvem díru vyvrtá. Jakmile dosáhne výsledné hloubky díry, zastaví se na definovanou Prodlevu. Pokud jste zaškrtnli Prog. Stop na hloubce, stroj se zde zastaví, takže můžete součást překontrolovat.


S vrtákem můžete vyjet posuvem ven z pilotní díry buď s otáčkami a posuvem vrtání, nebo s jinými otáčkami a posuvem. Pro výjezd ven z pilotní díry s jinými otáčkami nebo posuvem zvolte Změnit Posuv/Otáčky na hloubce. Cyklus v hloubce díry aktivuje vaše Konečné ot/min a pak vyjede zpět do pilotní díry Konečným posuvem. Preferujete-li výjezd s otáčkami a posuvem vrtání, zvolte Najet na pilotní, pak změnit. Pokud jste zaškrtnli Prog. Stop po nájezdu, stroj se znovu zastaví po dosažení pilotní hloubky a umožní vám zkontrolovat díry nebo ručně nástroj vytáhnout. Pro výjezd z pilotní díry se pak použijí Konečné ot/min a Konečný posuv, pokud jste nezvolili Zastavit vřeteno před výjezdem, kdy bude vřeteno zastaveno při výjezdu Konečným posuvem z pilotní díry, dokud nebude dosaženo bezpečnostní hodnoty výjezdu díry.

Posuv a otáčky lze upravit v pilotní hloubce a v hloubce díry. Do každé pozice lze přidat i zastavení stroje.

Pokud je vaše pracoviště schopné používat Uživatelské vrtací cykly, zobrazí se pod ostatními volbami rozbalovací menu s dalšími volbami. Další informace o uživatelských vrtacích cyklech viz příručka [Instalace](#).

Další cykly Nájezdu/Výjezdu mohou být k dispozici s uživatelskými postprocesory.

Schéma Vrtání/bezpečnostních vzdáleností děr

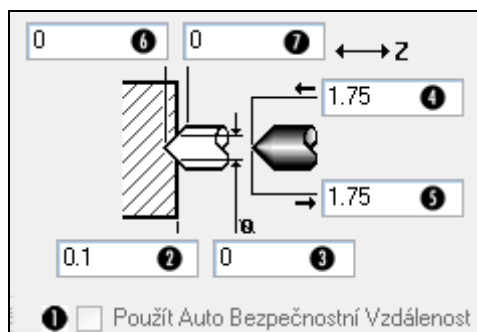

1. Automatická bezpečnostní vzdálenost
2. Horní plocha obráběné součásti Z
3. Průměr navrtání
4. Bezpečnostní rovina nájezdu
5. Bezpečnostní rovina výjezdu
6. Hloubka díry Z do špičky
7. Hloubka díry Z na plném průměru

Hodnoty bezpečnostní vzdálenosti Nájezdu a Výjezdu bude nutné zadat pouze v případě, pokud je funkce Automatická Bezpečnostní Vzdálenost vypnuta, v takovém případě tyto hodnoty stanovují pozice, které může nástroj použít při najíždění nebo vyjíždění od součásti. Zbývající čtyři hodnoty popsané dole jsou všechny interaktivní, automaticky dopočítávají neznámé hodnoty.

Hloubka díry Z do špičky

Určuje absolutní hloubku Z špičky nástroje a je to číslo, které bude použito ve vygenerovaném výsledném kódu.

Horní plocha obráběné součásti Z

Stanovuje absolutní souřadnici Z povrchu součásti. To se používá pro výpočet hloubky Z podle průměru navrtání.

Průměr navrtání

Stanovuje průměr díry v Z vrchní plochy. Ovládá hloubku díry vepsáním požadovaného průměru navrtání, které má být nástrojem dosažen. Používá se například při srážení hran.

Hloubka díry Z na plném průměru

Stanovuje absolutní hloubku Z na plném průměru nástroje.

Díry - parametry obrábění

Prodleva

Hodnota v tomto textovém poli umožňuje uživateli stanovit čas, po který nástroj se zapnutým vřetenem zůstane na dně díry. Hodnotu lze měřit buď v sekundách (pole s označením **sec**) nebo v otáčkách za sekundu (pole označené **otáčky**). Protože jsou obě pole interaktivní, stačí zadat hodnotu do jednoho a systém druhou dopočítá.

Tlačítko Materiál

Kliknutí na toto tlačítko otevře dialog **Materiály**, který umožňuje systému vypočítat doporučené otáčky pro vybraný materiál. Více informací naleznete v sekci Materiálová Databáze v této kapitole.

Otáčky: ot/min

Zde zadaná hodnota je počet otáček vřetena za jednu minutu. Můžete ručně zadat otáčky nebo kliknout na tlačítko pro automatické vypočtení hodnoty podle materiálové databáze. Více informací najdete v sekci Materiálová databáze v této kapitole.

Posuv: Vnoření

 
Zde zadaná hodnota je v palcích (mm) na otáčku. Můžete ručně zadat velikost posuvu nebo kliknout na tlačítko pro automatické vypočtení hodnoty podle materiálové databáze. Více informací najdete v sekci Materiálová databáze v této kapitole.

Chladičí kapalina

Zatrhávací rámeček vyjadřuje, zda je chladičí kapalina zapnuta pro daný proces. **Chladičí kapalina** je standardní volba pro chlazení. Další volby chlazení jsou dostupné se Zakázkovým postprocesorem.


Upřednostňovat pevné cykly

Zatrhávací rámeček, který zajistí generování vrtacích pohybů jako pevných cyklů, pokud je programovaný soustruh schopen práce s pevnými cykly.



Proces Závítování

Závítovací procesy slouží k vytváření závitů na vnějším a vnitřním průměru. Jakmile je ikona Závítování zkombinována s ikonou nástroje, zobrazí se dole zobrazený dialog procesu. Další informace o obrábění závitů viz [Závit](#).

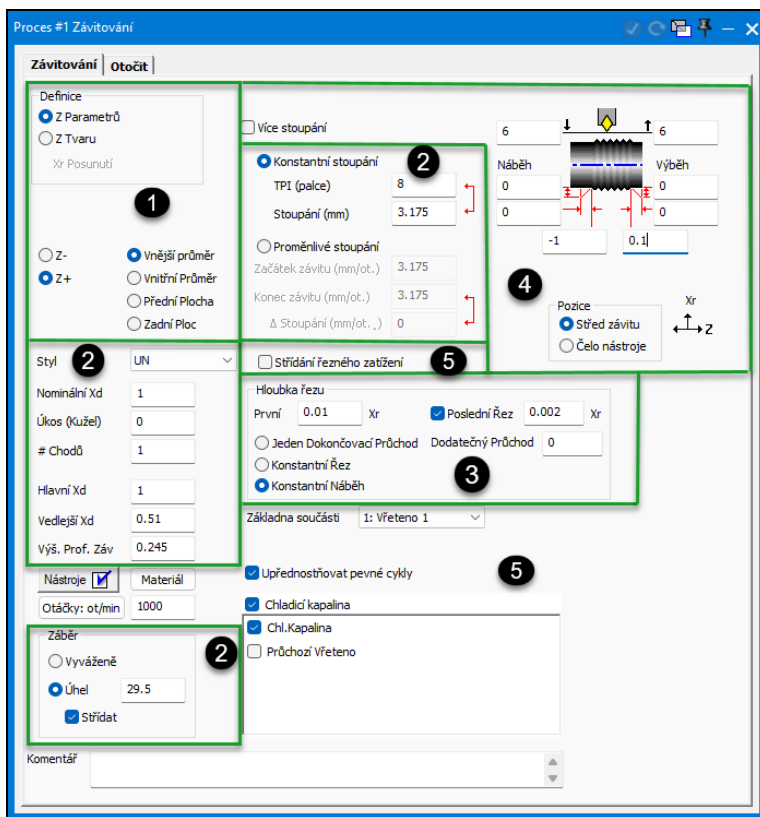

1. Volby obrábění závitů
2. Definice Závitu
3. Hloubka řezu závitu
4. Schéma Bezpečnostních vzdáleností závitu
5. Obráběcí parametry závitu

Volby obrábění závitů

Z parametrů / Z tvaru

Z parametrů vám umožňuje definovat hodnoty úkosu a Xd (nominální, hlavní a vedlejší) a lze zde zvolit i volbu použití pevných cyklů, pokud je váš soustružnický stroj podporuje.

Z tvaru je hlavně užitečné pro kostní šrouby, kdy chcete obrobit závit po obecném tvaru, který může zahrnovat několik spojených úsečků, oblouků a křivek. Xr Posunutí se posunuje nahoru/dolů ve směru Xd: pro vnější průměr a záporná hodnota posunuje dovnitř a pro vnitřní průměr kladná hodnota posunuje ven.

Směr řezu

Provedená volba určuje směr pohybu nástroje při vytváření závitu. Pokud je zvoleno Z-, nástroj se bude pohybovat směrem k vřetenu. Pokud je zvoleno Z+, nástroj se bude pohybovat směrem od vřetena. Vzdálenosti Náběhu a Výběhu a vlastní začátek a konec závitu mění pozici ve schéma bezpečnostních vzdáleností/závitu podle ostatních voleb řezu.

Způsob Nájezdu

S oběma volbami v závitovacím procesu je nájezd ve směru osy X. Tyto volby umožňují uživateli stanovit, zda se závit nachází na vnějším nebo vnitřním průměru součásti. Schéma bezpečnostních vzdáleností/závitu se změní v souladu se zde provedenou volbou.

Definice Závitu

Styl

Volby Styl jsou obsaženy v rozbalovacím menu a umožňují uživateli zadat, jaký typ závitu bude obráběn. Zde provedená volba stanovuje příslušný zavit pro výpočet v řídicím systému.

Nominální Xd

Hodnota, zadaná v tomto textovém poli, je umístění závitu na průměru, jak je předepsáno na výkresu.

TPI (palce)

V tomto poli zadaná hodnota určuje počet závitů na palec.

Stoupání (mm):

TPI a Stoupání jsou propojená pole. Zadání buď TPI nebo Stoupání vypočte hodnotu pro druhé pole. Například, zadání hodnoty TPI 1.0 vypočte velikost Stoupání 25.4 (a naopak.)

Úkos

Úkos je velikost "sklonu", ne úhel. Sklon je poměr mezi vertikální/horizontální vzdáleností. Odpovídající úhel je:

úhel = tangens (vertikální/horizontální) nebo tan (sklon)

Specifikace NPT definuje úkos jako 1/16, nebo 1" vertikální jednotku na 16" horizontálních, s horizontální vzdáleností měřenou na průměru. Tato veličina vyžaduje sklon na poloměru nebo ve formátu 1/32. Můžete napsat 1/32 nebo můžete napsat .03125, desetinný ekvivalent. Pokud je váš úkos definován jako radiální úhel, pak úkos = arctan (úhel).

chodů

Zde zadaná hodnota je počet chodů v závitě. Většina standardních závitů má jeden chod. Pokud je zde zadaná hodnota větší, proces vytvoří vícechodý zavit.

Hlavní Xd

Jako hodnota v tomto textovém poli je automaticky načten Jmenovitý Xd, ale lze ji přepsat. Obrábění začne na tomto průměru pro vnější zavit.

Vedlejší Xd

Hodnota v tomto textovém poli je jako výchozí vypočtená hodnota podle Jmenovitého Xd a požadovaného stoupání. Obrábění začne na tomto průměru pro vnitřní zavit.

Výška profilu závitu

Tato hodnota je vypočtena tak, že se vezme rozdíl mezi Hlavním a Vedlejším průměrem a podělí se dvěma. Představuje výšku závitu jako velikost na poloměru.

Záběr

Tato sekce umožňuje uživateli ovládat, jak bude závitovací destička obrábět. Volba Vyváženě bude obrábět oběma stranami destičky stejně. Pro typy závitů UN Vyváženě nebo 0° Záběr vykonává všechny řezy ve stejné souřadnici Z. Volba Úhel Závitu umožňuje uživateli zadat úhel Záběru. Zadaná hodnota je měřena ve stupních a určuje jednostranný úhel Záběru pro profil závitu. Hodnota Úhlu 29.5° je výchozí pro všechny typy závitů. Každý řez začíná v jiné souřadnici Z, a vždy obrábí jednou stranou. Volba Střídání je dostupná, pokud je zvolen Úhel Závitu jako Záběr.


Je-li "zapnuta," bude se každý řez, vykonaný pod zadaným úhlem, střídat (např. 29,5°, -29,5°, 29,5°). V daný okamžik je použita pro řez pouze jedna hrana, ale střídá se pro maximální životnost destičky. To je také známé jako střídavé obrábění "přední & zadní hranou".

Hloubka řezu závitu

V tomto poli provedená volba umožňuje uživateli stanovit hloubku řezu pro všechny průchody závitovací operace. Funkce Jeden dokončovací průchod stanovuje, že nástroj provede na každý závit jeden průchod. Jeho hlavní použití je pro odstranění otřepů nebo malých zbytků materiálu na stávajícím závitě. Výběr Jeden Dokončovací průchod vystínuje dialog Posledního řezu, protože průchod bude pouze jeden. Volba Konstantní řez umožňuje uživateli stanovit Hloubku řezu, kterou závitovací nástroj při každém průchodu použije. Hodnota je měřena na poloměru a je zadávána do pole označeného První. Oblast Konstantní Náběh umožňuje uživateli zadat hloubku řezu prvního průchodu. Hodnota je také měřena na poloměru a je zadávána do pole označeného První. Množství odebíraného materiálu (náběh) pro danou hloubku řezu bude vypočteno a každý následující průchod bude mít hloubku řezu nižší a tlak na nástroj zůstane konstantní.

Volba Poslední řez slouží k tomu, aby žádný řez neodebíral méně než stanovené množství materiálu při posledním průchodu. Zadaná hodnota je měřena jako vzdálenost na poloměru a stanovuje minimální řez pro zmenšení konstantního náběhu. Volba Dodatečný průchod může být použita ve spojení s jakoukoliv volbou hloubky řezu. Vytvoří dodatečné průchody v zadaném počtu po dokončení všech závitovacích řezů.

Schéma Bezpečnostních vzdáleností závitu

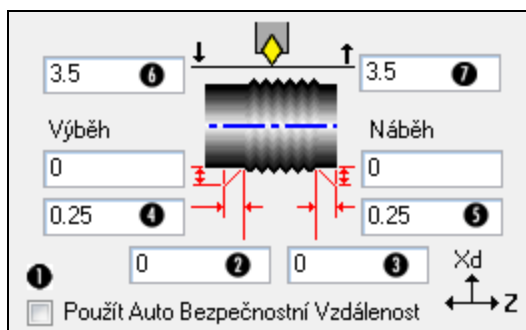

1. Automatická bezpečnostní vzdálenost
2. Konec závitu
3. Začátek závitu
4. Výběh Z
5. Náběh Z
6. Bezpečnostní vzdálenost nájezdu
7. Bezpečnostní vzdálenost výjezdu

Pokud je políčko Použít automatickou Bezp. Vzdálenost zaškrtnuto, není třeba zadávat bezpečnostní vzdálenost nájezdu a výjezdu. Pokud je Automatická Bezpečnostní Vzdálenost vypnuta, je nutné zadat bezpečnostní vzdálenost nájezdu a výjezdu a určit tak, kam nástroj najede při najíždění a vyjíždění od součásti.

Velikost Náběhu je použita, pokud závitovací nástroj musí začít v určité vzdálenosti od vlastního začátku závitu, aby akceleroval na správnou velikost posuvu. Vzdálenost Z Náběhu umožňuje uživateli zadat vzdálenost ve směru osy Z pro zahájení závitovacího průchodu. Vzdálenost X Náběhu lze použít ve spojení se vzdáleností Z Náběhu pro zahájení závitu pod úhlem. Velikost Výběhu vám umožňuje zadat vzdálenost a úhlu pro závitovací nástroj pro vyjetí ze závitu a funguje stejně jako hodnota Náběhu.

Popisky a hodnoty Náběhu a Výběhu mění své umístění ve schématu v závislosti na tom, zda nástroj obrábí k vřetenu nebo od něj, což stanovuje volba směru obrábění (Z+ nebo Z-).

Koncová a počáteční pozice závitu stanovují, kde ve směru osy Z závit začne a skončí. Všechny hodnoty **Náběhu** nebo **Výběhu** budou připojeny k vlastní délce závitu.

Obráběcí parametry závitu


 
Chladicí kapalina

Tento zatrhávací rámeček stanovuje, zda je chlazení zapnuto. **Chladicí kapalina** je standardní volba pro chlazení. Další volby chlazení jsou dostupné se Zakázkovým postprocesorem.

Upřednostňovat pevné cykly

Zatrhávací rámeček, který zajistí generování závitovacích cyklů jako pevných cyklů, pokud je programovaný soustruh schopen práce s pevnými cykly.

Nástroje  **Nástroj**

-  ☐ signalizuje, že nástroj k sobě nemá připojena žádná data.
-  ☒ signalizuje, že nástroj k sobě má připojena data.

Kliknutí na toto tlačítko otevře **Tabulku posuvů a otáček** pro nástroj v aktuální součásti. Tento dialog vám umožňuje zobrazit, přidat nebo smazat záznamy pro tuto instanci nástroje. Je-li záznam označen, kliknutí na **Výpočet Otáček** zkopíruje hodnotu otáček záznamu do dialogu procesu a kliknutí na **Výpočet Posuvu** zkopíruje hodnotu posuvu záznamu do dialogu procesu. Kompletní popis **Tabulky posuvů a otáček** viz příručka [Základní manuál](#).

Materiál

Kliknutí na toto tlačítko otevře dialog **Materiály**, kde můžete vybírat a upravovat materiály. Kompletní popis materiálové databáze najdete v příručce [Základní manuál](#).

Ot

/min:

Zde zadaná hodnota je počet otáček vřetena za jednu minutu. Můžete ručně zadat velikost ot/min nebo kliknout na tlačítko pro automatické vypočtení otáček podle materiálové databáze.

Střídání rezného zatížení

Činnost zaškrtačacího políčka **Variace rezného zatížení** závisí na vašem NC řízení a postprocesoru, ale obvykle zahrnuje pravidelné oscilace buď rezného posuvu nebo rychlosti vřetena, aby se potlačilo chvění způsobené rezonancí a zlepšit lámání třísek.

- Výrobci CNC, kteří nabízejí možnosti pro změnu rychlosti vřetena, zahrnují Haas a Soraluce ('Spindle Speed Variation' nebo 'SSV'), Okuma ('Harmonic Spindle Speed Control' nebo 'HSSC', a závitování s proměnnou rychlostí vřetena='Variable Spindle Speed Threading' nebo 'VSST') a DMGMori ('Alternating Speed').
- Výrobci CNC, kteří nabízejí možnosti oscilace osy posuvu, zahrnují Star (vysokofrekvenční soustružení='High Frequency Turning' nebo 'HFT'), Citizen a Miyano (nízkofrekvenční vibrace='Low Frequency Vibration' nebo 'LFV') a Tsugami (oscilační řezání='Oscillation Cutting').

Závit

Tato sekce je zamýšlena jako pomoc při výpočtu správných parametrů pro obrábění rovných a standardních NPT trubkových závitů s využitím funkcí systému. Nejdříve budou představeny obecné obrysy způsobu řezání závitů pomocí systému. Uživatel musí definovat tři věci, aby byl závit obroben správně s využitím systému: Jaký má být obroben závit, jak má být obroben a kde má být obroben.

Rozměry závitu - definice typu závitu, který chceme obrábět

Styl

Toto rozbalovací menu slouží k volbě typu závitu, jako je UNF, NPT, atd.

Nominální Xd

Jedná se o jmenovitý (nominální) průměr závitu.

TPI (palce)

Je to počet závitů na palec, (a na milimetr pro metrické součásti).

Úkos (kužel)

Jedná se o desetinný sklon kuželu závitu, měřený radiálně. Pro rovné (přímé) závity by tato hodnota měla být nula. Pro standardní trubkové závity NPT by tato hodnota měla být 1/32 nebo 0.03125 (sklon závitů NPT je 1/16 palce na palec průměru, což je 1/32 palce na palec na poloměru). Pokud vytváříte kuželový závit s Náběhem, neměly by být použity pevné cykly. Je to proto, že většina strojů není schopna takovou situaci řešit.

chodů

Jedná se o počet chodů závitu. Pro vícechodé závity zde zadejte počet chodů. Jinak by měla být zadána hodnota jedna.

Hlavní Xd & Vedlejší Xd

Tyto hodnoty budou ve výchozím nastavení teoretický hlavní a vedlejší průměr pro perfektně ostrý závit. Vypočtená hodnota je hlavně pro informaci; lze ji změnit podle potřeby tak, aby odpovídala požadované třídě závitů. Pro závity na vnějším průměru je tato hodnota velmi důležitá, protože to bude průměr, na kterém bude nástroj obrábět při dokončovacím průchodu. Pro závity na vnitřním průměru je to zcela opačně. Hlavní průměr je rozhodující, protože to bude průměr, na kterém nástroj vykoná dokončovací průchod na vnitřním závitu.

Výška profilu závitu (Výška Xr závitu)

Tato hodnota je skutečná výška závitu měřena na poloměru. Tato hodnota je vypočtena jako rozdíl na poloměru mezi hlavním Xd a vedlejším Xd a lze ji změnit dle potřeby.

Informace o obrábění - definování způsobu, jak bude závit obráběn

Řezy (Z-, Z+)

Slouží pro stanovení směru závitovacího řezu; Z- bude obrábět směrem k vřetenu a Z+ bude obrábět od vřetena. Volba Z- je výchozí, protože většina závitů bývá obráběna směrem k vřetenu; pouze ve výjimečných případech bývá použita volba Z+.

Vnější průměr, Vnitřní průměr (Způsobu Nájezdu)

Toto nastavení rozhoduje, zda uživatel obrábí vnější nebo vnitřní závit; typ závitu ovlivní najížděcí pohyby závitovacího rezného cyklu. Je také dobré tuto volbu považovat za volbu typu závitu.

Záběr - Vyváženě

S touto volbou zabírá závitovací nástroj v každém průchodu přímo a obě hrany nástroje obrábí stejně.



Vyvážený záběr je často použit při obrábění odolných nerezových ocelí, které se snadno kalí, protože rovnoměrné odebírání materiálu brání povrchovému zakalení během obráběcího cyklu. Tento postup obvykle nefunguje dobře pro měkčí materiály, které mají tendenci ulpívat na destičce; u takových materiálů je obvykle nejlepší použít pro volbu Záběr Úhel závitu.

Záběr - Úhel (Úhel závitu)

Tato volba způsobí, že polohovací pohyb nástroje na začátku každého průchodu bude veden pod zadaným úhlem, což bude mít za následek, že většinu obrábění vykoná přední hrana nástroje. Obvykle se úhel záběru zadává trochu strmější, než je úhel závitu, takže zadní hrana nástroje "lehce" obrábí také, a tak závit začistí.



Tato volba je často používána pro zlepšení odvádění třísek z měkkých nebo lepivých materiálů, které mají při opracování sklony k trhání vlivem ulpívání materiálu na nástroji.

Střídat

Tato volba je dostupná jen tehdy, pokud je jako volba Záběru použit Úhel závitu. Záběr bude střídavý, takže nástroj bude nejdříve obrábět přední hranou, pak chvíli zadní hranou a pak opět přední stranou, atd. Tak je dosaženo rovnoměrného opotřebení nástroje, což vede k maximální životnosti nástroje.

Hloubka řezu

Hodnoty a volby v této sekci dialogu Závitování slouží k nastavení počtu řezů a také hloubky řezů a dodatečných průchodů.

první Xr

Tato hodnota je velikost třísky, která má být odebrána při prvním hrubovacím průchodu. Tato hodnota také řídí celý hrubovací cyklus, jak je popsáno dole pro volby Konstantní Řez a Konstantní Náběh.

Jeden dokončovací průchod

Tato volba stanovuje, že nástroj vykoná pouze jeden řez v končené hloubce závitu. To bývá obvykle použito pro projetí závitu jako součást odjehlovacího procesu.

Konstantní řez

Volba Konstantní řez způsobí, že hrubovací cyklus postupuje po krocích velkých jako je zadané první Xr po všech následujících řezech, dokud nástroj nedosáhne velikost Posledního řezu. Větší první 1st Xr bude mít za následek méně průchodů a naopak menší první Xr bude mít za následek více průchodů.

Konstantní náběh

Volba konstantní náběh je nejčastěji používaný typ hrubovacího cyklu závitování. Tento cyklus odebírá konstantní množství materiálu při každém průchodu, což vede k menší hloubce řezu při každém následujícím průchodu, dokud nástroj nenarazí na množství definované Posledním řezem. Odebíraný objem materiálu pro každý průchod je vypočítáván na základě hloubky řezu definované v poli první Xr. Lze to také považovat za konstantní velikost tlaku na nástroj.

Poslední řez

Pokud je tato volba aktivována, pak zabrání hrubovacímu cyklu aby vykonal nějaký průchod s menší než zadanou hodnotou. Navíc hrubovací cyklus vždy na poslední průchod zanechá přesně toto množství materiálu.

Dodatečný průchod

Tato hodnota stanovuje, zda má být v konečné hloubce proveden jeden nebo více dodatečných průchodů.

Pozice závitu - definice, kde má být závit vyroben

Počáteční Z pozice závitu

Tato hodnota říká, v jaké souřadnici Z začíná vlastní závit. Všimněte si, že to není Z souřadnice začátku závitovacího cyklu.

Koncová Z pozice závitu

Tato hodnota říká, v jaké souřadnici Z končí vlastní závit.

Náběh / Výběh. Rozběhová vzdálenost se obvykle využívá, aby se vřeteno roztočilo před zahájením závitování.

Z Náběh

Určuje přírůstkově rozběhovou vzdálenost v Z. Například, pokud závitovací cyklus má začít 300/1000" před skutečným začátkem závitu, prostě zadejte 0.3 jako Z Náběh.

Složka Xr náběhu

Určuje přírůstkovou rozběhovou vzdálenost v X, je-li to nutné. Hodnota je obvykle nulová a téměř nikdy není větší než hodnota Z Náběh.

Výběh Z

Tato hodnota prodlouží závit o zadanou velikost. Pokud musí závitovací nástroj vyjet ze závitu pod úhlem, zadejte hodnotu Výběhu Z i Složky Xr výběhu. Obvykle se zadává 0.

Složka Xr výběhu

Pokud je použit spolu s Výběhem Z, pak způsobí, že nástroj vyjede ze závitu pod úhlem.

Příklad. Chcete-li definovat výjezd ze závitu o velikost 100/1000" pod 45 stupni, zadejte 0,707 jako Složka Xr výběhu a 0,707 jako Výběh Z. To způsobí, že k závitovacímu cyklu bude doplněn vyjížděcí pohyb do vzdálenosti 0,1 pod 45 stupni.



Pokud je hodnota Složka Xr výběhu je menší než Výběh Z, proběhne odjetí pod menším úhlem než 45 stupňů. Pokud je hodnota Složka Xr výběhu je větší než Výběh Z, proběhne odjetí pod větším úhlem než 45 stupňů.

Obrábění standardních NPT trubkových závitů

Hlavní problém, který většina uživatelů řeší, když se pokouší obrábět trubkové závit, je stanovení správného hlavního a vedlejšího průměru, což je nezbytné pro naprogramování dráhy nástroje. Naneštěstí, ve strojnických tabulkách nebývají tyto rozměry uvedeny. Obsahují roztečný průměr, hlavní a vedlejší průměr je nutné podle toho dopočítat. To může být ošidné, protože všechny průměry jsou pod úhlem; proto se tyto hodnoty mění v závislosti na horizontální souřadnici Z.

Dále jsou uvedeny instrukce krok za krokem programování jak 2.5"-8 NPT vnějšího, tak vnitřního 2.5"-8 NPT závitu pro ilustraci vlastního procesu stanovení hlavních a vedlejších průměrů.

Nejdříve musí být stanovena prvotní horizontální souřadnice, která bude představovat výchozí bod. Protože Strojnické tabulky obsahují roztečný průměr jako začátek závitu, bývá nejčastěji používaná horizontální (vodorovná) hodnota Z0 (čelo součásti). Systém také přebírá tuto hodnotu pro hlavní a vedlejší průměry a na základě tohoto předpokladu spočítá hlavní a vedlejší průměr na začátku a konci dráhy nástroje. Výhodou je, že je nutné spočítat pouze jednu hodnotu; pro vnější závit je nutný pouze vedlejší průměr na čele součásti, a pro vnitřní závit potřebný pouze hlavní průměr na čele součásti.

2.5" - 8 NPT vnější trubkový závit

1. Najděte roztečný průměr na začátku vnějšího závitu (E0) ve strojnických tabulkách: Americké trubkové závit: Tabulka 3 (Základní rozměry, Americký národní standard kuželových trubkových závitů). Pro vnější závit 2.5" - 8 NPT je tato hodnota 2.71953
2. Vyhledejte ve strojnických tabulkách nominální komolou výšku trubkového závitu (h): Americké trubkové závit: Tabulka 1 (Limity výšky závitu, Americký národní standard kuželových trubkových závitů). Daná hodnota udává max/min rozměry; sečtěte minimální a maximální výšku a podělte dvěma, čímž získáte nominální výšku závitu. Pro vnější závit 2.5" - 8 NPT by to mělo být $(.1000 + .09275)/2$ nebo 0.096375

3. Stanovte vedlejší průměr na začátku závitu. Tuto hodnotu spočítáte tak, že prostě odečtete nominální výšku závitu od roztečného průměru (E0). Pro vnější závit 2.5" - 8 NPT by to mělo být 2.71953 - 0.096375 nebo 2.623155

2.5" - 8 NPT vnitřní trubkový závit

1. Najděte roztečný průměr na začátku vnějšího závitu (E1) ve strojnických tabulkách: Americké trubkové závity: Tabulka 3 (Základní rozměry, Americký národní standard kuželových trubkových závitů). Pro vnitřní závit 2.5" - 8 NPT je tato hodnota 2.76216
2. Vyhledejte nominální komolou výšku trubkového závitu. Tato hodnota se nemění pro vnější a vnitřní závity a je stejná jako vnější závit 2.5" - 8 NPT nahoře (0.096375)
3. Stanovte hlavní průměr na začátku závitu. Tuto hodnotu spočítáte tak, že prostě přičtete nominální výšku závitu k roztečnému průměru (E1). Pro vnitřní závit 2.5" - 8 NPT by to bylo 2.76216 + 0.096375, nebo 2.858535

Americký národní standard (norma) - tabulka kuželových trubkových závitů (NPT)

Tato stručná tabulka obsahuje velikosti rozměrů Standardních NPT trubkových závitů. Pro vnější závit zadejte vedlejší průměr podle údaje z tabulky a pro vnitřní závit zadejte hlavní průměr opět z tabulky.



Rozměr trubky		Vnější závit		Vnitřní závit	
Nominální rozměr trubky	Závitů na palec (TPI)	Vedlejší	Hlavní	Vedlejší	Hlavní
1/16"	27	0.2439	0.2985	0.2539	0.3085
1/8"	27	0.3362	0.3908	0.3463	0.4009
1/4"	18	0.4360	0.5188	0.4502	0.5330
3/8"	18	0.5706	0.6534	0.5856	0.6684
1/2"	14	0.7045	0.8124	0.7245	0.8324
3/4"	14	0.9138	1.0216	0.9349	1.0428
1"	11 1/2	1.1475	1.2797	1.1725	1.3047
1 1/4"	11 1/2	1.4910	1.6232	1.5173	1.6495
1 1/2"	11 1/2	1.7300	1.8622	1.7563	1.8884

2"	11 1/2	2.2029	2.3351	2.2302	2.3624
2 1/2"	8	2.6232	2.8159	2.6658	2.8585
3"	8	3.2442	3.4370	3.2921	3.4849
3 1/2"	8	3.7411	3.9339	3.7924	3.9852
4"	8	4.2380	4.4308	4.2908	4.4835
5"	8	5.2944	5.4871	5.3529	5.5457
6"	8	6.3497	6.5425	6.4096	6.6023
8"	8	8.3372	8.5300	8.4037	8.5964
10"	8	10.4489	10.6417	10.5246	10.7173
12"	8	12.4364	12.7286	12.6208	12.7142
14" OD	8	13.6786	13.8714	13.7763	13.9690
16" OD	8	15.6661	15.8589	15.7794	15.9721
18" OD	8	17.6536	17.8464	17.7786	17.9714
20" OD	8	19.6411	19.8339	19.7739	19.9667
24" OD	8	23.6161	23.8089	23.7646	23.9573

Okružování závitu

Okružování závitu je obráběcí proces, kde jsou řezné nástroje upevněny uvnitř obráběcího prstence nebo držáku a ne na vnějšku frézovacího nástroje.

Okružování Závitu Process #1

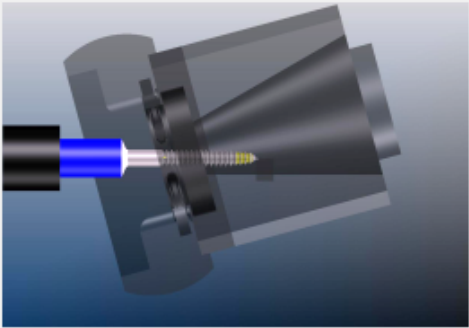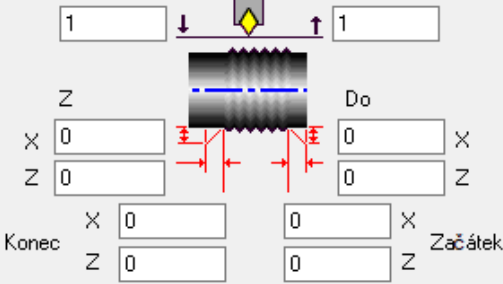Pozice

Nájezd
Z 1

Výjezd
Z 1

Úhlový offset
☒ Offset
☒ Začátek úhlového offsetu 0
☐ Konec úhlového offsetu 90

Parametry

Počet břitů 0

Posuv na břit 0

Konstantní posuv ☒ 30 °/min

záv./palec 1

Otáčky 1000 ot/min

☒ Chl.Kapalina

☒ Chl.Kapalina

Komentář

Nákresy hloubek

Bezpečnostní poloměr / průměr nájezdu

Nástroj najede rychloposuvem do tohoto průměru / poloměru před zahájením závitovacích řezů. Nástroj se také vrátí do této vzdálenosti před každým novým obráběcím průchodem.

Bezpečnostní poloměr / průměr výjezdu

Nástroj najede rychloposuvem do této vzdálenosti po dokončení závitovacího procesu. V této souřadnici X bude nástroj také přejíždět k další operaci.

Do souřadnice X a do souřadnice Z

X zde představuje X_r složku náběhu. Může se použít několika způsoby. Pokud odpovídá hodnotě "Do Z", bude náběh probíhat pod úhlem 45 stupňů od sklonu kuželu. Nulová hodnota bude rovný Náběh s navazujícím kuzelem.

Z představuje přírůstkovou (inkrementální) vzdálenost do polohy vpravo od vlastního začátku závitu. Hodnota 0 začne s nástrojem přesně na začátku závitu. Všimněte si prosím, že hodnota osy Z se neměří na podél průběhu kuželu, a že jsou platné pouze kladné hodnoty.

Ze souřadnice X a ze souřadnice Z

X zde představuje X_r složku výběhu. Může se použít několika způsoby. Pokud odpovídá hodnotě "Do Z", bude náběh probíhat pod úhlem 45 stupňů od sklonu kuželu. Nulová hodnota bude rovný Výběh s navazujícím kuželem.

Z představuje přírůstkovou (inkrementální) vzdálenost přejezdu nástroje vlevo od skutečného konce závitu. Hodnota 0 skončí s nástrojem přesně na konci závitu. Všimněte si prosím, že hodnota osy Z se neměří na podél průběhu kuželu, a že jsou platné pouze kladné hodnoty.

Začátek X a Z

Tyto hodnoty představují absolutní polohy X a Z na začátku závitu.

Konec X a Z

Tyto hodnoty představují absolutní polohy X a Z na konci závitu.

Pozice**Nájezd**

Jedná se o souřadnici Z nájezdu. Nástroj pro okružování závitů najede rychloposuvem do této polohy v Z před najetím rychloposuvem do výchozí polohy dráhy nástroje.

Výjezd

Jedná se o souřadnici Z výjezdu. Nástroj pro Okružování závitů najede rychloposuvem do tohoto místa v Z po dokončení závitovacího procesu.

Úhlový offset**Offset**

Toto zatrhávací pole aktivuje hodnoty Začátku a Konce úhlového offsetu. To vám umožní nastavit rotační osu pro součást, která potřebuje mít začátek nebo konec závitu orientován pod určitým úhlem. Bude to generováno v G-kódu, ale nezobrazí se to v grafické simulaci.

Začátek úhlového offsetu

Úhel otočení, pod kterým má proces začít.

Konec úhlového offsetu

Úhel otočení, pod kterým má proces skončit.

Parametry**Počet břitů**

Počet břitů (zubů) nástroje pro okružování závitů.

Posuv na břit

Umožňuje výpočet posuvu otočné osy na břit. Aktivace Konstantního posuvu tuto hodnotu přepíše.

Konstantní posuv

Tato volba přepíše Posuv na břit zadaným posuvem ve stupních za minutu.

Stoupání

Stoupání představuje vzdálenost z jednoho závitu k dalšímu, měřenou v milimetrech. TPI je počet závitů na palec.

Otáčky

Zde se nastavují otáčky vřetene. Otáčky vřetene se budou řídit posuvem otočné osy.

Chladicí kapalina

Zapnutí nebo vypnutí chladicí kapaliny a rozbalovací menu s volbami chladicí kapaliny.
Standardně je chladicí kapalina použita.


Zapichovací cyklus

Byl vytvořen podle pevných cyklů typu Fanuc pro výstup G74 a G75 a umožňuje vám obrábět na geometrii nezávislé obdélníkové drážky.


Poznámka: Uživatelské rozhraní, které vidíte, může zobrazovat více ovládacích prvků, méně nebo jiné. Zobrazené položky závisí na tom, pro které moduly máte licenci a jsou aktivovány. To se může lišit také podle Dokumentu definice stroje (MDD) přiřazeného aktuálně zvolenému typu Stroje v dialogu Tabulka nastavení.

Obrábět 2. stranu


Určuje, zda se má použít sekundární strana nástroje. Například nástroj X+ pro vnější průměr může použít stranu X- pro obrábění vnitřního průměru.

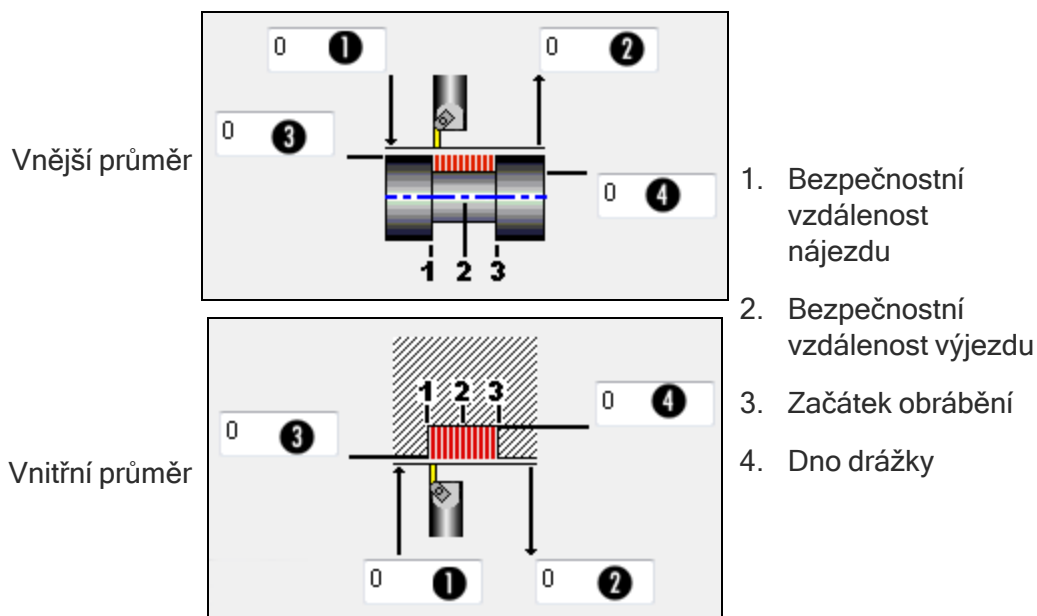

Přední plocha

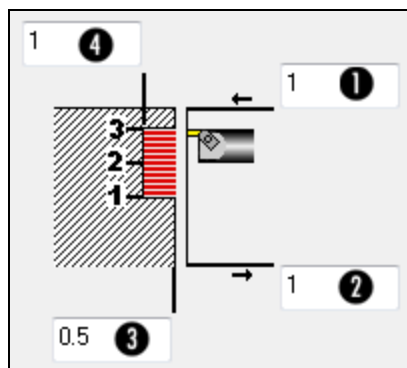

Zadní plocha
(pouze multifunkční
obrábění (MTM))

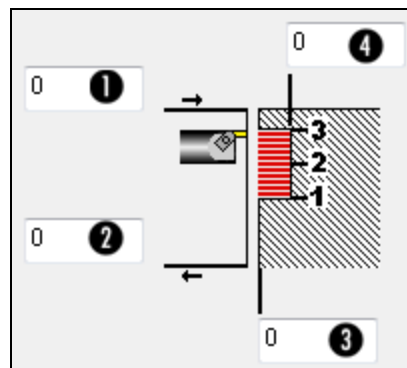

1. Bezpečnostní vzdálenost nájezdu
2. Bezpečnostní vzdálenost výjezdu
3. Začátek obrábění
4. Konec drážky

Upichování

Určuje, zda má postprocesor považovat tento proces za upichovací.

Vřeteno

(Pouze MTM) Vyberte vřeteno z rozbalovacího seznamu.

Poloha X / Poloha Z

Vyberte jedno ze tří přepínacích tlačítek pro zadání souřadnice dané polohy v odpovídajícím dialogu.

Šířka zápichu

Zadejte šířku drážky.

CSS (Konstantní řezná rychlost)

Volba CSS aktivuje konstantní řeznou rychlost (CSS). CSS zajistí plynulou změnu otáček vřetene v závislosti na měnícím se průměru na kterém se nástroj nachází a použitým SMPM (milimetry nebo stopy za minutu).

Max ot/min

Nastavení Max ot/min slouží k nastavení horního bezpečnostního limitu otáček vřetene. CSS je vypnuto, zadaná hodnota ot/min bude použita jako otáčky vřetene.

Hodnoty SFPM a Posuvu lze automaticky vypočítat na základě vybraného materiálu z instalované materiálové databáze CutDATA. Aby byly tyto hodnoty vypočteny a zadány do správných polí, musí být kliknuto na tlačítka SMPM a Posuv. Pokud není zvolen materiál nebo materiálová databáze CutDATA není nainstalována, uživatel bude muset zadat velikost posuvu a otáčky.

Použít automatickou bezpečnostní vzdálenost

Zvolte toto zaškrtačkové políčko, pokud chcete pro bezpečnostní vzdálenosti použít výchozí nastavení systému.

Upřednostňovat pevné cykly

Zvolte toto zaškrtačkové políčko pro vygenerování pevných cyklů ve výstupním kódu. Zatřetí tohoto pole deaktivuje Vyrovnat hloubky a Vyrovnat boční kroky.

Chladicí kapalina

Toto políčko určuje, zda je chladicí kapalina pro proces zapnuta. Chladicí kapalina je standardní volba pro chlazení. Další volby chlazení jsou dostupné se Zakázkovým postprocesorem.

Začít v poloze

Přepněte pro začátek buď v poloze 1 nebo poloze 3.

Hloubka řezu

Definuje hloubku řezu nebo vzdálenost výplachu.

Velikost odskoku

Vzdálenost k vyjetí na konci každého výplachu.

Vyrovnat hloubky

Při zatřetí budou hloubka výplachu přepočtena tak, aby byl každý výplach proveden ve stejné hloubce.

Boční krok

Definuje velikost bočního kroku mezi každým výplachem. Hodnota 0 způsobí upíchnutí.

Vyrovnat boční kroky

Pokud je zatřeno, je boční krok přepočten tak, aby měl každý boční krok stejnou velikost.

Velikost odlehčení

Vzdálenost k příčnému přejezdu na konci posledního výplachu před vyjetím z drážky.

Přidat odlehčení k prvnímu řezu

Je-li zatřeno, velikost odlehčení bude použita po první hodnotě. Tuto volbu byste měli zatrnout pouze pokud na přední stěně drážky není žádný materiál.



RYCHLOSOUSTRUŽENÍ KONTURY/HRUBOVÁNÍ

Proces Rychlosoustružení vám umožňuje hrubovat součást na soustruzích s dvěma nástrojovými hlavami současným použitím dvou nástrojů. To může zkrátit čas cyklů a může zajistit oporu dlouhé součásti ve velké vzdálenosti od sklíčidla. Oba nástroje začínají zabírat zároveň a uživatel určuje volitelnou vzdálenost zpoždění mezi hlavami. V závislosti na délce řezů může druhý řez skončit dříve než první.

 
Buďte opatrní při použití Rychlosoustružení spolu s Pouze materiál. Použití Pouze materiál může vytvořit průchody, které nemusí být synchronizovány se zpožděním druhého nástroje. Za určitého stavu polotovaru je možné, že druhý průchod v páru hrubovacích nebo konturovacích průchodů může začít dál v součásti, než první průchod.

Proto při Rychlosoustružení vždy zkontrolujte simulaci. Má-li druhý nástroj tento problém, uvidíte podřezání.

Podmínky

- Tento proces je určen pouze pro operace, kde je každá hloubka řezu jeden řez.
- Tvar se nesmí zmenšovat v X (musí se monotónně zvětšovat v X). Jinými slovy, na tvaru nesmí být žádné drážky jakékoliv velikosti.
- Aktuální MDD musí být typ pro soustružnický stroj s dvěma nástrojovými hlavami.
- Pro protěžší hlavu musíte definovat identický nástroj.


Postup



1. Vytvořte nový Hrubovací proces (nebo dvakrát klikněte na stávající hrubovací operaci pro její nahrazení).
2. Vyberte ikonu nástroje umístěného v dolní nástrojové hlavě. Musí být stejného typu a velikosti jako nástroj v horní hlavě, ale musí směřovat opačným směrem.



3. Přetáhněte tento nástroj na prázdnou ikonu procesu. Uvidíte, že je nyní k dispozici proces Synchronizovaného hrubování. Zvolte ikonu procesu Synchronizovaného hrubování.
4. Zobrazí se dialog Rychlosoustružení.

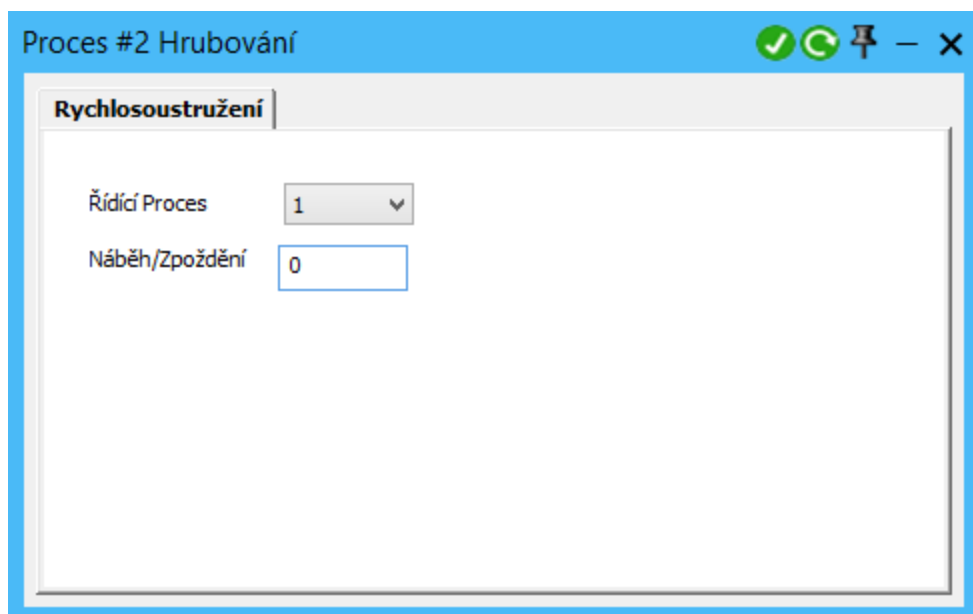


Řídicí proces

Pokud je v seznamu procesu víc než jeden hrubovací proces používající stejný nástroj, můžete vybrat Řídicí proces z rozbalovacího procesu. Číslo v rozbalovacím seznamu odpovídá číslu nástroje v procesu.


Náběh/Zpoždění

Určuje, jak daleko bude dolní revolverová hlava zaostávat za horní revolverovou hlavou s použitím aktuálních měrných jednotek. Vzdálenost zaostávání 0 (doporučeno) bude mít za výsledek zaostávání o 1/2 otáčky, protože dolní revolverová hlava obrábí 180 stupňů kolem tyče za horní revolverovou hlavou.

Klikněte na **Vykonej** (nebo **Přepiš**) pro vygenerování dvou operací (což nahradí předchozí Hrubovací).

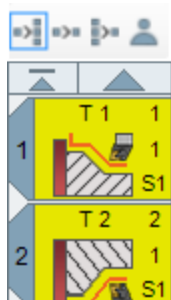

1. Ikona horní operace s použitím nástroje na horní revolverové hlavě
2. Ikona dolní operace s použitím nástroje na dolní revolverové hlavě

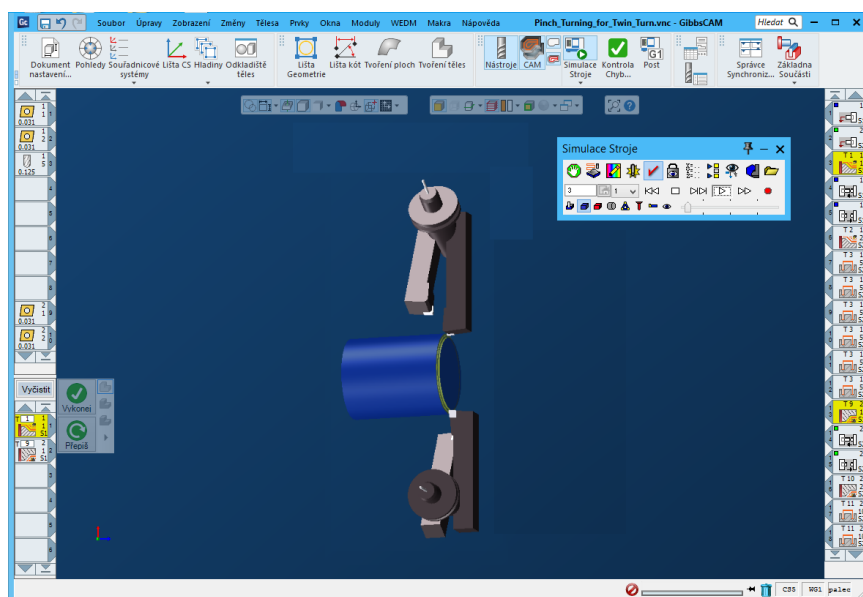


Pinch_Turning_for_Twin_Turn.vnc

Záložka Otočit pro Soustružnická centra

Pro některé soustružnické procesy je k dispozici záložka **Otočit**, pokud váš dokument definice stroje (MDD) podporuje otáčení. Informace o ovládacích prvcích na této záložce viz [Ovládání na záložce Otočit](#).

Ovládání na záložce Otočit

Záložka **Otočit**, přístupná v některých soustružnických procesech při použití pokročilého dokumentu definice stroje (MDD), umožňuje přístup k některým speciálním obráběcím funkcím.

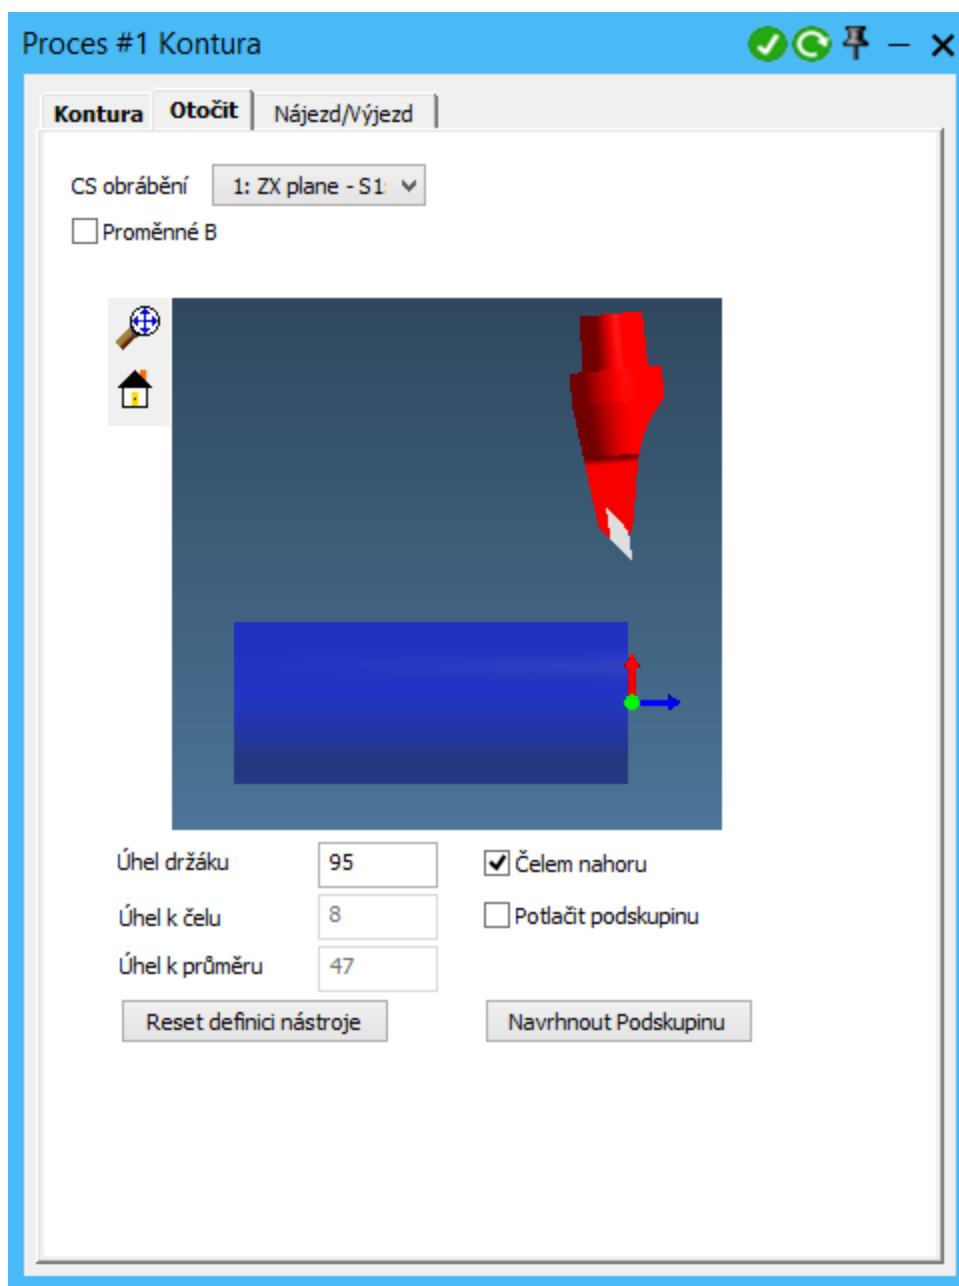

CS Obrábění

Toto rozbalovací menu vám umožňuje definovat souřadnicový systém, ve kterém bude vytvořena operace. Systém vygeneruje příslušné pohyby otočení tak, aby byla součást správně umístěna pro obrábění definované ve vybraném CS Obrábění. Nástroj vždy najíždí a obrábí součást v kladném směru osy hloubky ve vybraném souřadnicovém systému.

Proměnné B

Je-li v nabídce toto políčko, můžete zadat řadu parametrů ovládajících variabilní osu B. Není-li zaškrtnuté políčko v nabídce nebo není zaškrtnuto, je v oknu náhledu zobrazena relativní poloha držáku nástroje, nástroj a polotovár a můžete zadat tři parametry:

Úhel držáku

Zadejte úhel držáku vůči polotovaru.

Úhel k čelu**Úhel k průměru**

Tyto hodnoty se sčítají (90° minus úhel destičky).

Reset definice nástroje

Obnoví všechny hodnoty na výchozí hodnoty vypočtené pro aktuální nástroj.

Navrhnout Podskupinu

Je-li k dispozici, klikněte pro přijetí doporučení systému pro podskupinu.

Parametry dostupné pro Proměnné B

Proces #1 Kontura

Kontura Otočit Nájezd/Výjezd

CS obrábění 1: ZX plane - S1

☒ Proměnné B

Založeno na

☐ Kolmé k řídicí křivce

☐ Ostré rohy

☒ Vyhladit normály

☐ Otočit při posunutí

☐ Vodicí křivka Vybrat...

☒ Vyberte vektory Vybrat...

Přechod přes

☒ Pouze předchozí prvek

☐ Více prvků

☐ Minimální úhel 0

☐ Maximální úhel 0

Přídavné uhly náběhu/zpoždění 0

Interpretovat vektory jako: Nastavení plod

☒ Čelem nahoru

☐ Potlačit podskupinu

Reset definice nástroje

Založeno na: Kolmé k řídicí křivce**Ostré rohy**

Zvolte **Vyhladit normály** pro vytvoření hladkého přechodu z jedné normály (kolmé) na druhou.

Zvolte **Otočit při posunutí**, aby se nástroj mohl otáčet po ostré normále.

Založeno na: Vodicí křivka

Klikněte na tlačítko **Vybrat** pro výběr křivky.

Založeno na: Vyberte vektory

Klikněte na tlačítko **Vybrat** pro výběr vektoru. Pro **Přechod přes**:

Zvolte **Pouze předchozí prvek** pro použití vektoru pouze na předchozí prvek.

Zvolte **Více prvků** pro použití stejného vektoru na několik prvků.

Minimální úhel**Maximální úhel**

Chcete-li zadat minimální a/nebo maximální úhel, zaškrtněte políčko a zadejte hodnotu.

Přídavné úhly náběhu/zpoždění

Můžete zadat nenulový úhel jako úhel náběhu nebo zpoždění řezu.

Interpretovat vektory jako

Vyberte z:

Nastavení plochy

Nastavení průměru

Vložit vektor

Čelem nahoru


Zaškrtněte toto políčko pro obrábění čelem nahoru. Zrušte zaškrtnutí pro obrábění čelem dolů.

Skupiny procesů

Předdefinované Skupiny procesů


Všechny obráběcí operace se vytvářejí z informací obsažených v Seznamu procesů. Procesy se vytváří dvojím kliknutím na ikonu procesu, výběrem typu procesu a nástroje a pak zadáním nezbytných údajů do dialogu Procesu. Skupina procesů je sada ikon Procesů obsažených v právě otevřeném Seznamu Procesů v jakémkoliv okamžiku. Skupina procesů obsahuje všechny nástrojové a obráběcí informace pro vytvoření určité skupiny operací, jako je vytvoření skupiny, která vrtá, hrubuje a konturuje tvar.

Skupina procesů může být uložena do externího souboru, který lze načíst do dalších vytvářených součástí. Můžete vyhledávat a znovu používat běžně používaná data obrábění a nástrojů v dalších souborech součástí bez nutnosti znovu vytvářet nástroje a procesy. Například, pokud pravidelně vrtáte a závitujete stejné rozměry děr, je skupina Procesů perfektní způsob úspory času.

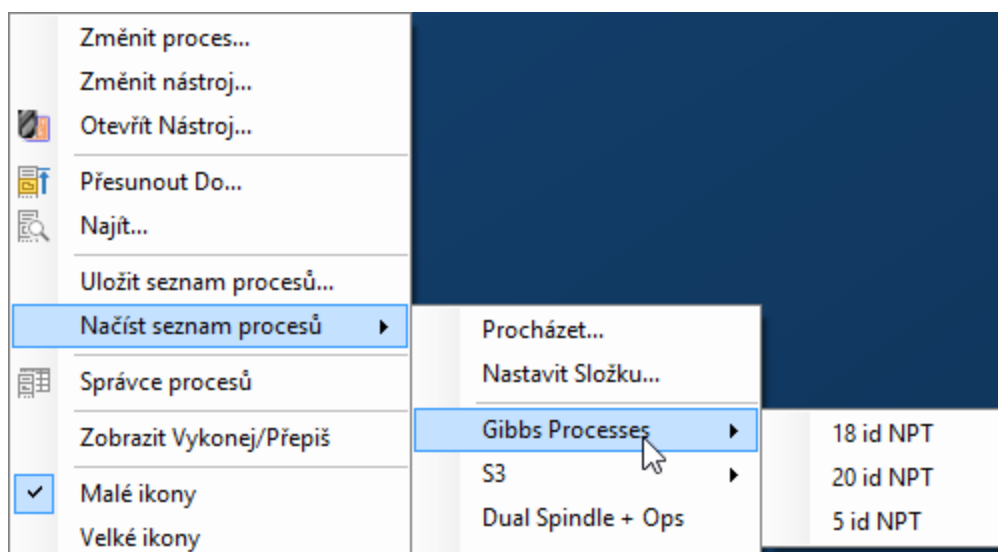

Skupiny Procesů mohou být uloženy příkazem **Uložit seznam procesů** z nabídky Seznamu procesů otvírané kliknutím pravým tlačítkem, jakmile seznam Procesů obsahuje úplné ikony Procesů tvořících skupinu. Zobrazí se výzva k zadání názvu souboru a místa, kam ho chcete uložit. Jakmile je soubor Skupiny procesů uložen, lze ho znovu načíst do všech dalších souborů součástí pomocí příkazu **Načíst seznam procesů**. Můžete také načíst skupiny procesů výběrem adresáře, který obsahuje soubory Skupiny procesů. Pro výběr adresáře zvolte **Nastavit Složku** z nabídky. Po nastavení adresáře se v nabídce zobrazí všechny skupiny procesů, které se v něm nachází.

Jakmile je Skupina procesů načtena do souboru součástí, všechny právě zvýrazněné ikony Procesů v seznamu Procesů budou odstraněny a nahrazeny načtenou Skupinou Procesů.

Dojde-li takto k odstranění potřebných Ikon Procesů, vyberte  **Zpět z lišty rychlého přístupu**. Neoznačené procesy nejsou přepsány.


Pokud už seznam nástrojů obsahuje Nástrojové ikony, bude zrušeno jejich označení, ale nebudou ze seznamu odstraněny. Systém prohledá existující seznam Nástrojů a nalezne nástroje potřebné pro načítanou Skupinu Procesů. Nejdříve bude systém hledat shodný nástroj. Pokud takový nenalezne, bude hledat ten nejpodobnější, což bude nástroj s větší délkou řezné části nebo aktivní délkou nástroje. Nástroj, identifikovaný jako nejpodobnější, bude použit. Pokud se systému nedaří nalézt přesně shodný nebo velmi podobný nástroj, budou nástroje, vyžadované načtenou skupinou procesů, vytvořeny a přidány do seznamu Nástrojů do prvního volného místa. Doplněné nástroje budou zvýrazněny.

Jakmile je Skupina procesů načtena do seznamu Procesů, označte příslušnou geometrii jako obráběný tvar a klikněte na tlačítko **Vykonej**, a tak vytvořte operaci a dráhu nástroje.


Přizpůsobení skupin procesů

Dialog **Označte typ procesu** lze přizpůsobit. Můžete vybrat, které procesy se zobrazí a také vytvořit vlastní profily podle typu svého MDD a dostupných procesů.


Klikněte pravým tlačítkem na titulní proužek dialogu Označte typ procesu a vyberte Upravit Skupiny Procesů jako je件zobrazeno níže.

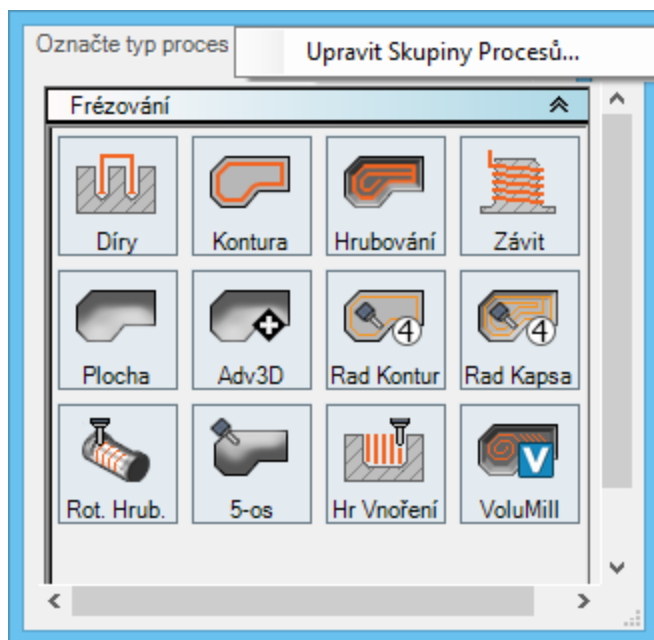

Ted' můžete upravit stávající skupinu nebo vytvořit svou vlastní pomocí záložky Skupiny. Zaškrtnutí/zrušení zaškrtnutí Skupin zapne/vypne zobrazení stávajících skupin procesů.

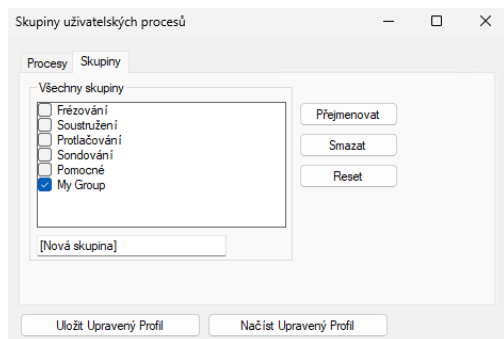


Na záložce Procesy můžete zobrazit dostupné procesy a typy dokumentů definice stroje (MDD). Svůj vlastní seznam procesů vytvoříte prostým přetažením požadovaných procesů do nebo z dialogu Označte typ procesu.

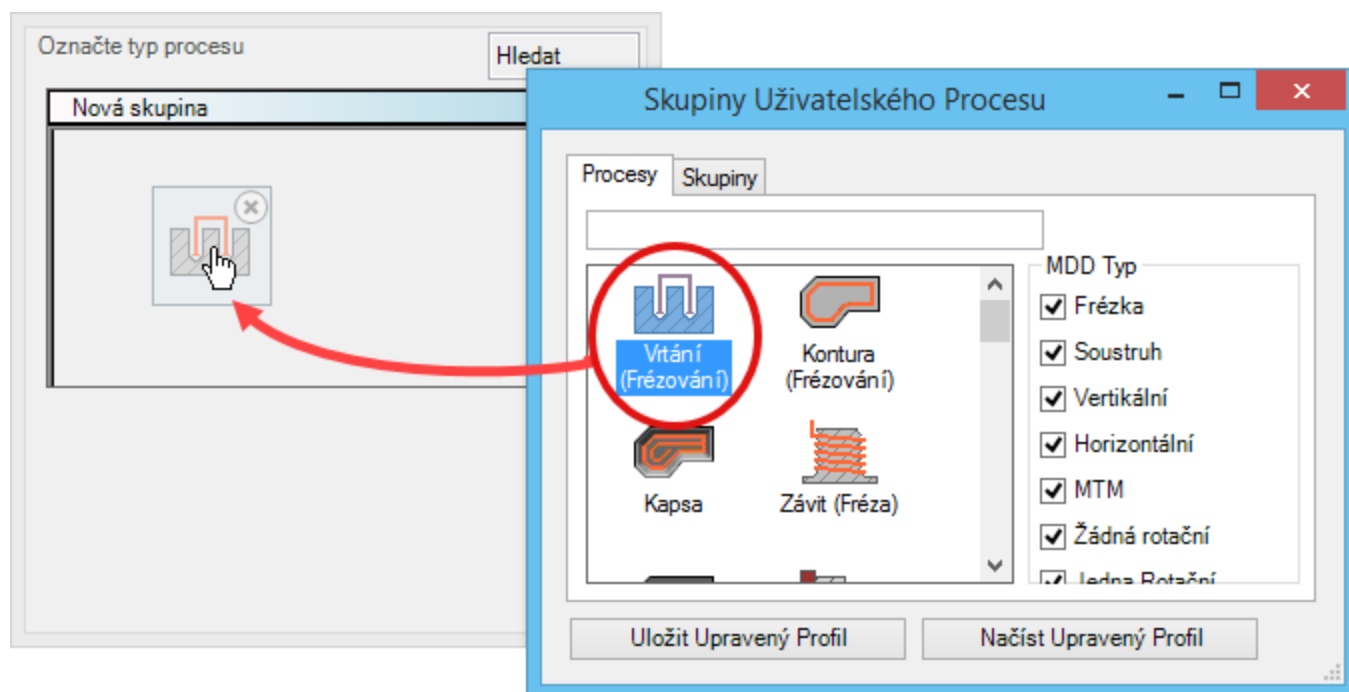

Uložení a načtení uživatelských profilů

Ve spodní části dialogu jsou dvě tlačítka: **Uložit** vám umožní uložit aktuální upravené nastavení v souboru *.cus pro pozdější opětovné použití; **Načíst** otevře dialog, který vám umožňuje vyhledat a použít dříve uložený soubor *.cus.

Poznámka: Když načtete soubor s balíkem (*.gcpkg), který obsahuje přizpůsobení uživatelského rozhraní, systém vám nabídne možnost použít nebo odmítnout přizpůsobení před načtením obsahu balíku.

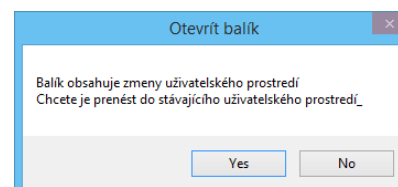

Obrábění

Jakmile je proces vytvořen, je nutné ho použít na geometrii ve vašem modelu. Uděláte to tak, že zvolíte geometrii a umístění obráběcí značky.

Co je obráběný tvar?

Pro generování dráhy nástrojů se používá obráběný tvar. Není na obrazovce vykreslený, ale lze ho vizualizovat jako dokončený tvar, ponechaný po odebrání materiálu dráhou nástroje. Obráběný tvar (ne původní geometrie) se používá pro vytvoření dráhy nástroje, protože programování dráhy nástroje na geometrii tak, jak je definována na výkrese, obvykle způsobí

podřezání součásti. Software automaticky generuje obráběný tvar. Při vytváření obráběného tvaru jsou zohledněny různé specifikace a omezení.


Obráběcí značky (výchozí a koncový bod a značky výchozího a koncového prvku) uživateli umožňují specifikovat část geometrie (nebo celý tvar), který bude účinkovat jako výchozí obrys obráběného tvaru. Systém pak bere do úvahy fyzické atributy v procesu použitého nástroje, jako je například typ destičky, držák nástroje, specifikace reliéfu, atd., aby nedošlo k případné kolizi nástroje při jeho použití na obráběný tvar. Obráběný tvar s dále řídí informacemi zadanými do dialogu Procesu, např. rádiusem nájezdu/výjezdu, tvarem polotovaru, osami, atd. Systém využívá koncept obráběného tvaru takže není nutné vytvářet různou geometrii pro odlišné operace, aby bylo zabráněno podřezání součásti.

U vrtacích a závitovacích operací nebo pro vytvoření operace není vyžadována geometrie.

Obráběcí značky

Obráběcí značky umožňují určit počáteční a koncový prvek, počáteční a koncový bod tvaru obrábění, směr obrábění a posunutí středu nástroje. Tyto značky se zobrazí, pokud vyberete geometrii jako obráběný tvar pro konturovací a hrubovací procesy. Výjimkou je, pokud je označena více než jedna skupina geometrie. V takovém případě systém předpokládá, že obrábíte na středu nebo gravírujete. Jsou-li pro hrubovací a/nebo konturovací proces vytvářeny tažené stěny, objeví se D-značka řídící křivky.

Strana Obrábění a Směr:

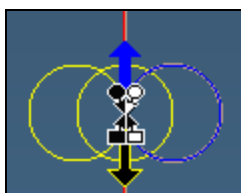

Kružnice představují pozici posunutí (ofsetu) nástroje vzhledem k obráběnému tvaru: na její vnější straně, vnitřní straně nebo po její středové křivce. Šipky ukazují směr, kterým se nástroj bude pohybovat a jestli bude obrábět sousledně nebo nesousledně. Klikněte na kružnici a šipku směru, který chcete použít. Šipka pro směr nástroje bude modrá ➡ a strana obrábění bude

tučná ←.



☐ Počáteční Prvek:

Geometrický prvek, např. přímka nebo kružnice, od kterého začíná nástroj obrábět.



Počáteční Bod:

Bod na počátečním prvku, od kterého začíná nástroj obrábět.



Koncový Prvek:

 
Geometrický prvek, na kterém nástroj přestane obrábět.



Koncový Bod:

Bod na koncovém prvku, od kterého nástroj přestane obrábět.

Posunout Počáteční/Koncový Bod do:



Kontextové menu pravého tlačítka myši počátečního a koncového bodu obsahuje volbu **Posunout Počáteční/Koncový bod do**. Po výběru této volby budete v dialogu vyzváni, abyste zadali novou hodnotu (+ nebo -), o kterou se prodlouží nebo ořízne bod od začátku nebo konce posledního prvku. Volby, které se zobrazí, závisí na tom, zda jste zvolili obráběcí značku Počáteční nebo Koncový bod.



D-Značka:

Při vytváření tažených stěn je použita řídicí křivka. Musí to být otevřený, ukončený tvar.

Jak fungují Obráběcí značky

Obráběcí značky se zobrazí na vybrané geometrii pouze pro konturovací a hrubovací procesy. Značku přemístíte tak, že na ni najedete kurzorem myši, stisknete tlačítko myši a podržíte ho stisknuté. Kurzor se změní na značku. To se nazývá "ztotožnění se značkou." Značku pak můžete přemístit do požadovaného místa a umístit ji uvolněním tlačítka myši.

Poznámka: Při přetahování nebo umístění značky umístěte špičku šipky značky na přímku, kružnici nebo bod.

Po přemístění značky počátečního prvku na nový prvek na geometrii se k němu značka výchozího bodu "přichytí", a to k stejnému bodu jako výchozí prvek. To platí také pro značku koncového prvku. Výchozí a koncové body ztotožníte takto: přetáhněte značku výchozího prvku na požadovaný prvek a přetáhněte výchozí bod do požadovaného místa, přetáhněte značku koncového prvku na stejný prvek - koncový bod se automaticky přichytí na výchozí bod.



Precizní umístění značky výchozího a koncového bodu lze docílit vytvořením geometrického bodu v požadovaném místě. Přetažení Značky Počátečního nebo Koncového bodu do blízkosti tohoto bodu způsobí, že se značka přichytí k tomuto bodu a použije jeho přesné souřadnice XZ.



Po umístění konturovací Obráběcí značky v režimu drátěného modelu můžete **Ctrl-kliknout** mimo geometrii pro přemístění značky do středového bodu prvku.



Počáteční a Koncové Body

Počáteční a Koncové body nemusí nezbytně ležet na geometrii součásti. Můžete chtít, aby nástroj začal nebo končil svou dráhu mimo součást. Docílíte toho přetažením značek.

Geometrický prvek, jako je například přímka nebo kružnice, je oříznut mezi dvěma Spojovacími body. Jakmile je Značka Počátečního Bodu přetažena mimo součást, automaticky se přichytí na nejbližší prodloužení počátečního prvku. Nejbližší sekce počátečního prvku může být úsek, který byl odříznut, takže počáteční bod se přichytí na prodloužení počátečního prvku. To platí i pro koncový prvek. Stiskněte **Ctrl+Shift** **kliknutí** pro nastavení značek koncového prvku. Když **Ctrl+Shift** **kliknete**, značky koncových prvků se přichytí do místa kliknutí.

Příkazy pro přesunutí obráběcích prvků

Výchozí a Koncová poloha obráběcích značek může být nastavena kliknutím pravým tlačítkem myši. To lze použít na geometrii nebo na tvar Profileru při procesech soustružnického hrubování, konturování a frézování kontury. Jednoduše klikněte pravým tlačítkem tam, kam chcete umístit značku výchozího nebo koncového prvku a vyberte si z menu. Značky Výchozího prvku a bodu nebo Koncového prvku a bodu budou umístěny přesně tam, kam jste na geometrii nebo profilu klikli.

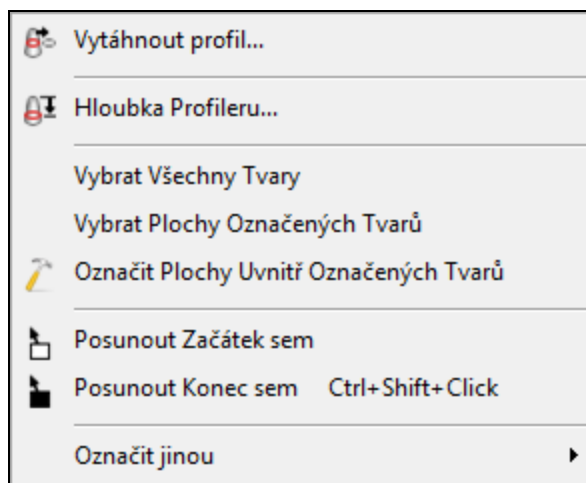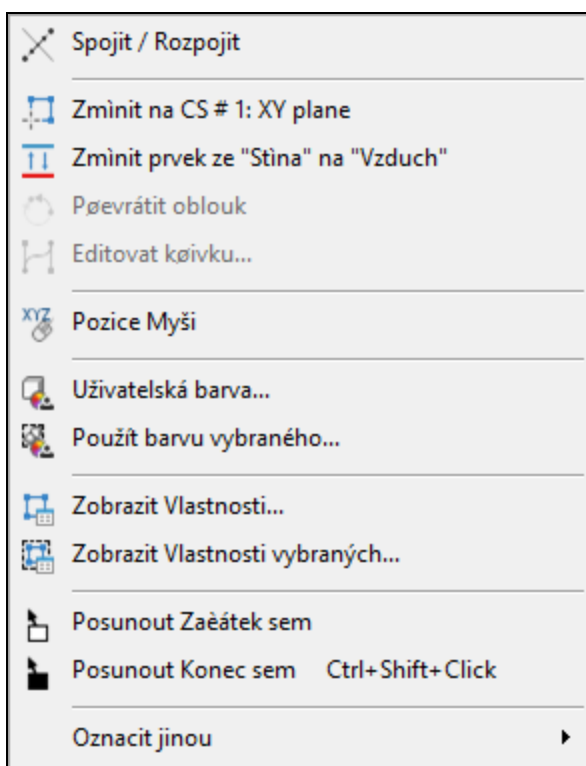

Menu pravého tlačítka myši pro geometrii

Menu pravého tlačítka myši pro profiler

Označená geometrie


Obráběcí značky umožňují uživateli definovat část geometrie jako obrys obráběného tvaru. Pokud jsou značky na geometrii, je obráběný tvar označen tmavě modrou barvou. Pokud není obráběným tvarem celá kontura, je část geometrie, nezahrnutá do obráběného tvaru, vykreslena světle modře.

Profilér můžete také použít pro vytvoření geometrie pro soustružnické procesy z trojrozměrného tělesa. Viz příručka [SolidSurfacer](#) nebo [2.5D Tělesa](#).

Vytyčovací značky

Dialog Vytyčovací Značky se používá pro úpravy různých dat dráhy nástroje závisících na poloze. Pro každou operaci můžete vybrat různé typy vytyčovacích značek a řada z nich má další podvolby. Mezi typy vytyčovacích značek patří Proměnlivý posuv, Otáčky vřetena, Offset Nástroje #, Text, CRC, Prodleva, Program Stop a Podskupina nástroje.

Tento obrázek ukazuje Vytyčovací značky umístěné do dráhy nástroje. Značky jsou umístěny u oblouku a změny rychlosti při nájezdu a výjezdu z oblouku.

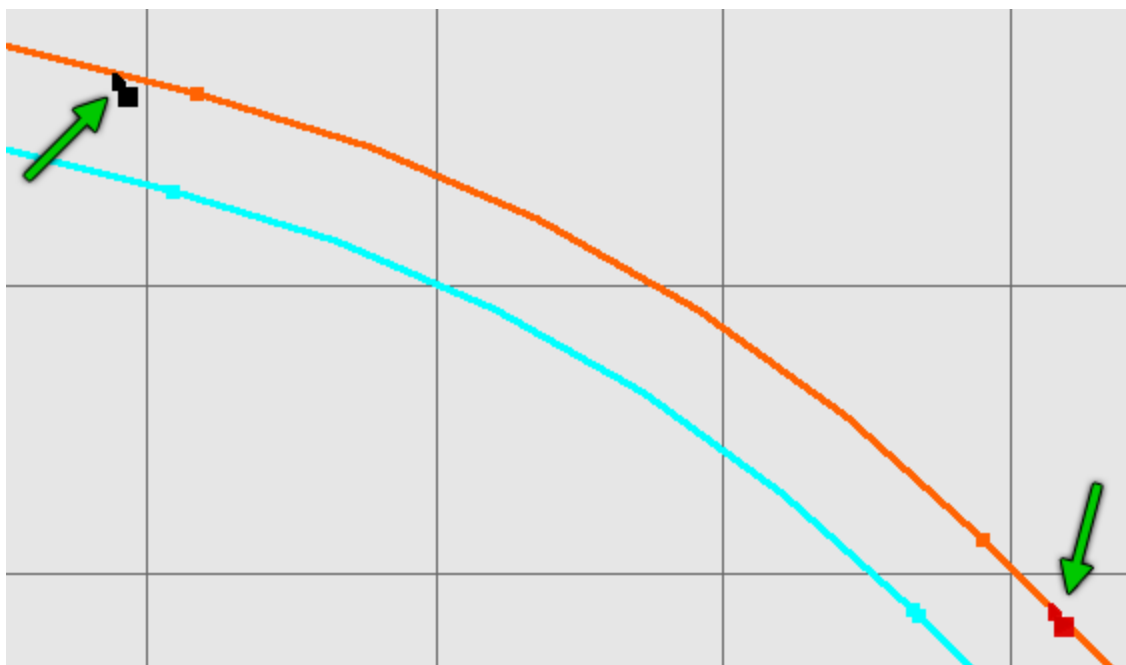


Volby dialogu Vytyčovací značky:
Zobrazit všechny značky:

Zobrazí ikony všech typů vytyčovacích značek na dráze nástroje. Když procházíte značkami, dialog se aktualizuje, takže můžete vidět podrobnosti o každé vytyčovací značce. Na každé značce se zobrazuje jedinečná ikona.

Typ značky:

S výjimkou **Proměnlivý posuv** a **CRC**, značky vyžadují podporu specifického postprocesoru. O další informace požádejte oddělení technické podpory.

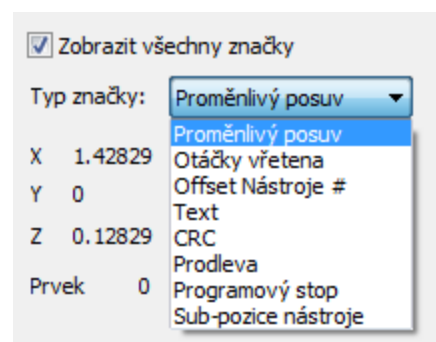

Proměnlivý posuv:

Můžete nastavit posuv pro prvky v dráze nástroje následující za značkou. Značka tohoto typu má pět dalších podvoleb **Uživatel**, **Nájezd**, **Kontura**, **Procento** a **Max**. **Uživatel** vám umožňuje explicitně zadat posuv. **Nájezd** nastavuje posuv na definovaný najížděcí posuv operace. **Kontura** nastavuje posuv na v operaci definovaný posuv na kontuře. **Procento** nastavuje posuv jako vám určené procento velikosti naposledy použitého pevného posuvu. **Max** nastavuje posuv na maximální velikost definovanou postprocesorem.



Otáčky vřetena:

U soustružnických operací tato značka nastavuje otáčky vřetene na hodnotu definovanou v poli **Řezná rychlost** (stopy/min nebo m/min).



Offset Nástroje #:

Tato značka nastavuje offset nástroje. K dispozici jsou tři volby: **TI Offset**, **Odklonit TI offset** a **Explicitní Offset**. **TI Offset** nastavuje offset na číslo Offsetu definované nástrojem. **Odklonit TI Offset** nastavuje č. offsetu kompenzace průhybu definované nástrojem. **Explicitní** nastavuje offset na hodnotu, kterou definujete.



Text:

Tato značka se používá pro vložení komentáře do vygenerovaného kódu.



CRC:

Tato značka se používá pro zapnutí nebo vypnutí kompenzace poloměru nástroje (CRC) v průběhu operace. K dispozici jsou tři volby: **Zapnuto**, **Vypnuto** a **Obrátit**.

Další informace viz [“Kompenzace poloměru nástroje \(CRC\)” na straně 28](#).



Prodleva:

Tato značka způsobí pozastavení (prodlevu) programu na zadanou dobu. Tato značka má dvě volby: **Sekundy** nebo **Otáčky**. Volba **otáčky** použije aktuální otáčky vřetene pro výpočet času.

**Programový stop:**

Tato značka způsobí, že postprocesor vloží programový stop (M0). Když je zvoleno Volitelný Programový stop, postprocesor vygeneruje volitelný programový stop (M1).

**Podskupina nástroje:**

Tato volba je k dispozici pouze pro soustružnické stroje, které podporují podpolohy nástroje. Tuto značku můžete použít pro nastavení podpolohy nástroje.

**Další značka:**

Zvýrazní další značku v dráze nástroje a zobrazí o ní informace.

**Předchozí značka:**

Zvýrazní předchozí značku v dráze nástroje a zobrazí o ní informace.

Ot/min:

Pro značku Otáčky vřetene napište počet otáček za minutu.

Editovat Text:

Pro značku typu Text napište text, který chcete vložit.

Smazat značky:

Odstraní všechny značky z dráhy nástroje.

Tlačítko zámek:

Zamčené položky (🔒) si udrží hodnoty zadané v tomto dialogu i po přepracování operace. Nezamčené hodnoty (🔓) se vrátí ke svým původním velikostem, pokud je operace přepracována. Změny, které ovlivní dráhu nástroje, budou vidět ve vykreslení dráhy nástroje a v grafické simulaci procesu obrábění. Informace v ikoně procesu, která vytvořila operaci, budou změněny, aby odpovídaly změnám provedeným v tomto dialogu. Pokud operace obsahuje jedno nebo víc uzamčených hodnot, objeví se na ikoně Operace malý symbol zámku.

**Uzamčení nebo odemknutí hodnoty:**

Kliknutí na grafické tlačítko napravo vedle ovládacího prvku přepíná mezi stavem “uzamčeno” (🔒) nebo “odemknuto” (🔓).

Zobrazení dialogu Vytyčovací značky a dráhy nástroje operace:

Klikněte pravým tlačítkem na ikonu operace v seznamu Operací a vyberte Vytyčovací značky.

Umístění značky na dráhu nástroje:

1. Vyberte Typ značky, kterou chcete vložit.

Ikona se změní na vybraný typ značky.

2. Přetáhněte značku do požadované polohy na dráze nástrojů.

V dialogu se zobrazí vlastnosti právě vybrané značky a v danou chvíli označená značka se zobrazí červeně.

Operace

Operace obsahují hotovou dráhu nástroje. Dráha nástroje se skládá z vlastních pohybů, které nástroj vykoná pro obrobení součásti a vizualizace výstupního G-kódu, který bude generován. Další informace viz kapitola "Operace" v příručce [Začínáme s GibbsCAM](#).

- [Pohyby bezpečnostních vzdáleností](#)
- [Pevné cykly](#)
- [Bod dotyku](#)

Pohyby bezpečnostních vzdáleností

Tato sekce obsahuje informace a obrázky s informacemi o způsobech najíždění pracovním posuvem a rychloposuvem u soustružených součástí. Při soustružení je velmi důležité zabránit kolizi se součástí, vřetenem, atd., a zároveň rychle a efektivně manévrovat kolem součásti. Polohování v bezpečnostních vzdálenostech označuje různé pozice, do kterých nástroj najíždí, pokud zrovna neobrobí součást.

The screenshot displays the 'Pracovní prostor' (Work Space) tab in the GibbsCAM software. The main area shows a 3D model of a lathe workpiece with safety distance positions defined: -Z -50, +Z 0, and Xr 50. The Z-axis is marked with 0 at both ends. The right panel contains the following settings:

- Typ Trnu: CAT 40
- Stopka: 25.4
- Poloměr (selected)
- Průměr
- Výměny Nástroje (checkbox)
- Auto Bezp. Vzdálenost (checked, value 2)

Hlavní pozice výměny nástroje je definována v dialogu Tabulka nastavení. Tato poloha může být pro jednotlivé nástroje přepsána pomocí tlačítka Data offsetu nástroje v dialogu vytváření nástroje. Více informací o funkci Data offsetu nástroje najdete v kapitole Tvorba nástroje. Pokud není **Výměna nástroje** zapnuta, pak se předpokládá, že výsledný kód bude ručně upraven a

výměna nástroje ošetřena. Jinak nástroj začne v pozici Výměny nástrojů zadané v záložce Mezioperační pozice.

Tabulka nastavení - záložka: Mezioperační pozice

Pro jakýkoliv generický MDD nebo uživatelských MDD, který specifikuje Sadu os kanálu (FAS) s Pozicí mezioperační události, jejichž osy jsou nastaveny na Uživatelský, strana **Mezioperační pozice** vám umožňuje rozhodnout, zda definovat nebo nedefinovat polohy výměny nástrojů pro parkovatelné osy.

Pokud je definujete (výchozí nastavení), pak je ve výchozím nastavení políčko Výměna nástroje zaškrtnuto, takže jsou hodnoty sdíleny všemi osami v každém FAS; pokud není k dispozici, pak se zobrazí rozbalovací menu, které vám umožňuje nastavit hodnoty pro každou FAS mezioperační událost.

Kromě definice pozice nástrojové hlavy při výměně nástroje poskytuje dialog Tabulka nastavení uživateli dvě možnosti práce s bezpečnostními vzdálenostmi součástí, a to Automatickou Bezpečnostní Vzdálenost nebo Pevnou bezpečnostní vzdálenost. Vaše volba určí, jak bude systém počítat polohovací pohyby mezi operacemi.

Automatická bezpečnostní vzdálenost

Volba Automatická Bezpečnostní Vzdálenost vykonává po svém zapnutí několik funkcí. Vypočítá bezpečnostní vzdálenosti součástí v Z a X, které jsou použity pro polohování nástroje mezi každou operací. Tyto polohovací pohyby budou dynamicky vypočítávány pro každou operaci. To znamená, že jak se bude měnit tvar polotovaru při odebírání materiálu, tak se budou přizpůsobovat bezpečnostní vzdálenosti. Když je Automatická Bezpečnostní Vzdálenost zapnuta, systém při výpočtu polohovacích pohybů také zohlední, kde potřebuje nástroj být, aby mohl zahájit pohyb po dráze nástroje další operace. Kromě toho může funkce Automatická Bezpečnostní Vzdálenost doplnit do dráhy nástroje najížděcí nebo vyjížděcí pohyby, aby bylo zajištěno bezpečné manévrování kolem součástí. Funkce Automatická Bezpečnostní Vzdálenost generuje ty nejefektivnější polohovací pohyby kolem součástí. Nicméně, spolu s funkcí Automatická Bezpečnostní Vzdálenost nelze použít pevné cykly. Abyste mohli použít pevné cykly, které se zapínají v dialogu procesu aktivováním volby Upřednostňovat pevné cykly, musí být použity pevné bezpečnostní vzdálenosti.

Volba Automatická Bezpečnostní Vzdálenost vyžaduje od uživatele zadání vzdálenosti od polotovaru součástí, kterou systém používá pro výpočet polohovacích pohybů bezpečnostních vzdáleností mezi operacemi. Protože se stav polotovaru neustále mění jak je materiál ze součástí postupně odebírán, tak aby byla dosažena optimální dráha nástroje, je pro polohování použita offsetová vzdálenost (posunutí) namísto vzdálenosti absolutní. Pevná bezpečnostní vzdálenost, která je použita pro vypnutou Automatickou Bezpečnostní Vzdálenost, používá absolutní polohy.

Pevná bezpečnostní vzdálenost

Pokud je volba Automatická Bezpečnostní Vzdálenost vypnuta, systém používá pevné bezpečnostní vzdálenosti pro výpočet bezpečnostních pohybů. Uživatel musí zadat celkovou bezpečnostní

vzdálenost součásti v dialogu Tabulka nastavení a také polohy bezpečnostních vzdáleností Nájezdu a Výjezdu v dialogu Procesu pro každou operaci. Při použití pevných cyklů by měly být použity pevné bezpečnostní vzdálenosti.

Celková bezpečnostní vzdálenost součásti se zadává do dialogu Tabulka nastavení do textových polí X a Z, které se aktivují po vypnutí funkce Automatická Bezpečnostní Vzdálenost. Stanovují polohu, do a z které nástroj najede rychloposuvem během výměny nástroje. Tato poloha bude také použita při přejezdu z jednoho způsobu nájezdu na jiný mezi operacemi, které používají stejný nástroj. Absolutní souřadnice, zadané v textových polích X a Z, jsou místo, kam nástroj najede rychloposuvem při pohybu kolem součásti. Jedna nebo obě tyto pevné souřadnice jsou použity vždy, když nástroj najíždí do výchozího bodu dráhy nástroje nebo při výjezdu z dráhy nástroje. Kam nástroj najíždí nebo vyjíždí od součásti, závisí na zvoleném způsobu nájezdu a pozici, definované ve schéma bezpečnostních vzdáleností v dialogu Procesu.

Volby způsobu nájezdu se nachází v levém horním rohu dialogu procesu. Nástroj může najíždět k součásti ve dvou různých osách—buď X nebo Z. Nástroj najede k součásti ve směru osy Z, pokud je aktivována volba Přední Plocha. Nástroj najede k součásti ve směru X, pokud je zvolen Vnější průměr nebo Vnitřní průměr. Pokud definujete vrtací proces, je Způsob nájezdu automaticky nastaven na Přední Plocha. Pro každý proces lze vybrat pouze jednu volbu.

Po zvolení Způsobu Nájezdu se objeví příslušné schéma bezpečnostní vzdálenosti v dialogu procesu. Pole, která mají vedle sebe šipky, představují bezpečnostní pozice Nájezdu a Výjezdu, které může nástroj použít při najíždění a vyjíždění od součásti. Bezpečnostní polohy Nájezdu a Výjezdu jsou vyžadovány pouze pro vypnutou Automatickou Bezpečnostní Vzdálenost.

Pokud je zvolen hrubovací cyklus Soustružení, bude doplněn další pohyb mezi bezpečnostní vzdálenost nájezdu a X pozici průměru polotovaru. Při zvolení hrubovacího cyklu Posunutím tvaru bude doplněn další pohyb mezi bezpečnostní vzdálenost nájezdu a výchozí bod konturování.

Schéma bezpečnostních vzdáleností

Nástroj použije některé nebo všechny bezpečnostní pozice v závislosti na vybraném Způsobu Nájezdu. Pokud je aktivována Automatická bezpečnostní vzdálenost, nástroj bude stále najíždět do souřadnic nastavených ve schéma zobrazeném dole. Systém ovšem tyto polohy vypočítá a budou se měnit tak, jak se bude měnit stav materiálu součásti. Také, pokud je zapnuta Automatická Bezpečnostní Vzdálenost, systém může doplnit další najížděcí a vyjížděcí pohyby, nezbytné pro zabránění kolizi nástroje. Ve schématech bezpečnostních vzdáleností jsou používány následující zvyklosti.


Černá tečka	Absolutní souřadnice, do které nástroj najede; každá černá tečka má souřadnice X a Z
Přerušovaná čára	Rychloposuv
Plná čára	Pracovní posuv
SP - Výchozí bod	První pohyb operace. Nemusí být nezbytně obráběcí značka výchozího bodu.

EP - koncový bod	Poslední pohyb operace. Nemusí být nezbytně obráběcí značka koncového bodu.
OP1	Operace 1 (první posloupnost obráběcích pohybů na součásti)
OP2	Operace 2 (druhá posloupnost obráběcích pohybů na součásti)

Nájezdy z pozice výměny nástroje


Nástroj může z pozice výměny nástroje najet k součásti třemi různými způsoby.

Nájezd z vnějšího průměru z pozice výměny nástroje

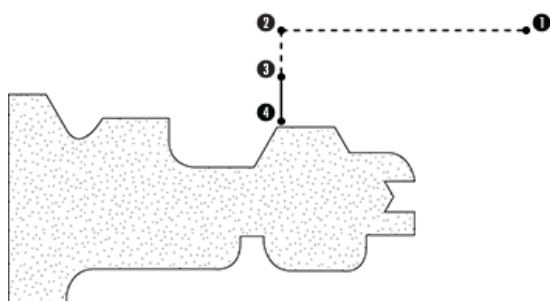


1. Výměna Nástroje
2. Vých. bod Z, Bezpečnostní vzdálenost X_d
3. Vých. bod Z, Bezpečnostní vzdálenost nájezdu X_d
4. Vých. bod X_d

Nájezd z čela z pozice výměny nástroje

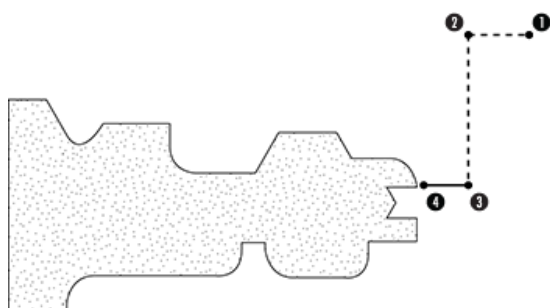

1. Výměna Nástroje
2. Vých. bod Z, Bezpečnostní vzdálenost X_d
3. Bezpečnostní vzdálenost nájezdu Z, Vých.bod X_d
4. Vých.bod Z

Nájezd z vnitřního průměru z pozice výměny nástroje

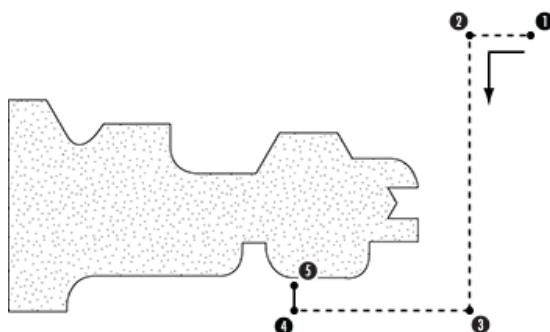


1. Výměna Nástroje
2. Bezpečnostní vzdálenost součásti Z a X_d
3. Bezpečnostní vzdálenost Z, Vých. bod X_d
4. Vých. bod Z, Bezpečnostní vzdálenost nájezdu X_d
5. Vých. bod X_d

Výjezdy do pozice výměny nástroje


Nástroj může vyjet z obráběného tvaru do pozice výměny nástroje třemi různými způsoby.

Výjezd z vnějšího průměru do pozice výměny nástroje

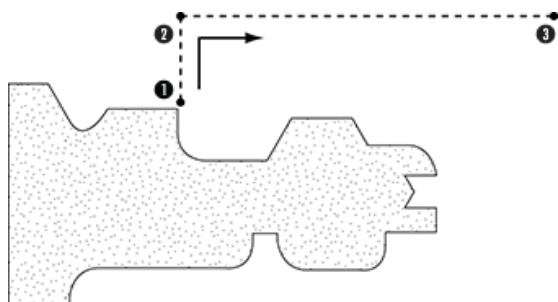


1. Konc.bod Xd
2. Konc.bod Z, Bezpečnostní vzdálenost Xd
3. Výměna Nástroje

Výjezd z čela do pozice výměny nástroje

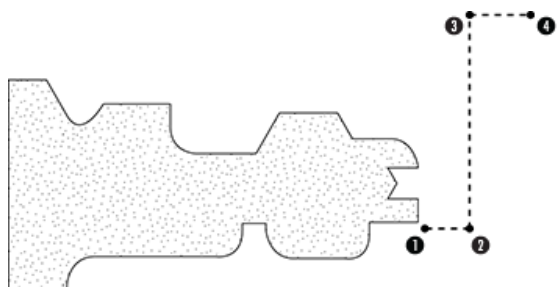

1. Konc. bod Z
2. Bezpečnostní vzdálenost Z, Konc.bod Xd
3. Bezpečnostní vzdálenost součásti Z a Xd
4. Výměna Nástroje

Výjezd z vnitřního průměru do pozice výměny nástroje

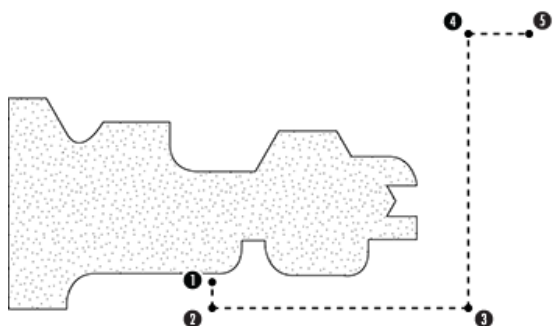


1. Konc. bod Z
2. Konc.bod Z, Bezpečnostní vzdálenost Xd
3. Bezpečnostní vzdálenost součásti Z a výjezdu Xd
4. Bezpečnostní vzdálenost součásti Z a Xd
5. Výměna Nástroje

Pozice stejných nástrojů


Pokud následující operace používá stejný nástroj, je sedm různých způsobů, jak se může přemístit nástroj z první operace do výchozího bodu další operace.

Z vnějšího průměru na čelo

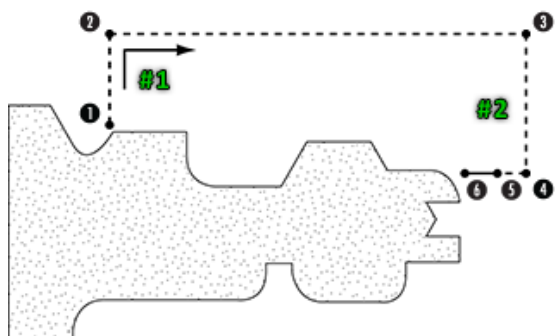


1. Konc. bod Z
2. Konc.bod Z, Bezpečnostní vzdálenost Xd
3. Bezpečnostní vzdálenost součásti Z a Xd
4. Bezpečnostní vzdálenost Z, Vých. bod Xd
5. Bezpečnostní vzdálenost nájezdu Z, Vých.bod Xd
6. Vých.bod Z

Z vnějšího průměru na vnější průměr

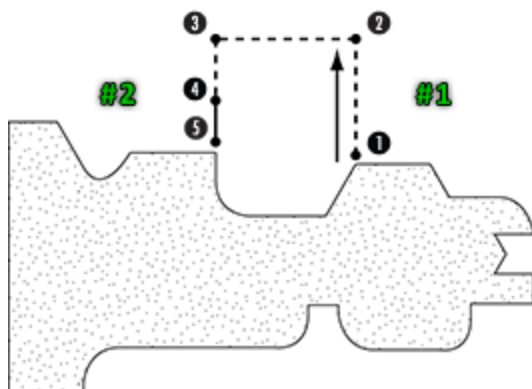


1. Konc.bod Xd
2. Konc.bod Z, Bezpečnostní vzdálenost výjezdu Xd
3. Vých. bod Z, Bezpečnostní vzdálenost výjezdu Xd
4. Vých. bod Z, Bezpečnostní vzdálenost nájezdu Xd
5. Vých. bod Xd

Z čela na vnitřní průměr

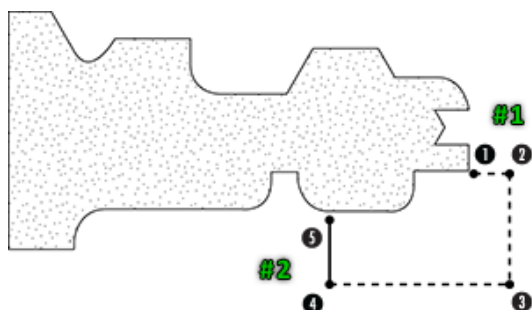


1. Konc. bod Z
2. Bezpečnostní vzdálenost Z, Konc.bod Xd
3. Bezpečnostní vzdálenost Z, a nájezdu Xd
4. Vých. bod Z, Bezpečnostní vzdálenost nájezdu Xd
5. Vých. bod Xd

Z čela na vnější průměr

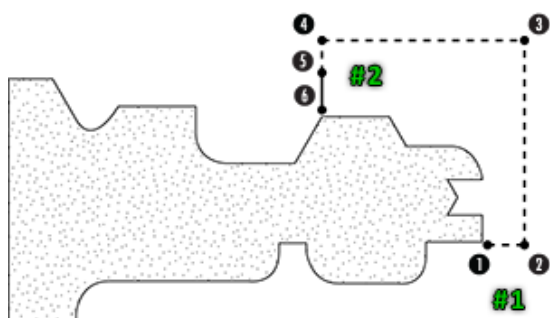


1. Konc. bod Z
2. Konc.bod Z, Bezpečnostní vzdálenost Xd
3. Bezpečnostní vzdálenost součásti Z a Xd
4. Vých. bod Z, Bezpečnostní vzdálenost Xd
5. Vých. bod Z, Bezpečnostní vzdálenost nájezdu Xd
6. Vých. bod Xd

Z čela na čelo

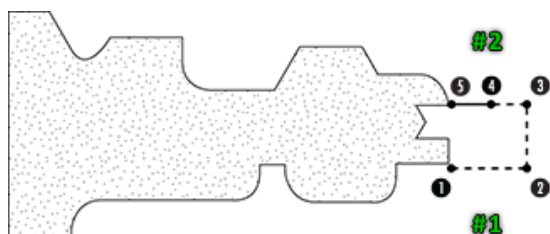


1. Konc. bod Z
2. Konc.bod Z, Bezpečnostní vzdálenost Xd
3. Bezpečnostní vzdálenost součásti Z a Xd
4. Bezpečnostní vzdálenost nájezdu Z, Vých.bod Xd
5. Vých.bod Z

Z vnitřního průměru na čelo

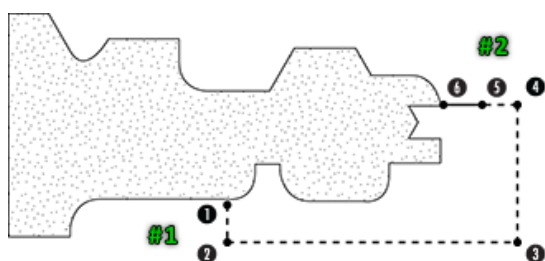

1. Konc.bod Xd
2. Konc.bod Z, Bezpečnostní vzdálenost výjezdu Xd
3. Bezpečnostní vzdálenost součásti Z a výjezdu Xd
4. Bezpečnostní vzdálenost Z, Vých. bod Xd
5. Bezpečnostní vzdálenost nájezdu Z, Vých.bod Xd
6. Vých.bod Z

Z vnitřního průměru na vnitřní průměr

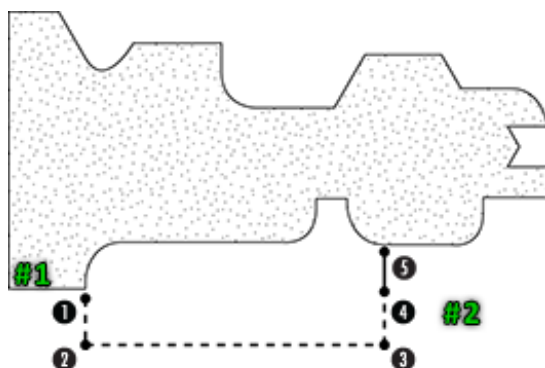


1. Konc.bod Xd
2. Konc.bod Z, Bezpečnostní vzdálenost výjezdu Xd
3. Vých. bod Z, Bezpečnostní vzdálenost výjezdu Xd
4. Vých. bod Z, Bezpečnostní vzdálenost nájezdu Xd
5. Vých. bod Xd

Pevné cykly

Systémové funkce **Automatická Bezpečnostní Vzdálenost** a **Pouze Materiál** počítají efektivnější dráhu nástroje než pevné cykly. Automatická Bezpečnostní Vzdálenost je aktivována v dialogu **Tabulka nastavení** a určuje, že systém dynamicky počítá pohyby bezpečnostních vzdáleností pro danou součást. Volba **Pouze Materiál** se nachází v dialogích procesů a ovlivňuje, že výpočet dráhy nástroje pro jednotlivé procesy bere v úvahu stav materiálu součásti a to, že nedochází k obrábění "vzduchu". Pokud je některá z těchto funkcí použita, nebude v dialogu procesů k dispozici volba **Upřednostňovat pevné cykly**.

Používání pevných cyklů bude generovat kratší kód procesu, ale funkce **Automatická Bezpečnostní Vzdálenost** a **Pouze Materiál** vytvoří celkově efektivnější dráhu nástroje. Generování pevných cyklů ve výsledném kódu spustíte vypnutím **Automatické Bezpečnostní Vzdálenosti** a zadáním pevných souřadnic bezpečnostní vzdálenosti X a Z v dialogu **Tabulka nastavení** a volbou **Plného** způsobu hrubování v dialogu **Hrubovacího procesu**.

Bod dotyku

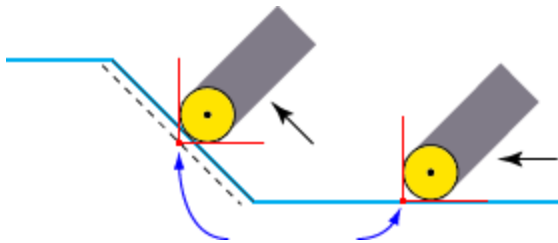

Generovaný výstupní kód je vždy vztažen k teoretické špičce/čelu nástroje. Pokud nástroj obrábí rovnoběžně s osou Z, jsou generovány souřadnice X v souladu s kótami na výkrese. Pokud nástroj obrábí rovnoběžně s osou X, jsou generovány souřadnice Z v souladu s kótami na výkrese, takže teoretická špička je vyrovnána s rozměry na výkrese pouze na čelech a průměrech.

Pokud nástroj obrábí pod úhlem, souřadnice X a Z nebudou odpovídat rozměrům na výkrese. Je to kvůli tomu, že teoretická špička nástroje vždy neodpovídá kótovanému rozměru. Takže, aby systém dostal povrch nástroje do pozice pro obrábění součásti, je teoretická špička nástroje vypočtena blíže k součásti a někdy i do součásti.

Tisk dráhy nástroje

Po vytvoření operace lze výslednou dráhu nástroje vytisknout. K dispozici je tisk černobíle, v plných barvách nebo barevně na bílém pozadí. Když je požadovaná dráha nástroje na obrazovce, zvolte **Kreslení** z podmenu **Periferní** v nabídce **Soubor**. Pro změnu způsobu tisku přejděte na záložku **Zobrazení** v **Preferencích**. The **Preference Tisku** určují, jak bude systém pracovat s barvou pozadí a kontrastem čar.



Grafická simulace procesů obrábění

Grafická simulace procesů obrábění je proces vykonávání vizuální inspekce operací, které jste vytvořili. Grafická simulace procesů obrábění prochází každou operací, zobrazuje pohyb vykonaný každým nástrojem a to jak obrábí součást. Součást můžete graficky simulovat jakmile máte alespoň jednu nebo více operací. To může být velice užitečné pro odladění chyb v dráze nástroje. Grafická simulace se otevře kliknutím na tlačítko **Simulace** v liště příkazů. Další informace o CPR viz kapitola **Grafická simulace** v příručce [Základní manuál](#).



Generování kódu (postprocessing)

Jakmile byly vytvořeny operace pro obrobení součásti, je nutné provést postprocessing souboru. Postprocessing převede soubor součásti (VNC soubor), obsahující obráběcí operace (dráhy nástroje) na textový soubor (NC program), který lze přenést do řídicího systému stroje. Pro každý řídicí systém je k převodu VNC souboru na textový soubor použit specifický PostProcessor. Obecné informace o Postprocessingu viz kapitola "Generování (Postprocessing)" v příručce [Začínáme s GibbsCAM](#).

Soustružnický Postprocesor - definice označení a specifika kódu

Název soustružnického postprocesoru obsahuje písmena, která definují některé jeho obsažené funkce. Určující pro schopnosti postprocesoru může být jedno písmeno i jejich skupina. Za určujícím písmenem následuje unikátní číslo postprocesoru.

Obecný formát postprocesoru lze popsat asi takto:

`<název řídicího systému><název stroje>[iniciály klienta]<písmeno>###.##`

Všimněte si, že metrické postprocesory mají na konci "m".

Následuje popis toho, jak jsou soustružnické Postprocesory pojmenovány a co dokáží. Také je obsaženo stručné vysvětlení specifik týkajících se kódů, na které lze narazit v soustružnických Postprocesorech.

2-osé soustruhy

Definice označení

L Označuje běžný 2-osý soustružnický postprocesor. Soustružnický postprocesor má 2 lineární osy (X a Z), které lze polohovat a obrábět v nich zároveň.

Příklad: Fanuc 16T [VG] L800.18.pst

Specifika kódu

- Čelo (špička) nástroje
 - a. Systém vykresluje dráhu nástroje na střed poloměru špičky nástroje. Souřadnice X a Z osy jsou generovány na teoretickou špičku nástroje, pokud je systém schopen vypočítat pro obě osy bod dotyku. Souřadnice X nebo Z osy jsou generovány na střed poloměru špičky nástroje, pokud systém není schopen spočítat bod dotyku v určité ose.

- b. Pokud nástroj obrábí rovnoběžně s osou Z, jsou generovány souřadnice X v souladu s kótami na výkrese. Pokud nástroj obrábí rovnoběžně s osou X, jsou generovány souřadnice Z v souladu s kótami na výkrese. Z toho plyne, že teoretická špička je vyrovnána s rozměry na výkrese pouze na čelech a průměrech.
 - c. Pokud nástroj obrábí pod úhlem, souřadnice X a Z nebudou odpovídat rozměrům na výkrese. Je to kvůli tomu, že teoretická špička nástroje vždy neodpovídá kótovanému rozměru, takže aby systém dostal povrch nástroje do pozice pro obrábění součásti, je teoretická špička nástroje vypočtena blíže k součásti a někdy i do součásti.
 - d. Většina soustružnických postprocesorů generuje souřadnice X a Z na teoretickou špičku nástroje. Postprocesory lze upravit, aby generovaly souřadnice X a Z na střed poloměru špičky nástroje.
- Pevné cykly
 - a. Soustružnické pevné cykly jsou generovány pokud je zatržen zatrhávací rámeček Upřednostňovat pevné cykly. Toto zatrhávací tlačítko bude dostupné pouze tehdy, pokud není použita funkce Automatická Bezpečnostní Vzdálenost a Pouze Materiál. Pokud jsou aktivovány Automatická Bezpečnostní Vzdálenost a/nebo Pouze Materiál, systém nebude vytvářet Pevné cykly.

3 & 4-osé Frézování/Soustružení

Postprocesory pro Frézování/Soustružení podporují frézovací a soustružnické operace na stejné součásti. 2-osý soustružnický postprocesor není dále nutný, pokud je postprocesor pro Frézování/Soustružení k dispozici.

Definice označení

ML Označuje postprocesor pro Frézování/Soustružení.

S Označuje postprocesor pro Frézování/Soustružení, který segmentuje oblouky na lineární pohyby.

Příklad: Fanuc 16T [VG] S ML800.19.pst

I Označuje postprocesor pro Frézování/Soustružení, který podporuje Polární a Cylindrickou interpolaci. Postprocesor s Polární a Cylindrickou Interpolací Frézování/Soustružení bude generovat G2 nebo G3 pro rotační pohyby.

Příklad: Fanuc 16T [VG] I ML800.19.pst

Y Označuje 4-osý Frézovací/Soustružnický stroj, který má lineární osu Y.

Příklad: Fanuc 16T [VG] YIML800.19.pst
Fanuc 16T [VG] YSML800.19.pst

P Označuje postprocesor s polohováním C-osy. Postprocesor s Frézovacím/Soustružnickým polohováním bude otáčet součást a pak vykonávat pohyby v X a Z. Nebude otáčet a obrábět součást zároveň.

Příklad: Fanuc 16T [VG] PIML800.19.pst

N Označuje frézovací/soustružnický postprocesor, který nepoužívá podprogramy. Ten je také známý jako "Dlouhý postprocesor". Podprogramy jsou často používány pro multifunkční vrtání, C-opakované vrtání, Z-opakované frézování, Šablony (pouze vnější průměr), atd.

Příklad: Fanuc 16T [VG] NSML800.19.pst
Fanuc 16T [VG] NIML800.19.pst

B Označuje postprocesor s otáčením B-osy. Ten podporuje vytváření souřadnicových systémů, které má nástroj otáčený kolem osy B.

Příklad: Super Hicell 250 HS [JMC] BSML1082.19.7.pst

Specifika kódu

Orientace Nástroje

- Při použití frézovacího nástroje na čele nebo vnějším průměru je důležité definovat orientaci takového nástroje korektně. Při frézování nebo vrtání na čele si ověřte, že je orientace nástroje kolmá k čelu. Také při frézování nebo vrtání na vnějším průměru si ověřte, že je orientace nástroje kolmá k vnějšímu průměru. Pokud není orientace správná, nebude výstup korektní.

Výstup C-Osy a Y-Osy

- V záložce **Otočit** určují tlačítka **Pozice** a **Polární a cylindrické frézování** zda jsou v operacích **Polární** a **cylindrické frézování** generovány pohyby osy C nebo osy Y. Pokud je označeno přepínací tlačítko **Pozice**, systém počítá pohyby Y-osy. Pokud je označeno přepínací tlačítko **Polární a cylindrické frézování**, systém počítá pohyby Y-osy.
- Pokud váš stroj nemá osu Y, pak musíte zvolit tlačítko **Polární a cylindrické frézování**.
- Pokud má váš stroje Y-osu, je možné tuto funkci doplnit do postprocesoru **Frézování/Soustružení**.

Velikosti posuvu Otáčení

- a. Většina velikostí posuvu je určena ve Stupních za Minutu na otočný segment v závislosti na jeho délce. Protože je délka každého segmentu jiná, systém pro každý segment generuje jinou velikost posuvu. Výsledná velikost posuvu otáčení může být dosti vysoká, podle výpočtu Stupňů za Minutu.

- b. Některé CNC stroje, jako Haas a Mazak, vypočítávají velikosti posuvu otáčení na základě Inverzního času. Každý postprocesor Frézování/Soustružení lze upravit pro použití Inverzního času pro posuvy.
- c. Postprocesory s Polární interpolací používají palce za minutu pro výpočty rotačních posuvů. Každý postprocesor Frézování/Soustružení lze upravit pro použití Polární Interpolace s posuvy v palcích za minutu.

Komunikace


Systém obsahuje integrovanou komunikaci. Pro komunikaci s CNC stroji lze použít i komunikační balíčky jiných výrobců. Někdy bude možné data odeslat do CNC stroje, je nutné nastavit parametry komunikace. Záložku **Com nastavení** najdete pod **Soubor > Preference**. Tento dialog se používá pro nastavení komunikačních protokolů potřebných pro odeslání souboru do řídicího systému nebo přijetí souboru z řídicího systému. Různé řídicí systémy mají různé protokoly (parametry). Potřebné specifikace protokolu viz manuál řídicího systému stroje.

Podrobné informace o Komunikaci najdete v příručce [Začínáme s GibbsCAM](#).

Protokoly

Přidání

Pro přidání nového protokolu napište nový název a změňte nastavení stroje. **Klikněte** na tlačítko **Přidat**. Název se zobrazí v seznamu.

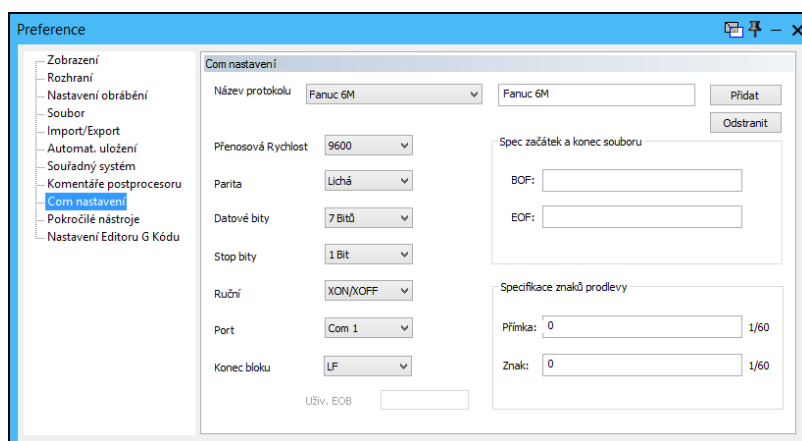

Změna



Protokol lze změnit tak, že se vyberte ze seznamu protokolů a informace se upraví. Změny se uloží automaticky.

Odstranění

Protokol odstraní jeho vybráním ze seznamu a **kliknutím** na tlačítko **Odstranit**.

Konvence

GibbsCAM dokumentace používá dva speciální fonty pro znázornění **textu na obrazovce** a **stisknutí kláves nebo použití myši**. Ostatní konvence v textu a grafice se používají pro zběžnou informaci, pro potlačení nerelevantních informací nebo pro označení odkazů.

Text


Text na obrazovce. Text s tímto vzhledem označuje text, který se zobrazuje v GibbsCAM nebo na monitoru. Typickým příkladem je tlačítko nebo textový dialog.

Stisknutí klávesy/myš. Text s tímto vzhledem označuje stisknutí klávesy nebo použití myši, například **Ctrl+C** nebo **kliknutí pravým tlačítkem**.

Kód. Text s tímto vzhledem indikuje kód v programu, jako jsou například řádky v makru nebo blok G-kódu.

Grafika

Některé obrázky jsou upravené pro potlačení nerelevantních informací. “Utržená” hrana znamená záměrné vynechání. Část obrázku může být rozmazaná nebo zamlžená pro zvýraznění popisované položky. Například:

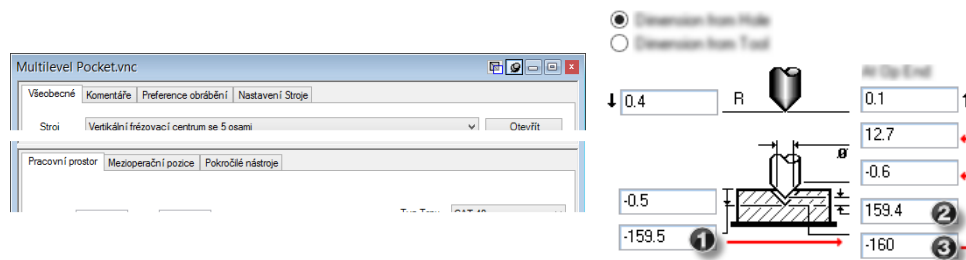

Popisky na obrázku jsou obvykle očíslované (viz výše) a někdy obsahují i zelené kroužky, šipky nebo spojnice pro zaměření pozornosti na určitou část obrázku.

Slabě zelené hranice, které obepínají oblasti s grafikou, obvykle zvýrazňují mapu obrázků. V online nápovědě nebo PDF prohlížeči můžete kliknout na zeleně ohraničenou oblast pro následování odkazu.

Odkazy na zdroje Online

Odkaz	URL	Akce / popis
Přejít	http://www.GibbsCAM.com	Otevře hlavní stránky GibbsCAM.
Přejít	https://online.gibbscam.com	Otevře stránky s omezeným přístupem obsahující materiál ke stažení. Vyžaduje účet GibbsCAM Online služby - pro nastavení účtu se obraťte na podporu GibbsCAM.
Přejít	https://store.GibbsCAM.com	Otevře stránky GibbsCAM Student Store.
Přejít	https://Macros.GibbsCAM.com	Otevře wiki (encyklopedii) obsahující dokumentaci a příklady maker GibbsCAM. Vyžaduje účet GibbsCAM.
Přejít	http://kb01.GibbsCAM.com	Otevře články ve znalostní databázi, Konturovací operace používající nástroje pro frézování závitů , který podrobně popisuje správný způsob programování konturovacích procesů používající nástroje pro frézování závitů.
Přejít	mailto:Support@gibbscam.com	Spustí vašeho poštovního klienta a vytvoří novou zprávu adresovanou oddělení technické podpory CAMBRIO pro GibbsCAM.
Přejít	mailto:Registration@gibbscam.com	Spustí vašeho poštovního klienta a vytvoří novou zprávu adresovanou oddělení registrace CAMBRIO pro GibbsCAM.
Přejít	mailto:Sales@gibbscam.com	Spustí vašeho poštovního klienta a vytvoří novou zprávu adresovanou oddělení prodeje CAMBRIO pro GibbsCAM.
Přejít	http://www.autodesk.com/inventor	Otevře externí stránky, které obsahují další informace o produktech Autodesk Inventor.
Přejít	http://www.celeritive.com	Otevře externí internetové stránky, které obsahují další informace o tvorbě ultra-výkonné dráhy nástroje VoluMill (UHPT) od společnosti Celeritive Technologies.
Přejít	http://www.predator-software.com	Otevře externí stránky, které obsahují další informace o CNC editoru a virtuálním CNC prohlížeči od Predator Software, Inc.

Index

A

Active Chip Thickness Control
 VoluTurn 48

Air Cutting 36, 59, 105

Approach Type 9, 101
 Changing 101
 Contour 33
 Front Face 101
 Front ID 101
 OD 101
 Roughing 52
 Thread 68

approaches
 Turning 31

Auto Clearance 7, 9, 30, 34, 58-59, 62,
 66, 100-101, 105
 Turning process dialogs 32

Auto Notch Ramp 47

B

Back & Forth, Turning
 Roughing 52
 VoluTurn 47

Bar Stock 34

B-Axis Turning 39

bone screws 68

BT
 Tool holder class 9

Button
 Material 67

Buttons
 Document Control 6
 Material 10

C

Canned Cycles 60, 62, 67, 71, 100-101,

105

Capto
 Tool holder class 9

CAT
 Tool holder class 9

Caterpillar
 Tool holder class 9

Chip Length
 Chip Break option 39, 61

Clearance
 Auto, see Auto Clearance 100
 Contour process 33
 Diagrams 101
 Fixed 9
 Fixed, see Fixed Clearance 100
 Master 33
 Moves 99

clearance diagrams
 Turning 31
 Contour 33
 Elliptical Contouring 43
 Groove Cycle 81
 Holes/Drilling 66
 Rough 58
 Threading 70
 VoluTurn 47

Clearance Moves 9, 58, 99
 Approach From Tool Change 102
 Exit To Tool Change 102
 Same Tool Moves 103

Clearance Positioning 99

Clearance Positions, Entry and Exit 101

CNC machine 111

Communication
 Set Up 111

Communications 111
 Com Set-Up dialog 111
 Protocols 111

Constant Cut 70

Constant Load 70

Constant Surface Speed, see CSS 38,
 61, 81

Contour Feed 38
Contour process 32
Contour Style 36
 Full 36
 Material Only 36
Contouring
 markers 92
Contouring function 30, 32
Coolant 37, 61, 67
Corner Break 36, 60
CRC 28-29, 37
CSS 38, 61, 81
Cut Depth 53
 Thread 70
Cut Direction 52
Cut direction 92
Cut Direction Axes 38, 62
Cut Off
 Contour process 34
Cut Shape 91-92
Cut shape
 Dark blue 95
 geometry 92, 95
 Light blue 95
 markers 92, 95
CutDATA material library 10
Cutter Radius Compensation, see
 CRC 28, 37
Cutter Side
 toolpath 92
Cycle Start Point 57

D

Decimal Slope 72
Depth Of Cut 70
Dialogs
 Document Control 6
 Materials 10
 Process 10
Diameter Relief 24
 in Rotate tab 87
Diameters, part size 9

DIN69871
 Tool holder class 9
Direction
 toolpath 92
Do It 89
Document Control
 button 6
Document Control dialog 6, 33, 58, 99
D-pointer
 drive curve 93
 swept walls 92
D-Pointer Marker 92-93
Drill 63
 Feed In - Feed Out 63
 Feed In - Rapid Out 63
Drilling
 Diagram 66
 Dwell 67
 Full Diameter Z 67
 Sharp Tip Z 66
 Spot Diameter 67
 Surface Z 66
Drilling Function 30, 63
Drilling Process 63
Drive curve
 D-pointer 93
Dwell 67
 Chip Break option 38, 61

E

Elliptical Contour process 42
End point
 move 92-93
Entry Clearance
 Contour process 34
 Position 101
 Roughing 58
Entry Move
 90° arc 35
 Contour operation 36
 Line 35
Exit Clearance
 Contouring 34
 Roughing 58

F

Face approaches 31
Face Relief 24
 in Rotate tab 87
Feed
 Move 101
 Plunge rate 67
Feeds
 materials 10
File Management 6
Finish Stock \pm 37, 60
Fixed Clearance 62, 100-101
Form Tool 17
Forward
 Contour process 34
From Tool Center (CRC) 29
From Tool Edge 29
From Tool Edge (CRC) 29
Front Face and Back Face
 approaches 31
Front Face Approach
 Contour 33
 Roughing 52
Front ID Approach
 Contour 33
 Roughing 52
Full Radius 16
Function Tile 31

G

Geometry
 cut shape 92, 95
Gouge Avoidance, see Cut Shape 92
Guide Curve
 in Rotate tab 88
Gun Drill 65

H

Holder
 Diagram 20

Holder Angle
 in Rotate tab 86

Holders
 Boring Bars 15
 None 15
 Tool Holder 15

Hole Diameter 67

Holes Entry/Exit Cycle (Turning) 63

Hollow taper shank holders
 Type A 9

HSK
 Tool holder class 9

I

ID (Inner Diameter) Thread 67, 69

In Feed 69
 Balanced thread 73

Insert
 Face Angle 16
 IC (inscribed circle) 16
 Material 12
 Orientation diagram 20
 Positive Angle Direction 34
 Size 17
 Specifications 15
 Specifications of 12
 Thickness 17
 Thread Style 17
 Tip Width 17
 TPI 17
 Width 16

Insert Type 12

L

Last Cut 70

Lathe Inserts 11

List
 Tool 10

M

Machinery's Handbook 75

Machining CS
 Rotate Tab - Turning 86

Machining Markers 92
 How To Use 93

On Geometry 95

Machining palette 30

Markers

- contouring 92
- D-pointer 92
- roughing 92
- swept walls 92

Material button 10, 44, 50, 61, 71

Material Database 10, 12

Material library

- CutDATA 10

Material Only 7, 30, 36, 59, 105

- and Pinch Turning 36, 60, 83
- Clearance 59

Material Only, Clearance 36

Materials

- dialog 10
- feeds 10
- speeds 10

Max RPM 38, 81

Mill Tools 11

Mill/Turn Module 11

Move End Point 92

Move Start Point 92-93

Multiple Vectors

- in Rotate tab 88

Multi-Task Machining Module 11

N

National Machine Tool Builder

- standard 9

NC program 30

NMTB

- Tool holder class 9

No Drag 34

Nominal Thread diameter, see Thread,

- Nominal Xd 72

Normal to Drive Curve

- in Rotate tab 88

Notch Ramp

- in Tool dialog 12
- in VoluTurn 47

NPT 72

- Chart 76

Cutting 75

O

OD (Outer Diameter) Thread 67

OD and ID approaches 31

OD Approach

- Contour process 33
- Roughing 52

Offset # (Tool) 11

One Finish Pass 70

Operation List 30

Operation Tile 30

Operations

- Order of 30
- Reprocessing 30

P

Part

- Set Up 6
- Stock 7

Part Clearance

- Master 101

Part Surface in Z 66

Part X Dimension 8

Pattern Shift

- Cycle Start Point 57
- Fixed 57
- Passes 57
- Square Corners 57
- Xr Cut 57
- Z Cut 57

Peck 64

- Clearance 67
- Peck - Chip Break 64
- Peck - Full Out 64
- Var. Peck - Chip Break 64
- Var. Peck - Full Out 64

Pinch Turning 83

Plunge

- Angle 56
- Center Out Cuts 57
- Clearance 57
- Cut Width 56
- Feed 57
- First Plunge 57, 59
- Peck Amount 57

Peck Full Out 57, 59
Peck Retract 57, 59
Retract 57

Post Processor
Coolant 67
Custom 34, 37, 50, 62, 66-67, 71, 82
Drilling Cycles 66

Preceding Feature Only
in Rotate tab 88

Prefer Canned 62, 67, 71, 100, 105
Auto Finish 62

Preferences
Printing 106

Printing
Toolpath 106

Process
dialog 10
Loading Saved 88
Stock Amount 28

Process dialogs 31
Contour 32
Elliptical Contour 42
Pinch Turning 83
Rough 51
Thread 67
VoluTurn 45

Process Group 88

Process Groups 88
Customizing 91
Pre-defined 88

Process List 30-31, 88

Pull Off
Chip Break option 38, 61

R

Radii, part size 9

Radius Move, contouring 34

Rapid
Move 101
Step 59-60

Rapid In
Contour process 34

Redo All Ops 30, 36, 59

Render, checking the part 30

Reset to Tool Definition
in Rotate tab 87

Rotate at Transition
in Rotate tab 88

Rotate Tab - Turning 85

Rough process 51

Rough Style 59
Full 57, 59-60, 62, 105
Material Only 58-59, 62

Rough Type 53
Pattern Shift 57, 60, 101
Plunge 56
Plunge Rough 56
Turn 53, 60, 101

Roughing
markers 92

Roughing function 30, 51

RPM 67, 71

Run In 68, 70

Run Out 68, 70

S

Sandvik Capto
Tool holder class 9

Saving Process Groups 89

Saving Processes 88

Saving Tool Data 88

Selected Vectors
in Rotate tab 88

Shank holders
Type A hollow taper 9

Shank Size 9

Slope, see Thread, Taper 72

Smooth Normals
in Rotate tab 88

Sort Operations 30

Speed 71

Speeds
materials 10

Spindle Speed 38, 61, 81

Spring Pass 70

Square Corners 57
Contour process 34
Lathe Rough 53

Standards
National Machine Tool Builder 9

Start point
move 92-93

Start Side Extension 53

Stock
Finish 37
Xr 37
Z 37

Stock Size 7

Suggest Subposition
in Rotate tab 87

Surface Z 67

Swept surfaces
D-marker 93

T

Tap 64
Peck Tap - Full Out 64
Peck Tap - Retract 64
Rigid Tap 64

Tapered Tools 29

Thread
of Starts 69, 72
1st Xr 74
Actual End 71
Actual Start 71
Alternate In Feed 69, 73
Approach Type 73
Balanced In Feed 69, 73
Constant Cut 74
Constant Load 74
Cut Direction 68, 73
Depth of Cut 70, 73
End Z 74
Front ID 68
Height Xr 69, 72
ID 72
Last Cut 74
Major & Minor Xd 69, 72
Nominal Xd 69, 72
OD 68, 72
One Finish Pass 74
Run In 74
Run Out 75
Spring Pass 74
Start Z 74
Style 69, 72
Taper 69, 72
Thread Angle In Feed 69, 73
TPI 69, 72

Thread Angle 69

Thread Clearance 69

Thread Load 70

Thread Process 67

Threading 67, 72

threading
bone screws 68

Threading function 30

Threads Per Inch, see Thread, TPI 72

Tiles
Tool Tiles 89

Tool
Comment 12
Custom, see Form Tool 17
Offset 28
Other 15, 17
Radius Offset 28

Tool Center 28

Tool Change 99

Tool Change Position
Primary 99

Tool Creation dialog 11

Tool Data available 44, 49, 61, 71

Tool dialog 10

Tool Holder Class 9

Tool holder class
BT 9
Capto 9
CAT 9
Caterpillar 9
DIN69871 9
HSK 9
NMTB 9

Tool Movement 99

Tool Tile 31, 89

Tool Type Toggle 11

Toolholder angle
in Rotate tab 86

Toolpath
Cutter Side 92
Direction 92
End Feature 92
End Point 93
Recalculate 30
Start and End Points 94
Start Feature 92

Start Point 92
Touch-off Point 18, 20
Turning
 VoluTurn 45
Turning clearance diagrams 31
Turret Shift 99
Type A hollow taper shank holders 9

V

Variable B
 in Rotate Tab 86
 in Rotate tab 87
VNC Files 107
VoluTurn 45
 process dialog 45

X

X Dimension Style 8-9
X Stock Start, roughing 59
Xr Stock 37, 60

Z

Z Depth
 Full Drill Diameter 67
 Tool Tip 66
Z Stock 37, 60